

中国石化销售股份有限公司
江西宜春靖安石油分公司
百花园加油站双层罐改造项目
安全设施设计竣工验收评价报告
(终稿)

建设单位：中国石化销售股份有限公司

江西宜春靖安石油分公司

建设单位法定代表人：罗祺

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目

建设项目单位主要负责人：罗祺

建设项目单位联系人：曾智勇

建设项目单位联系电话：13407058305

(建设单位公章)

2025年6月12日

中国石化销售股份有限公司
江西宜春靖安石油分公司
百花园加油站双层罐改造项目
安全设施设计竣工验收评价报告
(终稿)

评价机构名称：江西赣昌安全生产科技服务
有限公司

资质证书编号：APJ-（赣）-006

法定代表人：李 辉

技术负责人：李佐仁

评价负责人：王东平

评价机构联系电话：0791-83333193

2025年6月12日

中国石化销售股份有限公司
江西宜春靖安石油分公司
百花园加油站双层罐改造项目
安全设施设计竣工验收评价
技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司

2025年6月12日

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

- 一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；
- 二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；
- 三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；
- 四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；
- 五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；
- 六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；
- 七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；
- 八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；
- 九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评价人员

	姓名	专业	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	王东平	化工机械	S011035000110202001266	040978	
项目组成员	王东平	化工机械	S011035000110202001266	040978	
	刘良将	安全工程	S011032000110203000723	040951	
	罗明	自动化	1600000000300941	039726	
	吴小勇	电气	S011035000110202001293	040560	
	徐志平	应用化学	S011032000110203000975	040952	
报告编制人	王东平	化工机械	S011035000110202001266	040978	
报告审核人	刘求学	化学工艺	S011044000110192002758	036807	
过程控制负责人	李云松	化学工程	0800000000204031	007035	
技术负责人	李佐仁	化工工艺	S011035000110201000578	034397	

前 言

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站成立于 2002 年 05 月 09 日；负责人为：罗祺；企业类型为：外商投资企业分公司；营业场所为：江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号；经营范围为：“许可项目：成品油零售，烟草制品零售，电子烟零售，食品销售，餐饮服务，酒类经营，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化肥销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，机动车充电销售，日用百货销售，个人卫生用品销售，非居住房地产租赁，炼油、化工生产专用设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，五金产品零售，摩托车及零配件零售，针纺织品销售，服装服饰零售，家用电器销售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，洗车服务，汽车装饰用品销售，保健食品（预包装）销售，新鲜蔬菜零售，新鲜水果零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，机动车修理和维护，汽车销售，汽车零配件零售，电动汽车充电基础设施运营，广告发布，劳动保护用品销售，农副产品销售，消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

该站于 2023 年 09 月 05 日取得宜春市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证号：赣宜危化经字[2019]300036 号，有效期：2023 年 09 月 05 日至 2025 年 06 月 08 日；于 2023 年 10 月 23 日经宜春市行政审批局换取《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第赣宜 0332 号），有效期：

2023年10月23日至2028年10月22日。

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目于2024年04月07日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字[2024]4号）；于2024年08月09日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市急危化项目安设审字[2023]10号）。

该项目符合国家和当地政府产业政策，适宜项目建设。根据《产业结构调整目录（2024年本）》（发改委国家发展和改革委员会令第7号令）的规定，本项目不属于限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。行业类别为机动车燃油零售F5265。

该项目安全设施设计单位为天津中德工程有限公司。该项目属于改造项目，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021加油站等级划分规定，该加油站改造完成后油罐总容积不变，仍为二级加油站。

汽油和柴油均是化学品液体，且均为危险化学品，其中汽油火灾危险性类别分级为甲B类，属于我国首批重点监管的危险化学品，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油火灾危险性类别分级为丙A类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令[2021]第88号）和《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，645号修改）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号修改）及《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）的规定要求，新建、改建、扩建危险化学品安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使

用。为检查该加油站改造项目的安全设施与主体工程“三同时”和在安全经营及安全管理方面是否符合国家及行业有关法律法规及标准，确保改造项目在安全生产及安全管理方面符合国家及行业有关法律法规及标准，中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站委托江西赣昌安全生产科技服务有限公司承担该改造项目的安全验收评价，为该改造项目竣工验收做安全技术准备。

江西赣昌安全生产科技服务有限公司接受委托后，组织了评价组；依据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号、2015年79号令修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局第55号令，79号修改）及《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（试行）的通知》（赣应急字〔2021〕100号）等的要求，在收集项目相关的安全对策措施的具体设计、安装施工情况等资料的基础上，评价组进行了现场勘查，对该项目在设计中安全生产保障等内容的实施情况和相关对策措施建议的落实情况和安全设施、设备、装置投入运营和使用的情况、安全生产管理措施到位情况、安全生产规章制度建立健全情况、事故应急预案建立等情况进行了检查，根据企业提供的资料，在危险、有害因素分析基础上，在此基础上，根据加油站加油作业工艺流程、站区内功能区域特点，划分了评价单元；对划分的评价单元及单元内的危险、有害因素选择了相应的安全评价方法逐项进行分析、评价，提出相应的预防和控制对策措施；在与企业沟通后根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）和《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255号）编制完成了安全验收评价报告，经审核程序后，编制《中国石化销售股份有

限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目安全设施设计竣工验收评价报告》，以作为该企业申请工程项目竣工验收的安全技术依据。

本评价涉及的有关原始资料由委托方提供，并对其真实性负责。本报告在编写过程中，得到了该站的大力支持与配合，以及有关行政主管部门领导和有关专家的精心指导，在此深表谢意。

目 录

非常用的术语、符号和代号说明	1
第 1 章 编制说明	5
1.1 评价目的	5
1.2 前期准备情况	6
1.3 评价对象和范围	6
1.4 评价工作经过和程序	8
第 2 章 建设项目概况	10
2.1 建设单位和建设项目单位简介	10
2.2 建设项目概况	12
2.3 国内外同类建设项目水平的对比情况	16
2.4 建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模	16
2.5 总平面布置及建构筑物	21
2.6 项目经营、储存的主要品种情况	23
2.7 项目的工艺流程	23
2.8 建设项目主要设备	25
2.9 公用工程和辅助设施名称、能力、介质来源	26
2.10 安全生产管理	31
第 3 章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	34
3.1 危险物质的辨识结果及依据	34
3.2 危险化学品及危险工艺辨识结果	35
3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据	36
3.4 可能造成爆炸、火灾、中毒和窒息事故的危险、有害因素的分布 ...	37

3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危险有害因素及其分布	37
3.6 重大危险源辨识结果	39
3.7 爆炸区域划分结果	39
第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明	40
4.1 评价单元划分依据	40
4.2 评价单元的划分结果	41
第5章 采用的安全评价方法及理由说明	42
5.1 采用评价方法的依据	42
5.2 各单元采用的评价方法	43
5.3 评价方法简介	43
第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果	48
6.1 固有危险程度的分析结果	48
6.2 风险程度的分析结果	50
第7章 安全条件和安全生产条件的分析结果	53
7.1 安全条件分析结果	53
7.2 建设项目的安全条件	56
7.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	62
7.4 建设项目安全生产条件的分析结果	63
7.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策	77
第8章 结论和建议	79
8.1 结论	79
8.2 建议	81
第9章 与建设单位交换意见情况	84

附件 A 附表.....	85
A. 1 危险化学品物质特性表.....	85
附件 B 危险、有害因素的辨识及分析过程.....	89
B. 1 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析.....	89
B. 2 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析.....	99
B. 3 爆炸危险区域划分.....	102
B. 4 重大危险源辨识过程.....	105
附件 C 定性、定量分析危险、有害程度的过程.....	110
C. 1 各单元定性、定量评价过程.....	110
C. 2 法律法规符合性评价单元.....	127
附件 D 安全评价依据.....	150
D. 1 法律、法规、规定和规范性技术文件.....	150
D. 2 评价标准、规范.....	153
D. 3 技术资料及文件.....	155
附件 E.....	157

非常用的术语、符号和代号说明

(1) 化学品——指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

(2) 危险化学品——指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品及其他化学品。

(3) 化学品的危害——化学品危害主要包括燃爆危害、健康危害和环境危害。

(4) 燃爆危害——是指化学品能引起燃烧、爆炸的危险程度。

(5) 健康危害——是指接触后能对人体产生危害的大小。

(6) 环境危害——是指化学品对环境影响的危害程度。

(7) 安全设施——在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其他技术措施的总称。

(8) 危险化学品企业作业场所——是指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、装卸等场所。

(9) 危险因素——对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的因素。

(10) 有害因素——影响人的身体健康，导致疾病或者对物造成慢性损坏的因素。

(11) 危险程度——对人造成伤亡或者对物造成突发性损坏的尺度。

(12) 有害程度——影响人的身体健康，导致中毒、疾病或者对物造成慢性损坏的尺度。

(13) 事故种类——事故分伤亡事故、火灾事故、爆炸事故、生产操

作事故、设备事故、质量事故、污染事故、交通事故、医疗事故、自然灾害事故、未遂事故等十一类。

(14) 伤亡事故类别——伤亡事故类别有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

(15) 危险化学品事故——指由一种或数种危险化学品或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

(16) 应急救援预案——指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

(17) 重大危险源——长期或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

(18) 职业接触限值(Occupational Exposure Limit, OEL)——是职业性有害因素的接触限制量值，指劳动者在职业活动过程中长期反复接触对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。化学因素的职业接触限值可分为时间加权平均容许浓度、最高容许浓度和短时间接触容许浓度三类。

(19) 时间加权平均容许浓度(PC-TWA)——指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。

(20) 最高容许浓度(MAC)——指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。

(21) 短时间接触容许浓度(PC-STEL)——指一个工作日内，任何一

次接触不得超过的 15 分钟时间加权平均的容许接触水平。

(22) 急性吸入毒物的半数致死浓度 (LC50) ——用成熟的雌雄性白鼠做试验, 连续吸入 1 小时后, 在 14 天内最可能引起实验动物半数死亡所使用的毒物的蒸汽、烟雾或粉尘的浓度。就粉尘和烟雾而言, 试验结果以每升空气中的毫克数表示 (mg/l)。就蒸汽而言, 试验结果以每立方米空气中的毫升数表示 (ml/m³)。

(23) 半数致死量 LD50

急性口服毒物的半数致死量 (LD50) ——用成熟的雌雄性白鼠做试验, 经口摄入, 在 14 天内能引起实验动物半数死亡所使用的毒物剂量, 结果以每公斤体重的毫克数表示 (mg/kg)。

急性皮肤接触毒物的半数致死量 (LD50) ——在白兔裸露的皮肤上持续接触 24 小时, 在 14 天内能引起实验动物半数死亡所使用的毒物剂量。结果以每公斤体重的毫克数表示 (mg/kg)。

(24) 加油站——具有储油设施, 使用加油机为机动车加注汽油 (含甲醇汽油、乙醇汽油)、柴油等车用燃油的场所。

(25) 站房——用于汽车加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。

(26) 加油岛——用于安装加油机的平台。

(27) 作业区——汽车加油站内布置工艺设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加 3m, 对柴油设备为设备外缘加 3m。

(28) 辅助服务区——汽车加油站用地红线范围内作业区以外的区域。

(29) 埋地油罐——罐顶低于周围 4m 范围内的地面, 并采用覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

(30) 安全拉断阀——在一定外力作用下自动断开，断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机的软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

(31) 卸车点——接卸汽车罐车所载油品的固定地点。

(32) 卸油油气回收系统——将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

(33) 加油油气回收系统——将汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至汽油罐的系统。

(34) 管道组成件——用于连接或装配管道的元件，包括管子、管件、阀门、法兰、垫片、紧固件、接头、耐压软管、过滤器、阻火器等。

(35) 双层油罐指 SS 储油罐、SF 储油罐、FF 储油罐三种。

SF 全名为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与 FRP 外罐【又称玻璃钢罐, 也称树脂罐】之间具有贯通间隙空间；

FF 全名为玻璃纤维增强塑料双层油罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，中间具有贯通间隙空间；

SS 双层油罐：由钢制内罐和钢制外罐组成。

上述三种双层油罐均配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行 24 小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏，渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。

第1章 编制说明

1.1 评价目的

本次对中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目进行的安全评价，属于安全验收评价类型。

安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产运行前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施到位情况，检查安全生产规章制度健全情况，检查事故应急预案建立及备案演练情况，从整体上确定建设项目满足安全生产法律法规、规章、标准、规范要求的符合性，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理情况，做出安全验收评价结论的活动。

该项目为安全验收评价的目的是：

1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，确保项目建成后在安全和职业健康方面符合国家有关法律、法规、标准和规范的要求。

2、通过检查建设项目系统装置配套安全设施的状况(完备性和运行有效性)来验证系统安全。对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施，使之满足安全生产要求。

3、通过对建设项目的实地检查及资料分析，辨识项目的固有危险、有害因素并确定其程度，针对主要的危险、有害因素及其产生危险、有害后果的条件提出消除、预防或降低它们的对策措施，为加油站的安全运行和日常管理提供依据，并就项目是否符合安全生产条件给出评价结论，为安全监管提供依据。

4、在确保系统正式投入运行后能够安全、稳定运行，保障作业人员在生产过程中的安全和健康的基础上，安全验收评价还可作为企业今后持续改进、进一步提高企业本质安全程度的基准，为企业加强安全管理和负有安全

生产监督管理职责的部门实施安全监管提供参考。

5、为改建项目完善相关行政审批手续提供参考依据。

1.2 前期准备情况

在签订安全评价合同后，我们即开始了安全评价工作。

- 1、成立了安全评价工作组，收集法律法规及建设项目资料；
- 2、根据研究结果与建设单位共同协商确定了评价范围和评价对象；
- 3、现场勘察并收集到了该项目安全评价所需的各种文件、资料和数据。

1.3 评价对象和范围

根据备案情况、设计内容、改建情况，与业主协商，确定了本次安全验收评价的评价对象和评价范围。

1.3.1 评价对象

该项目的评价对象为：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目。

1.3.2 评价范围

根据委托和安全设施设计的内容，并与业主充分协商，确定该项目评价范围为：油罐区油罐（1台30m³0#柴油油罐、2台30m³92#汽油储罐、1台30m³95#汽油储罐，储罐总容量为120m³，折算容量105m³，改造后油罐总容积不变，仍为二级加油站）、更换新油罐（新油罐的合格证见报告附件）及埋地管道，网架罩棚（利旧），采用3台潜油泵型双枪加油机和1台潜油泵型四枪加油机；单层站房（利旧）、辅助房（利旧）、洗车机（利旧）、充电区（利旧，设置1台500KVA箱式变压器、1台360KW1拖6充电主机及6个充电车位）、人工洗车棚（利旧）等。

本评价范围为中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百

花园加油站双层罐改造项目成品油储存及卸油、加油作业所涉及的经营危险化学品安全及安全管理方面。主要包括周边环境，平面布置，站内建（构）筑物，工艺设备，电气及消防设施，从业人员培训，安全生产管理等方面，根据有关法律、法规及标准规范的要求进行符合性、有效性评价。

本验收项目仅对加油站用地部分进行验收；其他如经营场所、储存条件、品种发生变化，则不在本评价报告范围内。凡涉及该项目的厂外运输、环保等，应执行国家有关标准和规定，不包括在本次评价范围内。

站区西侧预留充电区部分不在本次评价范围内。

1.3.3 评价内容

本报告评价内容主要为：

- 1、评价该项目执行建设项目（工程）安全设施“三同时”的情况；
- 2、检查安全设施、措施是否符合相关技术标准、规范；
- 3、检查安全设施、措施在生产运行过程中的有效性；
- 4、评价公用工程、辅助设施与该项目的配套性；
- 5、检查审核国家要求的设备、管道等的检验取证工作及有强制检验要求的防雷、防静电设施的检测、校验情况，以及项目消防验收的情况；
- 6、检查审核人员的培训、取证情况及从业人员的安全教育、培训情况；
- 7、检查、审核安全生产管理机构及安全生产管理制度的建立健全和执行情况；
- 8、分析项目工程中存在的危险、有害因素，采用安全检查表法检查工程项目与国家相关标准的符合性；
- 9、采用定性、定量的评价方进行评价；
- 10、对项目中存在的问题提出安全对策措施建议并充分与委托方交流

意见；

11、得出科学、客观、公正的评价结论。

1.4 评价工作经过和程序

1. 工作经过

接受建设单位的委托后，我公司对该项目进行了风险分析，根据风险分析结果与建设单位签订安全评价合同。签订合同后，组建项目评价组，任命评价组长，编制项目评价计划书。评价组进行了实地现场考察，向建设单位有关负责人员了解项目的情况。在充分调查研究该评价对象和评价范围相关情况后，收集、整理安全验收评价所需要的各种文件、资料和数据，结合项目的实际情况，依据国家相关法律、法规、标准和规范，对项目可能存在的危险、有害因素进行辨识与分析，划分评价单元，运用科学的评价方法进行定性、定量分析与评价，提出相应的安全对策措施与建议，整理归纳安全评价结论，并与建设单位反复、充分交换意见，在此基础上给出了该项目安全验收安全评价结论。最后依据《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）编制了本安全评价报告。

本报告初稿完成后，首先由项目评价组内部互审，然后由非项目组成员进行第一次审核、技术负责人第二次审核、过程控制负责人进行过程控制审核，经编制人修改补充完善后，由各审核人员签字确认后，最终完成本安全验收评价报告。

2. 安全评价程序

评价工作大体可分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的分析和危险、

有害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，通过对该项目现场、相关资料的检查、整理，运用合适的评价方法进行定性或定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告编制阶段，主要是汇总第二阶段所得到的各种资料、数据，综合分析，提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

本次安全评价工作程序如图 1.4-1 所示。

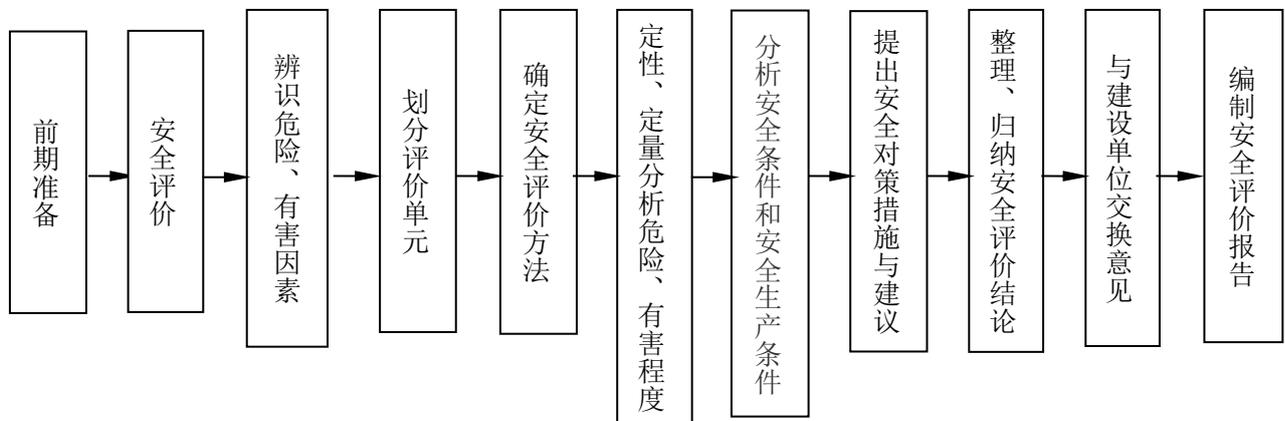


图 1.4-1 安全验收评价程序示意框图

第2章 建设项目概况

2.1 建设单位和建设项目单位简介

一、建设单位

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司成立于2000年07月04日，负责人为罗祺，统一社会信用代码为91360925723908573A，企业类型为外商投资企业分公司，经营地址位于江西省宜春市靖安县城沿河路（西端），经营范围：“许可项目：食品销售，电子烟零售，烟草制品零售，燃气经营，道路危险货物运输，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化肥销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，机动车充电销售，机动车修理和维护，炼油、化工生产专用设备销售，日用百货销售，洗车服务，石油钻采专用设备销售，非居住房地产租赁，住房租赁，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，规划设计管理，市政设施管理，润滑油销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，摩托车及零配件零售，针纺织品销售，服装服饰零售，五金产品零售，家用电器销售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，新鲜水果零售，新鲜蔬菜零售，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告制作，广告设计、代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），货物进出口，技术进出口，进出口代理，汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

二、建设项目单位

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站成立于 2002 年 05 月 09 日；负责人为：罗祺；企业类型为：外商投资企业分公司；营业场所为：江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号；经营范围为：“许可项目：成品油零售，烟草制品零售，电子烟零售，食品销售，餐饮服务，酒类经营，药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化肥销售，食品销售（仅销售预包装食品），婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，机动车充电销售，日用百货销售，个人卫生用品销售，非居住房地产租赁，炼油、化工生产专用设备销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），润滑油销售，文具用品零售，体育用品及器材零售，五金产品零售，摩托车及零配件零售，针纺织品销售，服装服饰零售，家用电器销售，电子产品销售，单用途商业预付卡代理销售，洗车服务，汽车装饰用品销售，保健食品（预包装）销售，新鲜蔬菜零售，新鲜水果零售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，国内贸易代理，机动车修理和维护，汽车销售，汽车零配件零售，电动汽车充电基础设施运营，广告发布，劳动保护用品销售，农副产品销售，消防器材销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

该站于 2023 年 09 月 05 日取得宜春市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》，证号：赣宜危化经字[2019]300036 号，有效期：2023 年 09 月 05 日至 2025 年 06 月 08 日；于 2023 年 10 月 23 日经宜春市行政审批局换取《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第赣宜 0332 号），有效期：

2023年10月23日至2028年10月22日。

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目于2024年04月07日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字[2024]4号）；于2024年08月09日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市急危化项目安设审字[2023]10号）。

该项目情况简介如下表所示：

表 2.1-2 该项目基本情况

项目名称	中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目				
项目地址	江西省宜春市靖安县城清华大道48号				
法定代表人	罗祺	主要负责人	罗祺	联系电话	13407058305
职工人数	8	主要负责人	1	安全管理人员	1
储存设施	SF 双层罐	储存能力	105m ³ （柴油折半计算）	加油站级别	二级
加油机	托肯恒山科技（广州）有限公司	加油机数量	4台	加油枪数量	10枪
储罐情况	序号	油品名称及编号	单罐容积（m ³ ）×台数	油罐	形式
	1	92#汽油	30*2	SF 双层隔舱储油罐	卧式埋地
	2	95#汽油	30*1	SF 双层储油罐	卧式埋地
	3	0#柴油	30*1	SF 双层储油罐	卧式埋地
主要消防设施	加油站设有35kg推车式干粉灭火器2具，5kg手提式干粉灭火器12具，灭火毯5床，2m ³ 消防沙箱1座				

2.2 建设项目概况

2.2.1 项目由来

为了减少站区安全隐患，满足环保要求，同时提升自身经营需求，故决定对加油站进行改造。

2.2.2 建设项目概况

项目名称：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目

项目地址：江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号

项目性质：改造项目

改造范围：拆除原有罐区，在加油罩棚南侧新建油罐区（设置 2 座 30m^3 埋地卧式 92#汽油双层油罐、1 座 30m^3 埋地卧式 95#汽油双层油罐、1 座 30m^3 埋地卧式 0#柴油双层油罐，罐区为埋地承重形式，储罐总容量为 120m^3 ，折算容量 105m^3 ，油罐区改造后总容积不变，仍为二级加油站）、更换新油罐（新油罐的合格证见报告附件）及埋地管道，网架罩棚（利旧），采用 3 台潜油泵型双枪加油机和 1 台潜油泵型四枪加油机；单层站房（利旧）、辅助房（利旧）、洗车机（利旧）、充电区（利旧，设置 1 台 500KVA 箱式变压器、1 台 360KW1 拖 6 充电主机及 6 个充电车位）、人工洗车棚（利旧）等。

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司
百花园加油站双层罐改造项目

设计单位：天津中德工程有限公司

施工单位：江西华创建设工程有限公司

监理单位：河南省诚德规划管理有限公司

该改造项目情况为：

(1) 储罐区：拆除原有罐区，在加油罩棚南侧新建油罐区（设置 2 座 30m^3 埋地卧式 92#汽油双层油罐、1 座 30m^3 埋地卧式 95#汽油双层油罐、1 座 30m^3 埋地卧式 0#柴油双层油罐，罐区为埋地承重形式，储罐总容量为 120m^3 ，折算容量 105m^3 ，油罐区改造后总容积不变，仍为二级加油站）、更换新油罐（新油罐的合格证见报告附件）及埋地管道，网架罩棚（利旧），

采用 3 台潜油泵型双枪加油机和 1 台潜油泵型四枪加油机；单层站房（利旧）、辅助房（利旧）、洗车机（利旧）、充电区（利旧，设置 1 台 500KVA 箱式变压器、1 台 360KW1 拖 6 充电主机及 6 个充电车位）、人工洗车棚（利旧）等。

改造项目的组成见 2.1-1：

表 2.1-1 改造项目基本组成

类别	项目名称	项目内容
主体工程	埋地储罐	拆除原有埋地罐区，在加油罩棚南侧新建油罐区（设置 2 座 30m ³ 埋地卧式 92# 汽油双层油罐、1 座 30m ³ 埋地卧式 95# 汽油双层油罐、1 座 30m ³ 埋地卧式 0# 柴油双层油罐，罐区为埋地承重形式，储罐总容量为 120m ³ ，折算容量 105m ³ ，油罐区改造后总容积不变，仍为二级加油站）；
	加油机	采用 3 台潜油泵型双枪加油机和 1 台潜油泵型四枪加油机（部分利旧）。
	站房	利旧，单层站房，设洗手间、便利店等。
	辅助房	利旧，单层辅助房，设配电间等。
	洗车机	利旧，自助洗车机 1 台。
	充电区	利旧，设 1 台 500KVA 箱式变压器及 6 个充电车位等。
	罩棚	利旧，型钢网架结构罩棚，罩棚投影面积 528m ² 。
辅助工程	道路	单车道宽度均不小于 4 米，双车道宽度 6m。站内道路为水泥混凝土路面。消防车位设置在站区北侧，消防车道转弯半径不小于 12m。本次无变化。
公用工程	供水工程	原有供水系统满足站内供水的要求，本次利旧。
	排水工程	原有排水系统满足站内排水的要求，本次利旧。
	供电工程	本加油站用电负荷等级为三级。本次改造增加负荷较小，原有配电系统可以满足改造后用电需求。信息系统使用在线式不间断电源 UPS 供电。低压配电的保护形式为 TN-S 系统。用电设备外壳敷线钢管等应与 PE 线做好连接。
	自控系统	新设加油站油罐计量系统、双层油罐及双层管道检漏系统。

2.2.3 项目已完成的前期工作

(1) 中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目：

①安全设施设计：企业委托天津中德工程有限公司（化工石化医药行业（石油及化工产品储运）专业甲级）于2024年04月出具了《中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目安全设施设计》，并于2024年08月09日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市急危化项目安设审字[2023]10号）。

设计与现场一致性情况：设计与现场一致。根据评价组现场勘察与天津中德工程有限公司出具的设计总结报告说明了建设项目安全设施设计按照该项目安全设施设计已落实。

2.3 国内外同类建设项目水平的对比情况

(1) 产业政策

该改建项目不属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号）的禁止和限制类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号）的要求。

(2) 技术可靠性介绍

该加油站采用 SF 双层油罐，设有油罐、管线泄漏检测报警仪、高液位报警仪。埋地管道采用复合管道（热塑性塑料管道），设汽油卸油油气回收系统及汽油加油油气回收系统。选用了成熟的设备、设施、工艺过程，整体水平达到了国内先进水平。主要技术、工艺与国内外同类加油站处于同一水平。

2.4 建设项目所在的地理位置、用地面积和生产或者储存规模

1、地理位置

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目位于江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号。

靖安县位于江西省西北部，宜春市东北部，东界安义县，南邻奉新县，西毗修水县，北倚武宁县，东北连永修县，距省会南昌市 37 千米。地处北纬 28° 47' 至 29° 06'，东经 114° 54' 至 115° 30' 之间。总面积 1377 平方千米。

具体位置见图 2.4-1 项目地理位置图。



图 2.4-1 企业地理位置图

2、地形地貌

靖安县地势东西长，南北窄，四周环山，中部山地间杂丘陵，惟东南偶有少量河谷平原，是一个以山区为主地区。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015），工程区 50 年超越概率 10%地震动峰值加速度为 0.05g，特征周期值为 0.35s，相应的地震基本烈度为 6 度。

3、气候条件

靖安县属于北亚热带湿润气候，春季回暖迟，有春寒，夏季炎热时间长，秋季凉得快，冬季较寒冷，四季分明。气候温和，气温东西相差大，历年平均气温 17.0℃，少数高山区年平均气温在 15.0℃ 左右，要比平原低 3℃ 以上。雨量充沛，历年平均降水量为 1740 毫米，年际变化大，最长达 2224.7 毫米，最少 1132.6 毫米，相差 1092.1 毫米，降水分布不匀，一般山区大于平原。光昭充足，实际日照时数历年平均为 1667.2 小时。霜期较短，历年平均无霜期为 274 天。年最多风向为西北，西部多山，地形复杂，风速偏小，风向多变。

4、水系及水文特征

靖安县集雨面积广，全县集雨面积 1377.49k m²，降水量基本没有外流，也没有外来水补充。多年平均径流总量为 14.2 亿 m³。全县水域面积有 41.8k m²，自然河流网分布较密。北潦河与北河在县域内总长 201km，其中北潦河靖安段长 98km，北河总长 103km；全县主要支流共有 69 条，流域面积 1415.11k m²，平均河网密度为 0.3km/k m²。全县地下水年平均补给量为 1.4 亿 m³，分别储存于 3 种岩裂隙中：松散岩组，主要分布在北潦河与北河各个地带，依其含水程度可分为三个亚区。

该项目所处位置水位标高较高，不受洪水、内涝威胁。

5、地震烈度

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该项目建设场地地震动峰值加速度为 0.05g，地震动反应谱特征周期 0.35s，地震动峰值加速度分区与地震基本烈度为 VI 度。

5、外部交通运输

该项目建设地点位于江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号。

项目地址旁临清华大道，区位优势明显，交通便捷。

该站位于江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号，坐西朝东布局，位于清华大道西侧，加油站东侧为清华大道，距最近的汽柴油混合加油机 21.6m；南侧为民房（三类保护物），距最近的汽油罐 27.2m；西侧为民房（三类保护物），距最近的汽油罐 43.8m；北侧为宝峰大道，距最近的汽柴油混合加油机 39.7m，有架空电力线（H=15m，有绝缘层），距最近的汽柴油混合加油机 39.7m。站址外周边 50 米内无重要公共建筑；无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐；无丙类液体储罐以及容积不大于 50m³ 的埋地甲、

乙类液体储罐；无室外变配电站；无铁路等。

根据总平面布置图和现场实地勘查改建项目的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离见表 2.4-1。

表 2.4-1 油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物防火间距表

项目		级别(二级加油站,有卸油和加油油气回收系统)						建(构)筑物名称	
		设备类别	埋地油罐		通气管管口/ 油气回收处理装置		加油机		
			实际距离 (m)	标准距离 (m)	实际距离 (m)	标准距离 (m)	实际距离 (m)		标准距离 (m)
重要公共建筑物	汽油设备	—	35	—	35	—	35	无	
	柴油设备	—	25	—	25	—	25		
明火或散发火花地点	汽油设备	—	17.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	12.5	—	10	—	10		
民用建 筑物保 护类别	一类保 护物	汽油设备	—	14	—	11	—	11	无
		柴油设备	—	6	—	6	—	6	
	二类保 护物	汽油设备	—	11	—	8.5	—	8.5	无
		柴油设备	—	6	—	6	—	6	
	三类保 护物	汽油设备	27.2	8.5	40.9	7	40.9	7	南侧民房
		柴油设备	28.2	6	40.9	6	52.9	6	
		汽油设备	43.8	8.5	46.3	7	46.3	7	西侧民房
		柴油设备	54.2	6	46.3	6	59.5	6	
甲、乙类物品生产厂 房、库房和甲、乙类 液体储罐	汽油设备	—	15.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	11	—	9	—	9		
丙、丁、戊类物品生产 厂房、库房和丙类液 体储罐以及单罐容积 不大于50m ³ 的埋地 甲、乙类液体储罐	汽油设备	—	11	—	10.5	—	10.5	无	
	柴油设备	—	9	—	9	—	9		
室外变配电站	汽油设备	—	15.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	12.5	—	12.5	—	12.5		
铁路、地上城市轨道线 路	汽油设备	—	15.5	—	15.5	—	15.5	无	
	柴油设备	—	15	—	15	—	15		
城市快速路、主干路和 高速公路、一级公路、 二级公路	汽油设备	22.3	5.5	32.1	5	21.6	5	东侧 清华大道 北侧宝峰 大道	
	柴油设备	18.9	3	32.1	3	21.6	3		
	汽油设备	60.7	5.5	51.7	5	39.7	5		
	柴油设备	60.7	3	51.7	3	39.7	3		
城市次干路、支路和 三级公路、四级公路	汽油设备	—	5	—	5	—	5	无	
	柴油设备	—	3	—	3	—	3		
架空通信线路	汽油设备	—	5	—	5	—	5	无	
	柴油设备	—	5	—	5	—	5		
架空电力线路	无绝缘	汽油设备	—	1.0H,且	—	5	—	6.5	无

	层			$\geq 6.5\text{m}$					
		柴油设备	—	0.75H, 且 $\geq 6.5\text{m}$	—	5	—	6.5	
	有绝缘层	汽油设备	60.7	0.75H, 且 $\geq 5\text{m}$	51.7	5	39.7	5	北侧架空电力线, 杆高15m, 有绝缘层
		柴油设备	60.7	0.5H, 且 $\geq 5\text{m}$	51.7	5	39.7	5	

注：1、本表中，“—”表示安全间距内无该类构筑物；

2、从上表可知，该加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 4.0.4 中安全间距的要求。

3. 占地面积

该项目占地面积为 3145.26m²。

4. 项目规模

储罐区：拆除原有罐区，在加油罩棚南侧新建油罐区（设置 2 座 30m³埋地卧式 92#汽油双层油罐、1 座 30m³埋地卧式 95#汽油双层油罐、1 座 30m³埋地卧式 0#柴油双层油罐，罐区为埋地承重形式，储罐总容量为 120m³，折算容量 105m³，油罐区改造后总容积不变，仍为二级加油站）、更换新油罐（新油罐的合格证见报告附件）及埋地管道，网架罩棚（利旧），采用 3 台潜油泵型双枪加油机和 1 台潜油泵型四枪加油机；单层站房（利旧）、辅助房（利旧）、洗车机（利旧）、充电区（利旧，设置 1 台 500KVA 箱式变压器、1 台 360KW1 拖 6 充电主机及 6 个充电车位）、人工洗车棚（利旧）等。

该站设汽油卸油油气回收系统及汽油加油油气回收系统，汽油加油枪带油气回收功能。

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中关于加油站等级划分的规定，柴油容积可折半计入油罐总容积，该加油站油罐总容

积为 120m³，折合汽油总容积为 105m³，属二级加油站。

2.5 总平面布置及建构筑物

1. 总平面布置

站区主要分为加油区、站房、辅助房、油品储罐区、人工洗车棚、洗车机、充电区（设 1 台 500KVA 箱式变压器、1 台 360KW1 拖 6 充电主机及 6 个充电车位）。站区车辆入口和出口分开设置，站区面向道路无围墙。站区南、西、北侧建有高 2.2m 实体围墙。加油站内有混凝土路面与公路相连，站区内地势平坦，坡向道路。该加油站罩棚投影面积为 528 m²。

加油区位于站区中部，加油区包括 1 个罩棚和 4 个加油岛，设置 1 台四枪加油机和 3 台双枪加油机。加油机加油枪分布情况见表 2.5-1。

表 2.5-1 加油机加油枪分布情况表

加油机	排布情况
东侧加油机	3 个 92#汽油加油枪、2 个 95#汽油加油枪、1 个 0#柴油加油枪
西侧加油机	2 个 92#汽油加油枪、2 个 95#汽油加油枪

油罐区为承重罐区，布置在罩棚下方。卸油口位于站区南侧，通气管位于罩棚立柱上方，管口高出罩棚 2 米。

站房位于站区中部，站房为一层框架结构。站房内设置便利店、办公室和洗手间等。

辅助房设置于站房北侧，为单层建筑，设置配电间、仓库等。

人工洗车棚设置于站房西北侧，设置钢架洗车棚 1 座。

洗车机设置于站房西侧。

充电区设置于站区北侧，设置 1 台 500KVA 箱式变压器、1 台 360KW1 拖 6 充电主机及 6 个充电车位。

站房西侧空地作为充电区预留用地，不在本次评价范围内。

站区南、西、北侧设置实体围墙。

消防沙池以及消防器材箱位于站区南侧。

卸油区设有人体静电释放器、静电接地箱，卸油口集中布置在站区南侧，采用密闭卸油，设有油气回收接收口，隔油池位于站区东侧。

表 2.5-2 站内加油设施之间防火间距表

设施名称	相邻设施	方位	距离 (m)	
			实际距离	标准距离
汽油埋地油罐	柴油埋地油罐	东	0.8	0.5
	站房	西	5.5	4
柴油埋地油罐	汽油埋地油罐	西	0.8	0.5
	站房	西	16.7	3
汽油通气管口	油品卸车点	南	23.7	3
	站房	西	7.5	4
柴油通气管口	油品卸车点	南	23.7	2
	站房	西	7.5	3.5
汽油加油机	站房	西	7.5	5
	人工洗车棚	西北	28.7	7
	辅助房	西北	27.3	7
	500KVA 箱式变压器	北	25.6	10.5
	充电桩	北	28.8	10.5
	洗车机	西	31.6	7
柴油加油机	站房	西	18	4
	人工洗车棚	西北	39.2	6
	辅助房	西北	37.8	9
	500KVA 箱式变压器	北	31.5	9
	充电桩	北	28.8	6
	洗车机	西	42.1	6
油品卸车点	站房	西北	15	5
	汽油通气管管口	北	23.7	3
	柴油通气管管口	北	23.7	2

注：1、本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表 5.0.13-1、5.0.10、5.0.8 和“附录 C”的数据。本表中“—”表示规范无安全间距要求。
2、加油站的发配电间布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于 3m，其中，汽油储罐爆炸危险区域边界线起算点为人孔（阀）井边外缘 1.5m 处，通气管爆炸危险区域边界线为 R=2.0m，密闭卸油口爆炸危险区域边界线为 R=1.5m，汽油加油机爆炸危险区域边界线为 R=3m。

2、主要建、构筑物

该站主要内容包括加油区、站房、辅助房、油品储罐区、人工洗车棚、洗车机、充电区（设1台500KVA箱式变压器、1台360KW1拖6充电主机及6个充电车位）等设施。主要建筑物详见表2.5-3。

表 2.5-3 主要建、构筑物

序号	项目名称	面积、数量	备注
1	罩棚	投影面积 528m ²	利旧
2	站房	/	利旧，单层
3	油罐区	105m ³ (柴油折半计入总容积)	2座30m ³ 埋地卧式92#汽油双层油罐、1座30m ³ 埋地卧式95#汽油双层油罐、1座30m ³ 埋地卧式0#柴油双层油罐
4	加油岛	4座	部分改造
5	人工洗车棚	/	利旧
6	洗车机	1台	利旧
7	辅助房	/	利旧
8	充电区	/	利旧1台500KVA箱式变压器、1台360KW1拖6充电主机、6个充电停车位

2.6 项目经营、储存的主要品种情况

该项目经营、储存的主要品种为92#汽油、95#汽油和0#柴油，其名称、数量、储存方式见表2.6-1。

序号	名称	规格	油罐总容积 (m ³)	最大储存量 (t)
1	汽油	92#	60	45
2	汽油	95#	30	22.5
3	柴油	0#	30	27

注：汽油相对于水的密度取0.75，柴油相对于水的密度取0.9。

2.7 项目的工艺流程

2.7.1 卸油工艺流程


油料用油罐车从石油库运至加油站罐区后，在卸油口附近停稳熄火，

先用加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置 5 分钟清除静电。然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过卸油口的液位仪计量需要卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连通软管及静电接地装置。卸油结束后，卸油员全面检查并确认状态正常，方可引导油罐车启动车辆、离站，并清理卸油现场，将应急器材放回原位。

①汽油卸油工艺：本站建带汽油油气回收的卸油工艺。


在油罐车卸油过程中，将原来储油罐内散溢的油气，通过油气回收地下工艺管线及卸车软管重新收集至油罐车内，实现卸油与油气等体积置换。

带油气回收的汽油卸油工艺，流程图如下：

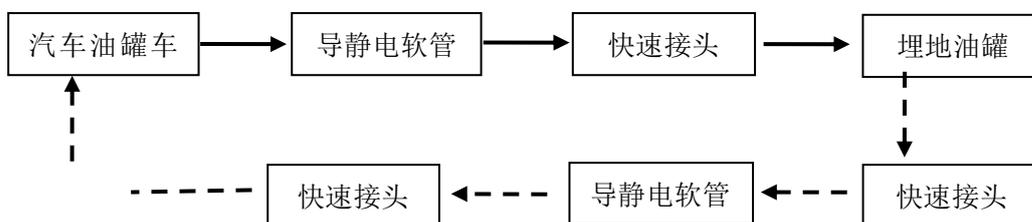

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。


②柴油卸油工艺，流程图如下：



2.7.2 加油工艺流程


加油工艺：采用潜泵式加油工艺进行加油，油品自油罐内通过潜油泵、工艺管道至加油机处，用加油枪加油于受油容器。加油枪具有自封闭功能，以保证加油的安全性。加油过程采用“分散式”加油油气回收系统，及时将受油容器内的油气回收至油罐。加油完毕后尽快将加油枪放回托架内。

1) 汽油加油工艺框图如下:

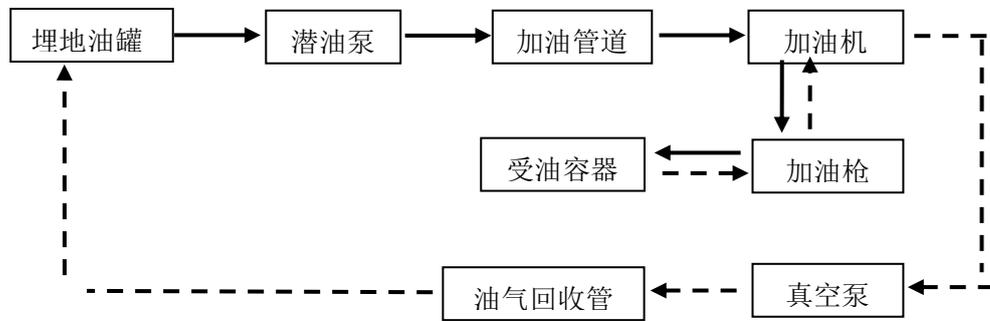

注：虚线箭头表示油气回收工艺路线。

2) 柴油加油工艺框图如下:

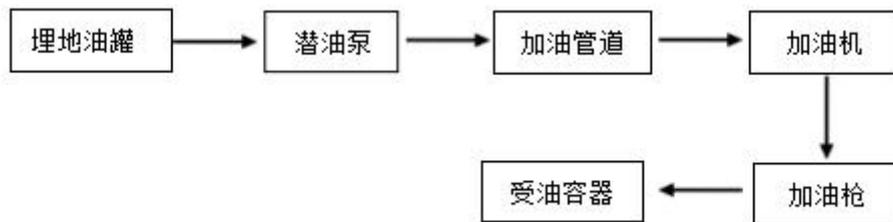

2.8 建设项目主要设备

该项目主要设备如表 2.8-1。

表 2.8-1 主要设备一览表

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	位置	备注
一	储油加油设施					
1	92#汽油储罐	SF 双层卧式油罐 容量：30m ³	座	2	油罐区	改造
2	95#汽油储罐	SF 双层卧式油罐 容量：30m ³	座	1	油罐区	改造
3	柴油储罐	SF 双层卧式油罐 容量：30m ³	座	1	油罐区	改造
4	加油机		台	4	加油区	部分改造
5	卸油防溢阀	/	个	4	油罐区	改造
6	液位计	SYW-A, 防爆等级 ExdsIIBT4	套	4	油罐区	改造

7	双层罐检漏	集成设备	台	4	油罐区	监测报警设置于站房内
8	双层管道检漏	集成设备	台	4	油罐区	监测报警设置于站房内
9	全天候阻火呼吸阀		套	1	通气管	改造
10	防爆阻火通气帽		套	2	通气管	改造
二	公用设施					
11	供电系统	原有配电系统可以满足改造后用电需求	套	1	站房	利旧
12	UPS 电源		套	2	站房	利旧

2.9 公用工程和辅助设施名称、能力、介质来源

2.9.1 供配电

本项目用电引自附近公用电网，由当地 380V/220V 外接电源引至位于配电间的配电箱，通过站房内低压配电柜对站区各用电单元供电，供电电压为 380V/220V。低压配电接地型式采用 TN-S 系统。工控设备、信息系统（液位仪、渗漏检测报警仪）设置 UPS 电源，不间断电源供电时间不少于 60min。

主进线柜到其它配电箱采用放射式供电，配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电，所有插座均设漏电保护器。

主配电柜采用落地明装。电缆采用穿管埋地敷设，站房照明、普通插座、空调插座管线沿墙体暗敷，罩棚照明沿网架穿管明敷。电气管线与其它管线平行或交叉时满足了安全距离，直埋电缆遇有过墙处均穿保护钢管。照明采用高效节能灯具，罩棚灯具采用 LED 灯，防护等级均不小于 IP44；营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，应急时间大于 90min。

本次改造新增负荷较小，原有供电系统满足改造后用电需求。仪表设备

和加油站管控系统等利旧原有 UPS 供电。

2.9.2 给排水

1、给水系统

该站内无消防给水，无生产用水，用水主要为生活用水，由市政供水管网供水。

2、排水系统

该站内的排水主要是雨水、生活污水和地面冲洗水。生活污水和地面冲洗水利用站房外的化粪池进行处理后排入站外污水管道。该站建筑雨水采用管道收集，经雨水口收集后统一排入站外，地面雨水采用散排。加油区地面冲洗的含油污水经油污收集槽排入隔油池，隔油处理后外排。

2.9.3 监控、管理系统

1) 液位监测系统

双层油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，每座油罐设置一个液位检测传感器，油料达到油罐容量 90%时，能触动高液位报警装置报警；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐（新建卸油防溢阀）。高液位报警装置设在机柜间。另在现场新增液位声光报警器，安装位置距卸油口附近，与储罐高液位进行联锁报警。

2) 防渗漏检测系统

项目设双层油罐及双层管道防渗漏检测系统，双层油罐及管道共用渗漏检测集成平台控制器，由渗漏报警器和夹层渗漏检测仪表组成，防渗漏检测采用在线监测系统。在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装测漏传感器进行在线检测，并在站房机柜间安装报警设备。

3) 视频监控系统

本项目视频监控系统新增 1 台 3kva 的 UPS 不间断电源用作应急供电电源。站房、罩棚设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及站房等重点部位进行监控。

4) 紧急切断系统

该项目设置紧急切断系统，在站房内（收银台）、站房外墙设置紧急切断按钮，紧急切断按钮为手动复位。另加油机本身自带紧急切断按钮。

2.9.4 消防、安全设施

1、消防设施

该站于 2017 年 01 月 10 日取得靖安县公安消防大队的《建设工程消防验收意见书》（靖公消验字[2017]第 0003 号）。

加油站未设消防水系统。站区配置：35kg 推车式干粉灭火器 2 台，5kg 手提式干粉灭火器 12 具，手提式二氧化碳灭火器 2 具，灭火毯 5 床，2m³ 消防沙箱 1 座等。

2、安全设施：

站内共设两个紧急切断按钮，紧急切断按钮设置在站房内收银台处和站房外墙处，紧急切断按钮为手动复位。加油机本身自带紧急切断按钮。

油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井，人孔井采用复合材料井盖，埋地管道采用复合管道。

罐区卸油口设置有用于连接车辆的静电报警仪。储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。油罐设有高液位报警仪、防渗漏检测仪。

加油区设于罩棚覆盖区域，设有照明设施，加油机罩棚顶灯为防爆型荧光灯。

油罐区操作井作业配备防爆工具、消防设施及警示标牌，作业前编制应急预案，履行作业审批手续并配备监护人员。

输油管线采用地沟预埋式，地沟用细沙填实。

加油机采用防爆型自动计量加油机，加油枪设有拉断阀。

该项目建筑为二类防雷，采用接闪带防直击雷。考虑防直击雷和雷电感应，电气设备正常不带电的金属外壳均需可靠接地，保护接地、防雷、防静电接地和工作接地的干线连接在一起，组成联合接地网，其接地电阻不大于 4Ω ；各自单独设置接地装置时，油罐的防雷接地装置的接地电阻、配电电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地电阻不大于 10Ω ，保护接地电阻不大于 4Ω 。加油站的油罐车卸车场地设与油罐车连接的防静电接地装置。加油站棚顶本体为接闪带网，建筑物内的金属物和突出屋面的金属物均要接地，油罐采用了两处防雷接地点。防雷、防静电装置经检测符合要求，取得江西赣象防雷检测中心有限公司《江西省雷电防护装置检测报告》（1152017005 雷检字[2025]30080028），有效期至 2025 年 10 月 28 日。

站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

加油站劳动保护用品主要包括防静电工作服，手套等。

站内出入口设置了出入口指示牌和减速带。

表 2.9-1 主要安全设施一览表

序号	安全设施类别		数量	安全设施名称	安装位置
一	预防事故设施				
1	油罐液位检测	防爆型磁致伸缩液位探棒	4 个	液位监测	油罐区

		渗漏检测系统	4个	渗漏检测	油罐、出油管线
	防雨型阻火器	DN50	1个	防雨	油罐区
	全天候阻火呼吸阀	DN50	2个	防雨	油罐区
2	防雷防静电	热镀锌圆钢	原有		罩棚、站房
		静电接地设施	1套	接地线、跨接线	加油机、油罐
			1套	接地测试卡	油罐
			1个	人体罐车静电释放装置	卸油口
3	警示标志		原有		站区
4	防腐蚀		钢质管道	油罐抱带防腐，工艺管线防腐	站区
5	防泄漏		4个	油罐液位仪	站区
6	卸油防溢阀		4套	卸油防溢阀	油罐内
	紧急切断油路	剪切阀	4个	紧急切断阀	加油机
		拉断阀	4个	拉断阀	加油机
7	视频监控系统		1套	视频监控	油罐区
二	控制事故设施				
1	紧急个体处置设施	应急照明	原有	应急照明灯	罩棚、营业厅
2	防爆电气	罐区和加油区	若干	防爆接头	罐区、加油区
3	紧急切断系统		2处		收银台、站房外墙
三	减少与消除事故影响设施				
1	应急救援设施	现场受伤人员医疗抢救装备	原有1套	急救箱	
2	工作服	8套	防静电工作服		
	工作帽	8套	防静电工作帽		
	工作鞋	8套	防砸、耐油、防静电工作鞋		

	劳防手套	8套			
	防寒服	8套	防静电防寒服		
	胶鞋	8套	防静电、耐油		
四	消防设施				
1	消防设施	35KG 推车式干粉灭火器	2具	卸油口	
2		5KG 手提式干粉灭火器	12具	加油区、站房	
3		手提式二氧化碳灭火器	2具	配电间	
4		灭火毯	5床	加油区、油罐区	

2.10 安全生产管理

2.10.1 安全管理机构及人员配置

1、安全管理机构

该加油站成立安全管理领导小组，明确罗祺为该加油站主要负责人，安全领导小组人员组成如下：

组长：罗祺

成员：曾智勇

2、人员学历及培训取证情况

为了认真贯彻执行"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，提高企业管理水平，根据该站文件，罗祺为企业主要负责人，负责公司全面生产工作，林嘉威为专职安全管理员，负责该站日常安全管理工作。

该站相关人员培训、取证及资质情况如下，相关证书见报告附件。

表 2.10-1 主要负责人及安全管理人员取证情况一览表

序号	姓名	行业类别	证书编号	发证单位	有效期
1	罗祺	主要负责人	362204198708308454	宜春市应急管理局	2023.08.10-2026.08.09

2	曾智勇	安全生产管理人员	362232200310110013	宜春市应急管理局	2024.04.22-2027.04.21
---	-----	----------	--------------------	----------	-----------------------

2.10.2 安全管理制度、操作规程

该站制定了各种安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全培训教育制度、安全生产投入、安全检查、消防安全管理、交通安全管理、职业健康和劳动防护、安全管理、应急管理 etc 制度，制定了加油、卸油的安全操作规程，按照应急预案进行制定应急演练。

表 2.10-2 安全生产规章制度目录清单

序号	文件名称	
1	全员岗位安全责任制	加油站经理安全生产责任制
2		安全管理人员安全生产责任制
3		加油员安全生产责任制
4		设备管理员安全生产责任制
5		特种作业人员管理制度
6		计量员安全生产责任制
7	安全教育培训制度	
8	安全生产教育培训制度	
9	安全生产检查制度	
10	安全风险分级管控制度	
11	危险作业管理制度	动火安全管理制度
12		临时用电安全管理制度
13		高空作业安全管理制度
14		进入受限空间安全管理制度
15	消防/防火安全制度	
16	设备管理制度	
17	用电安全管理制度	
18	交接班制度	
19	巡检制度	
20	隐患排查治理制度	
21	检维修管理制度	
22	设备维护保养制度	
23	安全投入保障制度	
24	安全生产奖惩制度	
25	安全风险管理制度	
26	事故管理制度	
27	职业健康管理制度	
28	劳动保护用品使用和管理制度	
29	定期安全检查安全生产隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度	
30	生产安全事故紧急处置规程和应急预案	

序号	文件名称
31	生产安全事故报告和处理制度
32	安全生产考核奖惩制度
33	其他保障安全生产的规章制度

该站制定了各种安全操作规程，具体详见表 2.10-3

表 2.10-3 安全操作规程清单

序号	名称	
1	加油操作规程	准备
2		加油
3		结算
4		清理
5	接卸油操作规程	准备
6		验收
7		卸油
8		卸后工作
9	人工计量操作规程	储油罐液面高度测量（人工测量）
10		罐底水高测量
11		油品温度测量
12		油品密度测量（密度计法）
13	尿素加注操作规程	
14	巡检岗位操作规程	

该站已在宜春市应急管理局进行应急预案备案，备案编号：3622322025-101，该站定期进行消防演练。

第3章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

3.1 危险物质的辨识结果及依据

3.1.1 辨识依据

《危险化学品目录（2015版）》（安监总局等十部委公告2015年第5号）

《调整〈危险化学品目录（2015版）〉》（应急管理部等十部委公告2022年第8号）

《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986

3.1.2 主要危险物质辨识过程及结果

该项目涉及的物料主要有汽油和柴油，根据企业提供物料技术说明书，依据《车用汽油》（GB 17930-2016）、《车用柴油》（GB 19147-2016）、《车用柴油 第1号修改单》（GB 19147-2016/XG1-2018）、《危险化学品目录（2015版）》（2022调整版）、国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三〔2015〕80号）、《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300号）、《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）的规定，该项目本次验收范围涉及的危险化学品为汽油、柴油，分别属第二、第三类易燃液体。其主要危险有害特性见表3.1-1。

表3.1-1 主要危险物质的危险、有害特性汇总

名称	CAS号	熔点 ℃	沸点 ℃	闪点 ℃	燃点 ℃	在空气中爆炸限 (V%)		火灾分类	接触限值 (mg/m ³)	备注
						上限	下限			
汽油	8006-61-9	<-60	25~220	-50	250~530	7.6	1.3	甲类	300	
柴油	68334-30-5	<-18	180-370	≥60	257	6.5	0.6	丙类	/	

3.2 危险化学品及危险工艺辨识结果

1、剧毒化学品

根据《危险化学品目录（2015版）》（2015年国家安监总局等10部门公告第5号公布，2022年国家安监总局等10部门公告[2022]第8号调整）的规定，该项目不涉及剧毒化学品。

2、高毒物品

根据《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号）判定，该项目不涉及高毒物品。

3、易制毒化学品辨识

根据《易制毒化学品管理条例》（2005年国务院令445号，2018年国务院令703号令修订，国办函[2021]58号增补）的规定，该项目不涉及易制毒化学品。

4、易制爆危险化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）的规定，该项目不涉及易制爆危险化学品。

5、监控化学品辨识

根据《各类监控化学品名录》工信部[2020]第52号的规定，该项目中不涉及监控化学品。

6、特别管控危险化学品

根据《特别管控危险化学品目录》应急管理部等四部门公告[2020]第3号的规定，该项目涉及的汽油属于特别管控危险化学品。

7、重点监管的危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》安监总管三〔2011〕95号、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》安监总管三〔2013〕12号文的规定，该加油站汽油属于重点监管的危险化学品。

8、危险化工工艺

根据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）、《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号），该项目不涉及危险化工工艺。

3.3 危险、有害因素的辨识结果及依据

1. 辨识依据

对该项目的危险、有害因素进行辨识，依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13681-2022、《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986和《职业病危害因素分类目录》的同时，通过对该项目的选址、平面布局、建（构）筑物、物质、工艺及设备、辅助生产设施（含公用工程）等方面进行分析而得出。

2. 辨识结果

该项目中涉及的危险、有害因素有：火灾、爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、坍塌、灼烫、物体打击、机械伤害、其他伤

害。其中，火灾、爆炸为主要危险因素，触电、车辆伤害、物体打击、中毒和窒息为一般危险因素。

3.4 可能造成爆炸、火灾、中毒和窒息事故的危險、有害因素的分布

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目可能造成火灾、爆炸、中毒和窒息事故的危險、有害因素的分布见表 3.4-1。

表 3.4-1 可能造成爆炸、火灾、中毒和窒息事故的危險、有害因素的分布一览表

序号	所在部位	主要危險、有害因素类别			
		火灾	爆炸	灼烫	中毒和窒息
1	油罐区	√	√		√
2	加油区	√	√	√	√
3	卸油区	√	√	√	√
4	站房	√		√	

注：“√”为可能存在此种危險、有害因素。

3.5 可能造成作业人员伤亡的其他危險有害因素及其分布

表 3.5-1 该项目其他危險、有害因素及其分布一览表

序号	单元与场所	危險有害因素类别									
		电气伤害	机械伤害	高处坠落	车辆伤害	物体打击	坍塌	其他伤害	有害物质	噪声	环境、自然因素
1	油罐区							√	√		
2	加油区		√			√	√	√	√	√	
3	卸油区			√				√	√	√	
4	站房	√		√			√	√			
5	辅助房	√					√	√			
6	人工洗车棚				√		√	√			
7	洗车机	√	√		√						

序号	单元与场所	危险危害因素类别									
		电气伤害	机械伤害	高处坠落	车辆伤害	物体打击	坍塌	其他伤害	有害物质	噪声	环境、自然因素
8	罩棚			√							
9	配电间	√									
10	加油站场内				√			√	√	√	
11	经营作业场所	√						√	√		√

3.6 重大危险源辨识结果

通过附件 B.4 节重大危险源辨识及分级过程，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的定义和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令第 40 号，79 号令修改，得出结论为：该加油站生产、储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

3.7 爆炸区域划分结果

该站爆炸危险区域如下表 3.7-1。

表3.7-1 该站爆炸危险区域表

序号	分区	区域	
1.	0 区	油罐区	罐内部油品表面以上的空间。
		汽油油罐车	卸油时汽油罐车内部的油品表面以上空间。
2.	1 区	加油站	汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟。
		油罐区	汽油埋地卧式油罐通气管管口的半径 0.75m 以内； 密闭卸油口的半径 0.5m 以内； 操作井内部空间。
		加油机	加油机下箱体内部空间。
		汽油油罐车	以罐车通气口为中心、半径为 1.5m 的球形空间； 以罐车密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间。
3.	2 区	油罐区	距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间； 以通气管管口为中心、半径为 3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间。
		汽油加油机	以加油机中心线为中心线、以半径为 3.0m 的地面区域为底面和以加油机下箱体顶部以上 0.15m、半径为 1.5m 的平面为顶面的圆台形空间。
		汽油油罐车	以罐车通气口为中心、半径为 3.0m 的球形并延至地面的空间； 以罐车密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间

根据《爆炸危险环境的电力装置设计规范》（GB 50058-2014）附录 C 规定要求，现场电气设备防爆级别不应小于 EX II AT3。

依据《汽车加油加气加氢站技术标准（GB 50156-2021）》，柴油虽未划入站内爆炸危险区域的等级范围，但由于柴油火灾危险类别属于丙 A 类，闪点 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，爆炸极限为 0.6-6.5V/V%，在爆炸极限内的特定情况下仍有可能发生爆炸，故应当引起重视。

第4章 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 评价单元划分依据

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以工艺流程、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

划分安全评价单元的原则包括：

1. 以危险、有害因素类别为主划分评价单元；
2. 以装置、设施和工艺流程的特征划分评价单元；
3. 安全管理、外部周边情况单独划分为评价单元。

4.2 评价单元的划分结果

根据单元划分原则，对该项目划分出如下单元进行评价：站址选择和总平面布置单元、工艺设施单元、公用工程及辅助设施单元、安全管理单元和法律法规符合性单元。

第5章 采用的安全评价方法及理由说明

5.1 采用评价方法的依据

进行安全评价时，应该在认真分析并熟悉被评价系统的前提下，选择安全评价方法。选择安全评价方法应遵循以下5个原则：

1. 充分性原则；
2. 适应性原则；
3. 系统性原则；
4. 针对性原则；
5. 合理性原则。

安全评价方法选择过程见下图：



图5-1 安全评价方法选择过程

5.2 各单元采用的评价方法

该项目各单元采用的评价方法见表 5.2-1。

表 5.2-1 各单元采用的评价方法

序号	评价单元		评价的主要对象	采用的评价方法
1	站址及平面布置		站内设施与周边环境安全距离、 站内设施之间的安全距离	安全检查表
2	工艺设施		油罐、加油机、工艺管道、液位报警、 防渗措施等	危险度评价 作业条件危险性评价 安全检查表
3	公用工 程、辅助 设施	消防、给排水	灭火器材、给排水系统	安全检查表
		电气、紧急切断	供配电、防雷防静电、紧急切断系统	安全检查表
4	采暖通风、建（构）筑物		采暖通风、建（构）筑物、绿化	安全检查表
5	安全管理单元		安全管理组织机构、安全管理责任制、 安全管理制度及操作规程、应急救援 预案	安全检查表
6	法律法规符合性单元		相关法律法规	安全检查表

5.3 评价方法简介

1. 安全检查表法（SCL）

安全检查表是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。

安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析和充分讨论，列出检查项目和内容、检查依据、检查记录等内容的表格（清单）。

当安全检查表用于对工程、系统的设计、装置条件、实际操作、维修、管理等进行详细检查以识别所存在的危险性。常见的安全检查表见表

5.3-1。

表 5.3-1 安全检查表

序号	检查项目和内容	检查结果	检查依据	检查记录

2. 作业条件危险性评价法（LEC）

1) 评价方法简介

作业条件危险性评价法是一种简单易行的评价操作人员在具有潜在危险性环境中作业时的危险性的半定量评价方法。

作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素指标值之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是 L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境中的频繁程度；C：一旦发生事故可能造成的后果。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D 来评价作业条件危险性的大小。即： $D=L \times E \times C$ 。

2) 评价步骤

评价步骤为：

- （1）以作业条件比较为基础，由熟悉作业条件的人员组成评价小组；
- （2）由评价小组成员按照标准给 L、E、C 分别打分，取各组的平均值作为 L、E、C 的计算分值，用计算的危险性分值 D 来评价作业条件的危险性等级。

3) 赋分标准

（1）事故发生的可能性（L）

事故发生的可能性用概率来表示时，绝对不可能发生的事故频率为 0，而必然发生的事故概率为 1。然而，从系统安全的角度考虑，绝对不发生的事故是不可能的，所以人为地将发生事故的可能性极小的分值定为 0.1，而必然要发生的事故的

分值定为 10，以此为基础介于这两者之间的指定为若干中间值。见表 5.3-2。表

5.3-2 事故发生的可能性 (L)

分数值	事故发生的可能性	分数值	事故发生的可能性
10	完全可以预料到	0.5	极不可能，可以设想
5	相当可能	0.2	极不可能
3	可能，但不经常	0.1	实际不可能
1	可能性小，完全意外		

(2) 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

人员暴露于危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的情况分值为 10，而非常罕见地出现在危险环境中的情况分值为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。见表 5.3-3。

表 5.3-3 人员暴露于危险环境的频繁程度 (E)

分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度	分数值	人员暴露于危险环境的频繁程度
10	连续暴露	2	每月一次暴露
6	每天工作时间暴露	1	每年几次暴露
3	每周一次，或偶然暴露	0.5	非常罕见的暴露

(3) 发生事故可能造成的后果 (C)

事故造成的人员伤亡和财产损失的范围变化很大，所以规定分数值为 1—100。把需要治疗的轻微伤害或较小财产损失的分数值规定为 1，造成多人死亡或重大财产损失的分数值规定为 100，介于两者之间的情况规定若干个中间值。见表 5.3-4。

表 5.3-4 发生事故可能造成的后果 (C)

分数值	发生事故可能造成的后果	分数值	发生事故可能造成的后果
100	大灾难，多人死亡或重大财产损失	7	严重，重伤或较小的财产损失
40	灾难，数人死亡或很大财产损失	3	重大，致残或很小的财产损失

15	非常严重，一人死亡 或一定的财产损失	1	引人注目， 不利于基本的安全卫生要求
----	-----------------------	---	-----------------------

4) 危险等级划分标准

根据经验，危险性分值在 20 分以下为低危险性，一般可以被人们接受，这样的危险性比骑自行车通过拥挤的马路去上班之类的日常生活活动的危险性还要低；当危险性分值在 20~70 时，则需要加以注意；如果危险性分值在 70~160 之间，有显著的危险性，需要采取措施整改；如果危险性分值在 160~320 之间，有高度危险性，必须立即整改；如果危险性分值大于 320，极度危险，应立即停止作业，彻底整改。按危险性分值划分危险性等级的标准见表 5.3-5。

表 5.3-5 危险性等级划分标准

D 值	危险程度	D 值	危险程度
>320	极其危险，不能继续作业	20-70	一般危险，需要注意
160-320	高度危险，需立即整改	<20	稍有危险，可以接受
70-160	显著危险，需要整改		

3. 危险度评价法

危险度评价法是根据日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国有关标准、规程，编制了“危险度评价取值表”。规定单元危险度由物质、容量、温度、压力和操作 5 个项目共同确定。其危险度分别按 A=10 分，B=5 分，C=2 分，D=0 分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值表见表 5-6。

表 5.3-6 危险度评价取值表

分值项目	A (10分)	B (5分)	C (2分)	D (0分)
物质	甲类可燃气体； 甲 _A 类物质及液态烃类； 甲类固体； 极度危害介质	乙类气体； 甲 _B 、乙 _A 类可燃液体； 乙类固体； 高度危害介质	乙 _B 、丙 _A 、丙 _B 类可燃液体； 丙类固体； 中、轻度危害介质	不属 A、B、C 项之物质
容量	气体 1000m ³ 以上 液体 100 m ³ 以上	气体 500~1000 m ³ 液体 50~100 m ³	气体 100~500 m ³ 液体 10~50 m ³	气体 <100 m ³ 液体 <10 m ³
温度	1000℃ 以上使用，其操作温度在燃点以上	1000℃ 以上使用，但操作温度在燃点以下； 在 250~1000℃ 使用，其操作温度在燃点以上	在 250~1000℃ 使用，但操作温度在燃点以下； 在低于在 250℃ 使用，其操作温度在燃点以上	在低于在 250℃ 使用，其操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20~100 MPa	1~20 MPa	1 Mpa 以下
操作	临界放热和特别剧烈的反应操作 在爆炸极限范围内或其附近操作	中等放热反应； 系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作； 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 单批式操作	轻微放热反应； 在精制过程中伴有化学反应； 单批式操作，但开始使用机械进行程序操作； 有一定危险的操作	无危险的操作

危险度分级见表 5.3-7。

表 5.3-7 危险度分级表

总分值	≥16 分	11~15 分	≤10 分
等级	I	II	III
危险程度	高度危险	中度危险	低度危险

第6章 定性、定量分析危险、有害程度的结果

6.1 固有危险程度的分析结果

6.1.1 具有可燃性、爆炸性、毒性、腐蚀性的化学品的情况结果

经现场调查，加油站的化学品有汽油、柴油等，其中汽油蒸汽具有爆炸性，站内汽油最大储量为 90m^3 ，密度取 $0.75\text{t}/\text{m}^3$ ，该站汽油储存区的总储量折算为67.5吨，一般状态下汽油为液态，所以汽油蒸汽只存在与加油时散发的部分油气、水封井密闭空间存在的油气等。柴油具有可燃性，该站柴油最大储量为 30m^3 ，密度取 $0.9\text{t}/\text{m}^3$ ，该站汽油储存区的总储量折算为27吨，柴油油气的存在范围与汽油相似。

汽油、柴油均为低毒，一般情况下加油站极少存在中毒事故，加油站无腐蚀性化学品。

6.1.2 各个作业场所的固有危险程度定性分析结果

由C.1.2.2节分析可以看出，加油站的油罐和卸油为高度危险，加油作业和清罐为低度作业。由于汽油闪点低、易蒸发、流失，易产生静电，经营过程中稍有疏忽可能发生燃烧爆炸事故。为此，加油站在经营过程中除加强设备、设施的管理，提高设备、设施的本质安全程度外，还应加强作业场所的安全管理，杜绝一切火种和作业过程中的三违现象，确保加油站经营工作的安全有序运行。

6.1.3 具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

该加油站不涉及爆炸性的化学品。

6.1.4 具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

具有可燃性的化学品燃烧后放出的热量计算公式为： $Q=qm$

q — 燃料的燃烧值，kJ/kg；

m — 物质的质量，kg。

该加油站站内汽油的储罐最大储量为 90m^3 ，密度取 $0.75\text{t}/\text{m}^3$ ，该站汽油储存区的总储量折算为 67.5 吨，查汽油燃烧热为 $4.6 \times 10^7\text{J}/\text{kg}$ ；柴油的最大储量为 30m^3 ，密度取 $0.9\text{t}/\text{m}^3$ ，该站柴油储存区的总储量折算为 27 吨，查柴油燃烧热为 $4.29 \times 10^7\text{J}/\text{kg}$ ，燃烧放出的热量总和为：
 $4.6 \times 10^7\text{J}/\text{kg} \times 90 \times 0.75 + 4.29 \times 10^7\text{J}/\text{kg} \times 30 \times 0.9 = 4.2633 \times 10^9\text{KJ}$ 。

6.1.5 具有毒性的化学品的质量及浓度

汽油、柴油和尿素均为低毒，一般情况下加油站极少存在中毒事故。

表 6.1-1 具有毒性的化学品的浓度及质量

序号	存在场所	存在物质	最大在线量	职业接触限值(mg/m^3)		
				MAC	PC-TWA	PC-STEL
1	罐区	汽油	67.5t	/	30]0	/
		柴油	27t	/	/	/

6.1.6 具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

加油站使用的汽油和柴油不属于腐蚀性化学品。

6.2 风险程度的分析结果

6.2.1 危险化学品泄漏的可能性

汽油、柴油的储存场所为埋地储罐，均通过潜油泵经管道泵入汽车油箱中。其出现泄漏事故大部分是安全管理的原因，一般是由于操作人员违反操作规程或操作失误而导致发生的；另一个原因在于设备的缺陷。发生泄漏事故的地点一般在油罐区、输送管线。

6.2.2 具备造成爆炸、火灾事故的条件和需要的时间

化学品泄漏后具备造成爆炸、火灾事故必须具备三个条件：1、油品泄漏；油气浓度在爆炸范围内；2、助燃物（氧化剂）；3、点火源。由于加油站为敞开式结构，通风良好，如果不是油罐区动火的情况下，少量的泄漏油气很难达到爆炸范围。具有爆炸性、可燃性的危险化学品泄漏后，造成爆炸、火灾事故的时间与泄漏点裂口面积、环境温度、风速等复杂因素、环境条件以及初期扑救抢险效果有关。

6.2.3 具有毒性的化学品泄漏后扩散速率及达到人的接触最高限值的时间

油品泄漏时以常压条件泄漏，该站油罐为卧式埋地油罐，油罐设有防渗漏措施，可有效防止油品泄漏，即发生泄漏可第一时间通过渗漏检测立管检测，并立即处置，防止油品向地下扩散。

加油机底部供油管道设剪切阀，一旦发生加油车辆撞断加油机设备，可通过剪切阀自动关闭防止油品泄漏。加油枪设拉断阀，一旦加油车辆驾驶员误操作（加油枪未归位到加油机），拉断阀自动安全断开，且两端会自动封闭，防止油品泄漏。

综上，站内设施可有效控制油品在事故状态下泄漏，泄漏的有限毒性

化学品浓度远达不到人的接触最高限值。

6.2.4 事故案例

案例 1:

2001年6月22日,某石油公司下属的一加油站3号油罐正在接卸一车97号汽油,卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油,造成喷溅式卸油。21时40分,油罐突然起火,油罐中汽油向外溢出,火势迅速蔓延成大面积火灾。消防部门与加油站职工经4小时15分钟才将大火扑灭。大火将4台加油机、油罐等加油站设施全部烧毁,卸油作业的员工烧成重伤,烧伤面积超过80%。

分析事故原因,当班的卸油作业的员工违章将卸油胶管插到量油孔进行卸油,造成喷溅式卸油,导致大量油气和静电荷产生,这是事故发生的直接原因,而卸油处的静电报警器因为没有电池没有发出报警声响,静电接地系统接地不良形同虚设,使得静电积聚到一定能量产生静电火花,从而使现场有了点火源。进一步深究事故责任,加油站平时疏于员工的安全教育和严格管理,对安全设备的投入使用不检查巡视,没有及时处理安全隐患,这是导致事故发生的根本原因,加油站第一负责人负有直接的安全责任。

案例 2:

2008年9月8日,某石油公司下属的一加油站在安装加油机和潜油泵过程中,由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件,对油罐人孔盖进行改造,承包商某建设工程公司的施工人员,擅自用自带泵将埋地罐中的注水抽空,并在无人监控的情况下,在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线

短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，现场施工人员当即受伤，送医院经抢救无效死亡。

分析事故原因，施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

第7章 安全条件和安全生产条件的分析结果

7.1 安全条件分析结果

7.1.1 厂址及外部条件符合性分析结果

1、国家、地方产业政策及布局符合性分析结果

1) 产业政策及布局符合性

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）可知，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合国家产业政策。

2) 项目备案及规划文件取得情况

中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目于2024年04月07日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》（宜市危化项目安条审字[2024]4号）；于2024年08月09日取得宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》（宜市急危化项目安设审字[2023]10号）。符合当地政府规划要求。

2、选址符合性分析结果

该项目选址满足国家法律、法规、标准及规范中的有关站址选择和总体规划的要求。该项目厂址的周边环境满足国家标准《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等规范中与周边建筑的要求。

7.1.2 在建设项目爆炸、火灾、中毒范围内周边单位 24 小时内生产经营活动及居民生活情况

该站位于江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号，坐西朝东布局，位于清华大道西侧，加油站东侧为清华大道，距最近的汽柴油混合加油机 21.6m；南侧为民房（三类保护物），距最近的汽油罐 27.2m；西侧为民房（三类保护物），距最近的汽油罐 43.8m；北侧为宝峰大道，距最近的汽柴油混合加油机 39.7m，有架空电力线（H=15m，有绝缘层），距最近的汽柴油混合加油机 39.7m。站址外周边 50 米内无重要公共建筑；无甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐；无丙类液体储罐以及容积不大于 50m³的埋地甲、乙类液体储罐；无室外变配电站；无铁路等。

根据表 2.4-1，该项目与周边建构筑物防火间距符合规范要求。

7.1.3 建设项目所在地自然条件

一、地理位置

该项目站址位于江西省宜春市靖安县城清华大道 48 号，交通条件便利，基础设施完备，建设环境条件良好。

靖安县位于江西省西北部，宜春市东北部，东界安义县，南邻奉新县，西毗修水县，北倚武宁县，东北连永修县，距省会南昌市 37 千米。地处北纬 28° 47' 至 29° 06'，东经 114° 54' 至 115° 30' 之间。总面积 1377 平方千米。

二、地形、地貌

靖安县地势东西长，南北窄，四周环山，中部山地间杂丘陵，惟东南偶有少量河谷平原，是一个以山区为主地区。

三、自然条件

1、气象条件

靖安县属于北亚热带湿润气候，春季回暖迟，有春寒，夏季炎热时间长，秋季凉得快，冬季较寒冷，四季分明。气候温和，气温东西相差大，历年平均气温 17.0°C ，少数高山区年平均气温在 15.0°C 左右，要比平原低 3°C 以上。雨量充沛，历年平均降水量为 1740 毫米，年际变化大，最长达 2224.7 毫米，最少 1132.6 毫米，相差 1092.1 毫米，降水分布不匀，一般山区大于平原。光昭充足，实际日照时数历年平均为 1667.2 小时。霜期较短，历年平均无霜期为 274 天。年最多风向为西北，西部多山，地形复杂，风速偏小，风向多变。

2、水文

靖安县集雨面积广，全县集雨面积 1377.49k m^2 ，降水量基本没有外流，也没有外来水补充。多年平均径流总量为 14.2 亿 m^3 。全县水域面积有 41.8k m^2 ，自然河流网分布较密。北潦河与北河在县域内总长 201km，其中北潦河靖安段长 98km，北河总长 103km；全县主要支流共有 69 条，流域面积 1415.11k m^2 ，平均河网密度为 0.3km/k m^2 。全县地下水年平均补给量为 1.4 亿 m^3 ，分别储存于 3 种岩裂隙中：松散岩组，主要分布在北潦河与北河各个地带，依其含水程度可分为三个亚区。

站址内场地地形平坦。根据《建筑抗震设计标准（2024 年版）》（GB/T 50011-2010）、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），该地区抗震设防烈度为 6 度，地震烈度划小于 VI 度，设计基本地震加速度值为 $0.05g$ 。地质条件符合要求。

7.2 建设项目的安全条件

7.2.1 建设项目内在的危险、有害因素和建设项目发生的各类事故对周边单位生产、经营活动或者居民生活的影响

该项目存在着火灾、爆炸、车辆伤害、触电、物体打击、中毒和窒息、高出坠落、机械伤害、灼烫、坍塌等。项目的主要危险因素是火灾、爆炸。该项目对周边单位生产经营活动或者居民生活有一定影响的事故主要有火灾、爆炸。

该项目附近无商业中心、公园等人口密集区域，无医院、影剧院、体育馆等公共设施，无风景名胜区和自然保护区，无军事禁区、军事管理区等，符合《危险化学品安全管理条例》第十九条的规定。该加油站总平面布置合理，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021、《建筑设计防火规范（2018版）》GB 50016-2014等规范要求，在正常经营过程中对周边单位及居民生活基本不产生影响，其影响程度在可接受的范围内。

7.2.2 建设项目周边生产、经营活动和居民生活对建设项目投入使用后的影响

周边邻近没有从事危险化学品生产、储存和使用的企业，没有重大危险源，与站外其他构、建筑物的防火间距符合国家标准的要求，同时，站区北侧为林地。因此，周边单位生产、经营活动或者居民生活对该站的影响较小，目前周围环境对该加油站的影响的风险程度在可接受范围内。但应注意的是，加油站与周边建筑之间存在相互影响，且由于周边用地非本单位所有，今后周边若兴建其他项目时，应按照国家相关法律、法规及规范的要求对其正当性及安全性进行监督，以免影响自身的正常、安全运营。

周边人员活动，如道路车辆发生车祸，有引发火灾的可能；进站加油

有撞击加油设施的可能；路上行人吸烟、烟头等移动火种有引发火灾的可能，对项目造成影响。因此周边的人员活动可能会对加油站造成一定的影响。

7.2.3 建设项目所在地自然条件对建设项目投入使用后的影响

自然条件对该项目的影响因素主要包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击、洪水等因素。因自然因素、地质、水文因素等原因，有造成站房、罩棚坍塌，工艺设施损坏等危险。

1) 地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它能破坏建筑物，进而威胁设备和人员安全，不良地质对建筑物的破坏作用极大，甚至能影响人员安全，该加油站改建项目所在地地震基本烈度为6度，站区无不良地质条件。

2) 强风

风速的大小对加油站的安全经营有影响，尤其对罩棚影响最大。

3) 雷电

雷击能破坏建筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，该站罩棚采用自身钢结构与支柱焊接直接接地，上方设接闪带，通气管与罩棚采用共用接地，储油罐、管道工艺设施埋地并采取接地措施，所以雷电对建筑物和设备的影响不大。

4) 雨雪

该站建设地点地势平坦，排水顺畅，不容易大量积存雨水。冬季罩棚顶部有积雪的风险，可能对罩棚造成坍塌的风险。

综上所述，自然危害因素的发生基本是不可避免的，因为它是自然形

成的。正常情况下，自然条件对该项目无不良影响。

7.2.4 建设项目主要技术、工艺成熟安全可靠

该站采用密闭卸油，加油采用正压供油，通过油罐内的潜油泵将油品从储油罐抽出，是目前国内加油站普遍采用的工艺。通过对国内外加油站的技术情况比较，此套工艺技术目前被国内各加油站广泛采用，技术成熟，安全性能可靠。依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）辨识，该项目不涉及的重点监管的危险化工工艺。

7.2.5 辅助设施安全可靠评价

1、供配电

本项目用电引自附近公用电网，由当地 380V/220V 外接电源引至位于配电间的配电箱，通过站房内低压配电柜对站区各用电单元供电，供电电压为 380V/220V。低压配电接地型式采用 TN-S 系统。工控设备、信息系统（液位仪、渗漏检测报警仪）设置 UPS 电源，不间断电源供电时间不少于 60min。

主进线柜到其它配电箱采用放射式供电，配电干线选用电缆穿管埋地敷设。照明配电、插座均由不同支路供电，所有插座均设漏电保护器。

主配电柜采用落地明装。电缆采用穿管埋地敷设，站房照明、普通插座、空调插座管线沿墙体暗敷，罩棚照明沿网架穿管明敷。电气管线与其它管线平行或交叉时满足了安全距离，直埋电缆遇有过墙处均穿保护钢管。照明采用高效节能灯具，罩棚灯具采用 LED 灯，防护等级均不小于 IP44；营业厅、罩棚、配电间等处设应急照明灯具，应急照明灯均自带蓄电池，

应急时间大于 90min。

本次改造新增负荷较小，原有供电系统满足改造后用电需求。仪表设备和加油站管控系统等利旧原有 UPS 供电。

2、给排水

1) 给水

该站内无消防给水，无生产用水，用水主要为生活用水，由市政供水管网供水。市政自来水供水能够满足站内用水要求。

2) 排水

该站内的排水主要是雨水、生活污水和地面冲洗水。生活污水和地面冲洗水利用站房外的化粪池进行处理后排入站外污水管道。该站建筑雨水采用管道收集，经雨水口收集后统一排入站外，地面雨水采用散排。加油区地面冲洗的含油污水经油污收集槽排入隔油池，隔油处理后外排。

该项目给排水能满足项目的运行要求。

3、三废处理

(1) 废水排放：加油区地面冲洗水经油污收集槽排入隔油池，隔油处理后排至污水管网。隔油池的污油和油罐内残渣及清洗油罐的含油废水应集中收集，不得直接排出，经有资质的单位回收处理。

(2) 废气排放：本站设置加油和卸油油气回收装置。

(3) 生活垃圾：站内（包括客户）产生的废弃物回收处理分类处理。

该项目三废处理能满足项目的运行要求。

4、防雷、防静电接地

1) 防雷、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置, 其接地电阻 $R \leq 4 \Omega$ 。

站房和罩棚按二类防雷建筑物，利用原有的防雷接地系统。

2) 每个油罐两点与主接地干线连接，罐进油管始端接地，把接地支线引至操作井内（与油管、电缆保护管做电气连接）。

3) 加油机接地做法：接地干线引至加油机箱内，地坪上留 200mm。机体和其内设备，加油机内部油管及电线管都与接地干线做电气连接，连接导线为 BVR-16mm²。

4) 高出地面的通气管与接地网相连，做良好的电气连接。通气帽、呼吸阀等做等电位连接。给水系统的水表、工艺管线的法兰均用 BVR-16mm² 跨接。

5) 接地装置接地极采用 $\angle 50 \times 5$ 热镀锌角钢，长 2.5m。接地线采用 -40 \times 4 热镀锌扁钢，焊接连接，埋深 0.8 米。焊接处做防腐。

6) 埋地油罐与露出地面工艺管道相互做电气连接并接地。加油站的信息系统的铠装电缆或导线穿钢管配线时，配线电缆金属外壳两端均接地。

7) 地上或管沟敷设的油品管道的始末端和分支处设防静电和防感应雷共用接地装置，接地电阻不大于 4 欧姆。用双层复合管线时，导电内衬接地。采用不导静电的热塑性管道时，不埋地部分的热熔连接件保证长期可靠的接地，也可以采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也接地。

8) 加油的汽油罐车卸车场地，设罐车卸车时用的防静电接地装置，并设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。静电接地报警仪距卸油口距离不小于 1.5m。油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，保证可靠的电气连接。

9) 低压供电电源端、信息系统配电线路首、末端均装设电涌保护器。

江西赣象防雷检测中心有限公司《江西省雷电防护装置检测报告》（1152017005 雷检字[2025]30080028），有效期至 2025 年 10 月 28 日。详情见附件。

该项目防雷防静电措施可以满足项目的要求。

5、监控系统

（1）液位监测系统

1) 液位监测系统

双层油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统，每座油罐设置一个液位检测传感器，油料达到油罐容量 90%时，能触动高液位报警装置报警；油料达到油罐容量 95%时，能自动停止油料继续进罐（新建卸油防溢阀）。高液位报警装置设在机柜间。另在现场新增液位声光报警器，安装位置距卸油口附近，与储罐高液位进行连锁报警。

2) 防渗漏检测系统

项目设双层油罐及双层管道防渗漏检测系统，双层油罐及管道共用渗漏检测集成平台控制器，由渗漏报警器和夹层渗漏检测仪表组成，防渗漏检测采用在线监测系统。在储罐检测空隙之间设置传感器，可对油罐进行在线检测。双层管线其最低点安装测漏传感器进行在线检测，并在站房机柜间安装报警设备。

3) 视频监控系统

本项目视频监控系统新增 1 台 3kva 的 UPS 不间断电源用作应急供电电源。站房、罩棚设视频监控摄像头，信号线引至站房通讯机柜，通过视频监控系统对卸油口、油罐区、加油区及站房等重点部位进行监控。

4) 紧急切断系统

该项目设置紧急切断系统，在站房内（收银台）、站房外墙设置紧急切断按钮，紧急切断按钮为手动复位。另加油机本身自带紧急切断按钮。

5、消防设施

该站设置的灭火器、消防沙、灭火毯等消防器材，配备消防器材的型号规格、数量、位置等均符合规范要求。

7.3 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

7.3.1 建设项目安全设施施工质量情况

建设单位：中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司
百花园加油站双层罐改造项目

设计单位：天津中德工程有限公司（化工石化医药行业甲级资质）

7.3.2 建设项目安全设施在施工前后的检验、检测及有效性情况

该项目安全设施施工完毕后，加油站委托具备相关资质的单位进行了检测：

该站已取得江西赣象防雷检测中心有限公司《江西省雷电防护装置检测报告》（1152017005 雷检字[2025]30080028），有效期至2025年10月28日。详情见附件；

设计单位天津中德工程有限公司于2025年5月对现场进行竣工验收，现场核实是否与图纸内容相符，经核实现场按照图纸内容进行施工，符合设计标准。

7.4 建设项目安全生产条件的分析结果

7.4.1 建设项目采用安全设施情况

7.4.1.1 建设项目采用的安全设施

一、周边环境与总平面布置

加油站站址选择及外部安全防火间距符合规范要求，

总平面布局和站内防火距离符合规范要求，

加油站站房框架结构，罩棚为钢架结构轻质顶，高 7.3m。

加油站上方无输电线路和通讯线路跨越。

固定工艺管道均为无缝钢管焊接，埋地敷设，未穿过站房等建、构筑物。

二、设备设施及防火防爆

1、托肯恒山科技（广州）有限公司生产的 TH222BH 型燃油加油机 1 台、TH224B 型燃油加油机 3 台，流量为 5~50L/min，电压等级 220V，防爆合格证为 CE23.2941X，防爆标志 Exdbibmb II AT3Gb。

2、柴油通气管、汽油通气管设置于罩棚立柱上方，设通气管 4 根，高出罩棚 2m，管径为 50mm。油储罐进油口、出油管、量油孔、通气管直接单独通往油罐，人孔设有操作井。

3、储罐及管道进行了静电接地，法兰连接处用铜片进行了跨接。卸油管采用内设金属丝的软管，可以和车辆的油罐和储油罐进行可靠的静电连接。

4、加油机罩棚顶灯设于爆炸危险区外，为非防爆型 LED 灯。

5、输油管线采用地沟预埋式。

6、加油站罩棚顶设有接闪带，周围建筑物、所有设施均在防雷有效保

护范围内，防雷装置经江西赣象防雷检测中心有限公司检测符合要求。

7、站内采用地沟式电缆敷设到用电设备。

8、储罐采用钢制内罐和玻璃钢纤维外罐油罐，通气管及露出地面的油品管道采用无缝钢管，埋地管道采用复合管道。设有高液位报警仪、防渗漏检测报警仪。

9、加油站采用卸油、加油油气回收系统。

10、站房收银台、站房外墙设有紧急切断按钮。

三、其他措施

1、加油站的进出口分别设置。

2、加油站内混泥土路面与公路相连。加油站地面高度高于空地，排水坡向站外，站内无积水发生。

3、加油岛宽 1.2m，高出地面 0.2m，突出立柱 0.6m。

4、储油罐防腐满足《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》，防腐等级不低于加强级。

5、员工发放工作手套、工作服；暑天备有防暑药品；站内备有凉茶和矿泉水。

6、每个储油罐设有钢筋混凝土基座，可防止油罐上浮和下沉。

四、安全生产管理机构及管理制度

该加油站制定了安全生产职责，明确规定了岗位人员的安全生产职责和要求。

制定了各种安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全培训教育制度、安全生产投入、安全检查、消防安全管理、交通安全管理、职业健康和劳动防护、承包、租赁经营安全管理、应急管理 etc 制度，制定了加油、

卸油的安全操作规程，按照应急预案进行制定应急演练。

7.4.1.2 建设项目安全设施设计采纳情况

评价组根据《中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目安全设施设计》对该项目的运行现场进行对照检查，编制下表：

表 7.4-1 安全设施设计提出措施采纳情况一览表

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
一	工艺系统采用的安全设施		
工艺过程采取的防泄漏、防火、防爆、防尘、防毒、防腐蚀等主要措施			
	<p>防泄漏措施：</p> <p>1) 根据工艺技术特点，系统采用常温、常压作业，密闭生产，采用卸油油气回收及加油油气系统，减少油品的挥发。</p> <p>2) 项目油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，内层钢制罐体的厚度$\geq 7\text{mm}$，封头厚度$\geq 8\text{mm}$，外层玻璃纤维增强塑料的外层壁厚$\geq 5\text{mm}$；内层钢制油罐的设计内压为0.08MPa。双层油罐上设置了防渗漏检测仪，防止内层罐的油品泄漏。</p> <p>3) 项目埋地部分输油管道、卸油油气回收选用导静电热塑性塑料管道，主体结构层采用无孔隙聚乙烯材料，壁厚不小于4mm。地上部分管道选用无缝钢管。埋地部分的热塑性塑料管道采用配套的连接管件电熔连接。管道与设备连接部位采用法兰连接，无缝钢管与热塑性管道采用配套钢塑转换接头连接，避免泄漏。加油管道选用双层导静电热塑性塑料管道，双层管道设置渗漏检测点，监测点设置在站房内。</p> <p>4) 油罐卸油停车位处采用平坡设计，车辆停至卸车点后采用限位器进行固定，防止卸车时溜车。</p> <p>5) 油罐人孔上设置了高液位报警，当油料达到油罐容量的90%时，能触动高液位报警装置；当油料达到油罐容量的95%时，卸油管线处设置的卸油防溢阀能自动关闭停止油料继续进入油罐。隔仓油罐的隔舱板采用不锈钢材质。</p> <p>6) 项目所有设备、管道、管件和仪表要求向有资质的生产企业采购、安装，提高安装质量，要求生产严格按项目生产操作规程进行，杜绝跑、冒、滴、漏。</p> <p>7) 企业须制定严格的安全管理制度，工艺规程，并严格要求操作人员自觉遵守各项规章制度及操作规程，杜绝“三违”。定期对设备、管道、管件、仪表、法兰连接进行全面检验，通过预防性地更换改进零部件、密封件，消除泄漏隐患。</p> <p>防火、防爆措施：</p> <p>1) 加油站油品贮罐设置为埋地形式，减少发生火灾的可能性和危险性。</p> <p>2) 加油站内除通气管露出地面的管道外，其余管道、油罐均埋地敷设，且埋地管沟用中性沙子或细土填满、填实。项目通气管管口管径为$\text{DN}50$，材质为碳钢，通气管管口高出加油区罩棚2m以上，且汽油油罐通气管管口装设了防爆阻火通气罩及压力真空阻火呼吸阀，通气管之间采用扁钢连接在一起，地下部分采用混凝土固定。</p> <p>3) 加油机、潜油泵均为防爆型设备。项目加油枪采用自封式加油枪，枪身设计的</p>	落实	符合要求

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
	<p>自封装置能够确保在容器加满时自动关闭油枪，防止介质外溢。枪托部位安装的定位片，可实现流量呈 2-3 档分布。进油口连接螺纹可根据需要加工成多种标准，方便顾客选择与使用。铝合金枪身具有良好的导电性可及时安全地消除静电。具备姿态控制性能的加油枪在其供油状态下当枪身发生异常偏转时便能够快速闭锁油枪，以确保操作安全，减少发生火灾的可能性和危险性。汽油加油枪的输送管道采用 DN50 管道，加油枪的流量为 5-50L/min。加油机底部供油管道设置剪切阀，保证加油机被撞或起火时能自动关闭；加油软管设置安全拉断阀，加油机上设置了紧急停车按钮，在关键时刻能关闭加油机及潜油泵。</p> <p>4) 汽油油品设置卸油油气回收系统（主管径 DN100）和加油油气回收系统（主管径 DN80），可有效减少卸油和加油时产生的油气，降低火灾爆炸的可能性和危险性。</p> <p>5) 加油机设置在加油岛上，前后两侧设置 DN100，高 0.5m 防撞弯管，防止意外撞击发生火灾爆炸。</p> <p>6) 为了防止静电引起火灾爆炸事故，油罐的接管采用金属材质；油罐进油管伸至罐内距罐底 100mm 处，进油立管的底端采用 45° 斜管口；量油口下部的接管向下伸至罐内距罐底 200mm 处。埋地导静电热塑性塑料管道的导静电衬层的体电阻率小于 $108 \Omega \cdot m$，表面电阻率小于 1010Ω。</p> <p>7) 在站内设置了防雷、防静电设施，设备、管道必须按照《石油化工静电接地设计规范》SH/T 3097-2017 进行静电接地。</p> <p>8) 本项目设置了现场及站房处设置了事故紧急切断系统，事故状态下能手动切断加油机控制箱电源，停加油机及潜油泵。</p> <p>9) 项目在开工建设前，需对加油站进行停业，停业前需停止站区进油。罐区在拆除输油管、油罐前，需用对其注水完全覆盖后，经检测合格后方可作业。</p> <p>9) 站区内设置禁止使用手机、给塑料容器加油等安全警示标识。</p> <p>10) 油品罐车卸车场地内设置人体防静电触摸装置及静电接地报警装置。加油机自带人体防静电触摸装置，加油机做静电接地与全站接地网相联，防止静电发生爆炸事故。</p> <p>防毒措施：</p> <p>1) 加油区设计为敞开式，采用自然通风；油罐区埋地设置，油罐设置在承重罐池内，汽油通气管分开设置，通气管管口高出加油区罩棚 2m 以上，并设置阻火通气罩和压力真空阻火呼吸阀。</p> <p>2) 根据汽油的健康危害特性，站房内配备相应的防护设备、急救用品，设置冲洗喷淋设备及应急撤离通道。</p> <p>3) 本项目设置了卸油防溢阀，渗漏检测传感器、防爆阻火通气罩、压力真空阻火呼吸阀，带高位报警的自动液位仪及渗漏检测仪等安全监控防护措施。加油软管上设安全拉断阀，加油机底部管道上设置安全剪切阀。</p> <p>防腐蚀措施：</p> <p>本项目钢结构罩棚、管线、防撞弯管、设备立柱设计采用除锈后，刷环氧富锌防腐底漆（两遍）、环氧防腐面漆（两遍）进行防腐施工；埋地设置的钢制管线要求进行加强级防腐处理：除锈后先刷防锈红丹漆两遍，再用环氧沥青漆加缠玻璃布，要求总厚度达 3mm。加油机出厂时均做了防腐蚀处理。</p>		

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
正常工况与非正常工况下危险品的安全控制措施			
<p>正常工况下危险物料的安全措施：</p> <p>1）油罐车卸油采用密闭卸油方式。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口设有明显油品标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。</p> <p>2）汽油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统，各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径为100mm；卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。</p> <p>3）本站采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。为了防止加油过程错加油，加油机上的放枪位设置了油品文字标识和语音提示，加油站使用自封式加油枪，防止油品泄漏。</p> <p>4）本项目工艺装置按照规范要求设计有液位、卸油防溢阀等监控和报警装置。</p> <p>5）汽油罐的通气管管口装设阻火器和呼吸阀，呼吸阀的工作正压为2kPa~3kPa，工作负压为1.5kPa~2kPa。柴油罐的通气管管口装设阻火器。</p> <p>6）卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，均坡向埋地油罐。卸油管道的坡度设计为2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，设计为1%。</p> <p>非正常工况下危险物料的安全措施：</p> <p>本项目设置了卸油防溢阀，渗漏检测传感器、防爆阻火通气罩、压力真空阻火呼吸阀，使用自封式加油枪，加油岛旁设置了防撞柱，带高位报警的自动液位仪及渗漏检测仪等安全监控防护措施。</p> <p>油罐内设卸油防溢阀。当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动切断油料进罐。液位监测仪及渗漏检测仪设置在站房内收银台附近。</p> <p>本项目设置了事故紧急切断系统，事故状态下能手动切断加油机控制箱电源，停加油机及潜油泵。事故紧急切断系统按钮一处于站房外挂柱明装、一处于站房内收银台附近挂墙明装，事故紧急切断系统带失效保护功能，且只能手动复位。</p> <p>本项目加油机采用一机多油品的加油机，加油机上的放枪位设有各油品的文字标识和语音提示，加油枪配有颜色标识，加油软管上设安全拉断阀，加油机底部管道上设置安全剪切阀，当加油机和输油管道受外力作用时，紧急切断阀自动断开</p>		已落实	符合要求
总平面布置			
全厂及装置（设施）平面及竖向布置的主要安全考虑			
<p>(1) 地理位置：江西省宜春市靖安县城清华大道48号，清华大道北侧。</p> <p>(2) 道路：单车道宽度均不小于4米，双车道宽度6m。站内道路为水泥混凝土路面。消防车位设置在站区北侧，消防车道转弯半径不小于12m。</p>		已落实	符合要求
设备及管道			
导静热塑性塑料双层管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚为4mm，并应有质量证明文件。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔		已落实	符合

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
	<p>连接，导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率小于 $108 \Omega \cdot m$，表面电阻率小于 $1010 \Omega \cdot m$。热塑性塑料管道选用符合《流体输送用热塑性塑料管材公称外径和公称压力》GB/T 4217-2001、《热塑性塑料管材通用壁厚表》GB/T 10798-2001、《热塑性塑料管材、管件及阀门通用术语及其定义》GB/T 19278-2003 的管材及配件，并应有质量证明文件。</p> <p>无缝钢管的公称壁厚不应小于 4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。通气管道和露出地面的管道采用焊接或法兰连接，本项目采用的无缝钢管选用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163 的管材及配件。</p> <p>项目油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，内层钢制罐体的厚度为 7mm，封头厚度为 8mm，外层玻璃纤维增强塑料的外层壁厚为 5mm；内层钢制油罐的设计内压为 0.08MPa。双层油罐上设置了防渗漏检测仪，防止内层罐的油品泄漏。本项目采用的油罐选用符合《加油站用埋地玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3177-2015 的设备，并应有质量证明文件。</p> <p>本项目加油机选用符合国家标准《机动车燃油加油机》GB/T9081-2008 的成套设备，并应有质量证明文件。</p> <p>1) 加油软管上设安全拉断阀。</p> <p>2) 采用一机多油品的加油机，加油机上的放枪位设有各油品的文字标识和语音提示功能，加油枪配有颜色标识。</p> <p>3) 加油机底部管道上设置安全剪切阀。</p>		要求
电气			
	<p>本项目用电负荷较小，故采用低压供电方式，供电电压为 380/220V。低压用电取自附近公用电网，由附近一台市政变压器引来一路低压电源向本项目供电。低压电力电源经低压电缆穿管埋地敷设至配电间内动力配电柜，再由动力配电柜向各有关用电设备放射式供电。</p> <p>本加油站用电负荷等级为三级。本工程加油结算管理系统、渗漏检测系统、液位检测系统和视频监控系统配置在线式不间断电源，UPS 电池连续供电时间不小于 60min。UPS 容量为 3kVA，UPS 不间断电源和各信息系统主机均设置在站房收银台处。</p>	已落实	符合要求
	<p>爆炸危险区域划分等级和所选择电气设备的防爆及防护等级</p> <p>1) 爆炸危险区域等级</p> <p>根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 的规定，该项目加油区、油罐区为爆炸危险环境，各场所 0、1、2 区域划分详见专篇第 3.5 节表 3-5。</p> <p>(2) 电气、仪表的防爆及防护等级</p> <p>本站涉及汽油等可燃气体，电气设备、仪表的防爆等级不低于 Exd (ia) IIAT3 Gb (Ga)。室外电气设备防护等级不低于 IP54 级，仪表防护等级不低于 IP65 级。</p>	已落实	
	<p>防雷、防静电接地设施</p> <p>本项目加油区网架罩棚为新建。加油区划分为第二类防雷建筑物，利用罩棚双层金属屋面（板间连接为电气贯通，顶层热镀锌钢板的厚度不小于 0.5mm，金属板下无易燃物品且无被覆层）作接闪器防直击雷。站房接闪带与加油区金属屋面可靠跨接。站内通气管在接入全站共用接地装置后，不单独做防雷接地。垂直金属管道及进户电缆金属外皮须在地下与防雷接地装置作可靠连通。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处作防腐处理。利用人工敷设-25×4 不锈钢扁钢（距地面-1.0m 处暗敷）和地梁内底部主筋作环形接地联接体，并与结构基础内钢筋和防雷引下线作可靠焊接。在距地面-1.0m 处暗敷-25×4 不锈钢扁钢作为接地分支</p>	已落实	符合要求

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
	<p>线，接地分支线与环形接地联接体可靠焊接。站房内动力配电柜等电气设备的金属外壳须通过-40×4热镀锌扁钢与基础接地装置可靠焊接。所有防雷及接地构件均热镀锌，焊接处作防腐处理。</p> <p>油罐区内钢质封闭贮罐为埋地罐，其壁厚均不小于4mm。贮罐区接地干线采用-25×4不锈钢扁钢，埋-1.0m。接地极采用L50×50×5热镀锌角钢，每根长2.5米。人工接地极之间间距不小于5m，距建筑物外墙或基础不小于1m。罐区内所有设备的金属外壳均应与接地干线作可靠焊接，且每个罐体的防雷、防静电接地点不少于二处。所有正常不带电的用电设备金属外壳均可靠接地。电机通过PE线接地。平行敷设于地上或管沟的金属管道须与接地装置连接成电气通路，交叉点净距小于100mm时，其交叉点应用金属线（BVR6）跨接。在动力配电柜进线处设置I级电涌保护器，在信息系统进线处设置信号电涌保护器，防止雷电波侵入。</p> <p>本工程低压配电系统接地型式为TN-S型，PE线与N线分开设置。全站防雷防静电及电气保护接地，信息系统接地均连成一体，组成接地网，联合接地电阻不大于4欧，若实测达不到要求，须增打人工接地极或换土等措施。</p> <p>为防静电，爆炸危险区域内所有的金属设备均通过-25×4不锈钢扁钢单独与接地装置可靠焊接。平行敷设的金属管道，构架，电缆穿线管净距小于100mm，应每隔20m~30m用金属线跨接，交叉净距小于100mm时亦用BVR16金属软线跨接、法兰、阀门等也应跨接，跨接处形成电气通路。工艺管道的始末端进行防静电接地。油罐区卸车点处设置接地端子板，并在其上安装有静电接地报警仪，能检测跨接线及监视接地装置状态。加油机按手握式电气设备考虑接地保护。加油机底部及油罐操作井内均设置接地支线。每个卸油口均单独接地。</p> <p>本项目采用导静电的热塑性塑料管道，采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件均接地。</p>		
自控仪表			
	<p>应急或备用电源的设置</p> <p>本工程信号微机检测系统、渗漏检测报警系统、油罐液位检测报警系统和视频监控监控系统配置在线式不间断电源，当外供电源中断时，UPS电池可供系统正常工作时间不小于60min。UPS容量为3kVA。</p>	已落实	符合要求
	<p>自动控制系统的设置和安全功能</p> <p>本项目在油罐上设置了带高位报警的自动液位仪、渗漏检测传感器等安全监控防护措施。本项目加油管理系统中控机、液位仪、渗漏检测控制器等信息系统均设置在站房内收银台附近。</p> <p>本站设置油罐液位检测报警设施，当油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动切断油料进罐。液位监测仪及渗漏检测仪设置在站房内收银台附近。</p> <p>本站设置渗漏检测设施。测漏系统由油罐测漏报警器和管道夹层渗漏检测仪表组成。该系统可与站级管理系统连接，能够集成在油罐液位监测系统内。双层复合管道渗漏检测系统由专业公司负责实施，双层复合管道渗漏检测系统应满足：管道系统最低点设检漏点（设置在潜油泵钢材与复合材料连接处）。双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。</p> <p>本项目设置了事故紧急切断系统，事故状态下能手动切断加油机控制箱电源，停加油机及潜油泵。事故紧急切断系统按钮一处于站房外挂柱明装、一处于站房内收银台附近挂墙明装，事故紧急切断系统带失效保护功能，且只能手动复位。</p>	已落实	符合要求

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
建、构筑物			
(1) 单层站房, 建筑面积 152.2 m ² 本次改造。 (2) 4 个加油岛, 1 台 4 枪加油机、3 台 2 枪加油机, 本次改造。 (3) 1 座投影面积 528 m ² 的罩棚, 网架结构, 本次改造。 (4) 抗震设防: 本地区抗震设防烈度为 7 度。		已落实	符合要求
其他防范设施			
防洪、防台风、防地质灾害、抗震等防范自然灾害的措施			
(1) 埋地油罐设防浮漂带, 防止油罐上浮。 (2) 油罐的操作井设在车行道下, 操作井井盖采用专用的密封井座和井盖, 可有效避免雨水渗入操作井内。		已落实	符合要求
防噪声、防灼烫、防护栏、安全标志设置			
(1) 防噪声 该项目所用设备均为小型, 噪声源不超过 65db(A), 设备室外放置, 且只在加油时使用, 对人体不构成威胁, 满足《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)的要求, 不需要额外的防护。 (2) 防护栏 加油岛两端原设置有防撞柱, 本次利旧。 (3) 安全标志 卸油口、油气回收接口设置明显标志。 设置明显的汽油识别标志: 汽油罐、加油机单独设置识别标志。 油罐区、加油区设置禁火、禁烟、禁用移动通讯工具等安全标志。 加油站进、出口设置指示车辆进出的警示标志及限速标识。 在配电柜、变压器等处设置安全用电警示标志。 在加油作业区设置“停车熄火”警示标志。 防撞柱外表面喷涂黄黑或红白反光膜, 可起到警示作用。		油罐区操作井无受限空间标识牌	整改后符合要求
个体防护装备的配备			
为员工配备个体防护用品, 建设单位应教育并确保工人正确使用个人防护用品, 对个人防护用品定期更换。		已落实	符合要求
事故应急措施及安全管理机构			
建设性质及周边依托情况			
该加油站应成立成立应急救援组织, 是安全生产重要的保证措施之一。该加油站定员为 8 人, 所以站内所有工作人员全部作为应急救援人员。站内成立由所有人员参加的应急救援组织机构, 明确每个人员的责任, 做到统一指挥、统一调度。本站不设置专门的消防队伍, 平时对站内员工进行消防培训, 全体职工均为义务消防员, 负责日常的消防安全工作。该项目消防外援主要依托当地消防队。该加油站主要配备的应急救援设备及器材为: 通讯设施, 包括站内固定电话一部、站长设移动电话一部(加油工作区不能使用); 消防设施, 主要包括灭火砂、灭火器、灭火毯、消防工器具等; 应急救援人员自我防护设施, 主要包括衣、帽、鞋和简单的医疗设施等。		已落实	符合要求

序号	安全设施设计专篇中的安全措施	落实情况	检查结果
	<p>可能排放的最大污水量及防止排出厂/界外的采取的事故应急措施 本加油站生产环节不使用水，也没有污水，仅有少量生活污水采用化粪池沉淀处理后定期外运。</p> <p>油罐清洗防护和管理（密闭空间作业）</p> <p>（1）严格执行作业审批制度，严禁擅自进入受限空间作业；</p> <p>（2）作业顺序执行“先通风、再检测、后作业”，严禁通风、检测不合格进罐作业；</p> <p>（3）清洗油罐前需充分做好安全措施及物资、工具、器材的检查与准备工作。必须配备个人防中毒窒息等防护设备，严禁无防护设备进行作业。</p> <p>（4）清罐作业单位应具有相关施工资质，并编制合理的施工方案，指定有效安全措施，由管理部门会签。</p> <p>（5）入罐作业前，应办理好油罐清洗作业票及受限空间作业许可证等证明。</p> <p>（6）油罐清洗作业，需确保油洗人员的作业安全和身体健康，采用自动机械清洗油罐，坚持“预防为主”的方针。</p> <p>（7）以下几种情况需清罐：油罐清洗周期一般为三至五年；油罐改储另一类油品时，应进行清洗；油罐发生渗漏或者有其它损坏需要进行倒空检查或动火修理。</p> <p>（8）清罐指挥人员在清罐作业期间必须亲临现场，及时解决和处理所发现的问题。</p> <p>（9）清罐作业之前应根据分工情况对有关人员进行安全和有关操作技术的岗前教育，并经考核合格后方准上岗。</p>		
	对安全管理机构设计及人员配备的建议		
	<p>根据《落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定》及《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）》的规定，该加油站配备员工5人，该站可不设安全管理机构，可设兼职安全管理人员1名，加油站已成立以站长为组长，兼职安全员、加油员组成的安全小组。</p> <p>其主要职责是：要认真贯彻落实党和国家安全生产的方针、政策，严格执行国家有关安全生产法律法规和标准，建立并不断完善安全生产的体制机制；建立健全安全生产责任制，建立和不断完善安全生产规章制度和操作规程；保证安全投入满足安全生产的需要；加强全体从业人员的安全教育和技能培训；督促检查安全生产工作，及时消除隐患；制定事故应急预案。</p>	已落实	符合要求

综合上表，该项目基本采纳了安全设施设计提出的主要安全设施和措施，存在的部分未采纳的情况已向企业提出需整改要求和情况说明。

7.4.2 安全生产管理情况

1、安全生产责任制的建立和执行情况

为了加强该站安全工作，不断提高全员安全管理意识和技能，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品

安全管理条例》等安全生产相关法律法规及标准的指导精神，中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站制定了相关从业人员安全生产责任制，明确员工生产安全职责，主要制定了安全生产领导小组安全职责、公司领导安全职责、各岗位安全职责等，不同岗位、不同人员的安全生产责任制。

该站安全生产责任制的建立情况符合安全生产法的要求，满足安全生产需要。

2、安全生产管理制度的制定和执行情况

该站制定了各种安全管理制度，包括：安全生产责任制、安全培训教育制度、安全生产投入、安全检查、消防安全管理、交通安全管理、职业健康和劳动防护、安全管理、应急管理 etc 制度。

该站通过开展安全教育培训等活动，坚持动态安全管理，隐患整改工作，开展日常安全监督、检查、设备维护保养工作，严格落实各项规章制度。

通过现场询问、查阅全员安全教育培训记录及考核记录，该站安全管理人员、员工对该站的安全管理制度较全面和熟悉。

该站安全生产管理规章制度的建立符合安全生产法的要求，详见报告附录。

3、安全技术操作规程的制定和执行情况

该站制定了各种安全操作规程。

通过现场询问、查阅安全教育培训记录及考核记录，该站更为操作工对本岗位的安全操作规程较全面和熟悉。

该站安全操作规程的建立和执行情况符合安全生产法的要求，满足安

全运行需要。

4、安全生产管理机构的设置和安全生产管理机构的配备情况

该站设有安全管理领导小组，以文件形式发布，并明确曾结太为该站主要负责人，任命舒员琴为安全管理人员，分管该站的安全生产工作。

5、主要负责人和安全管理机构安全证件和管理能力

主要负责人和安全管理机构均具有多年安全生产管理经验，并按照规定经教育、培训均取得了相应合格证书，具备与该站所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

主要负责人全面负责该站的安全工作，有丰富的安全生产知识和相应的管理能力。

6、从业人员掌握安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的情况

该加油站的从业人员均经过培训；职业卫生防护和应急救援知识教育，并考试合格后上岗。该站的从业员工均为熟练操作工，上岗操作前按要求对上班记录进行查阅，对设备进行检查，正确使用佩戴个人防护用品。

经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。

每年进行全员安全教育，安全教育时间不少于 48 小时，定期召开安全例会，管理人员的安全意识较强。

该加油站配备员工 8 人，成立了应急救援小组，紧急情况可得到市、县两级应急组织的援助。

7、安全生产的检查情况

该加油站制定有安全生产检查制度，安全检查采取的形式有日常检查、每周检查、专项检查、月度检查、重大节假日检查等。

安全生产检查项目和内容包括：安全生产管理制度、安全规程、技术规程、操作规程的贯彻执行情况；安全生产、防火、雨季三防、冬季防冻等工作，安全防护设施的完好状况；安全技术措施和易燃、易爆、危险区域以及要害岗位防范措施的执行情况；现场卫生状况；事故隐患整改措施的完成情况；安全学习、教育、宣传等活动的开展情况等。

另外，加油站根据省厅要求定期每月两次登录江西省安全生产隐患排查治理信息系统，登记隐患排查治理问题，及时反馈安全隐患整改情况。

8、安全生产投入

该加油站制定有安全生产投入保障制度，日常劳动防护用品的发放及安全设施的维护、更换能得到保障。

9、危险化学品重大危险源的辨识和已确定的重大危险源检测、评估和监控情况

经辨识，该项目涉及的生产、储存装置均不构成危险化学品重大危险源。重大危险源辨识见本报告中附件 B 中 B.4 节。

10、从业人员劳动防护用品的配备情况

该加油站建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、检测、更换、报废等管理制度。并为从业人员配备符合要求的劳动防护用品，配备情况详见 2.9.4 节内容。

7.4.3 技术、工艺、装置、设备和设施、建构筑物、抗震设防、控制系统及安全联锁系统情况

1、相关技术、工艺能够满足需求。

- 2、装置、设备和设施的运行情况。
- 3、装置、设备和设施的情况正常。
- 4、装置、设备和设施的检修、维护情况、设备检修维护情况正常。
- 5、建构筑物、抗震设防情况

加油站站房采用框架结构，加油罩棚为钢架结构，耐火等级均为二级，建、构筑物均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 要求。

根据国家技术监督局《中国地震动参数区划图》GB18306-2015, 项目位置地域的地震动峰加速度等于 0.05g, 地震动反应谱特征周期为 0.35s, 对应得基本烈度为 6 度区，工程按照 GB50223-2008 《建筑工程抗震设防分类标准》确定 6 级设防。

- 6、控制系统及安全联锁系统等运行情况

控制系统及安全连锁系统运行正常。

7.4.4 成品油的储存情况

该加油站油罐埋地设置，油品的储存能力和经营情况相匹配。

7.4.5 作业场所

- 1、职业危害防护设施的设置情况

为了有效防止职业危害的发生，建设项目的加油、卸油作业均采用密闭式作业，通风良好，有利用有毒有害物质的扩散。作业现场配备了冲洗设施和必要的应急物资，并为作业人员发放劳动防护用品和必要的防暑降温用品，其职业危害防护设施的设置符合安全要求。

- 2、职业危害防护设施的检修、维护情况。

加油站职业危害的防护设施目前不需检修，日常维护情况良好。

- 3、作业场所的法定职业危害监测、监控情况

建议企业按照相关规定委托有资质单位对油站进行职业危害检测及监控。

4、建（构）筑物的建设情况

1. 总平面布置

该项目地址位于江西省宜春市靖安县城清华大道48号，根据表C.1-3的检查结果。该站总平面按功能分区，总平面布置合理，总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021等相关标准、规范的要求。

该站出口和入口分开设置，道路采用不发火花地面，转弯半径不小于9m，满足平面布置的要求。

2. 建（构）筑

该项目建筑物和装置布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；罩棚和站房的耐火等级为二级，罩棚采用钢架结构，站房采用框架结构。

综上所述，该项目平面布置满足要求。

7.4.6 事故及应急处理

1、可能发生的事故应急救援预案的编制情况

为了防止意外事故的发生，按有关要求编制了较为规范的事 故应急救援 预案，预案切合加油站的实际情况。

2、事故应急救援组织的建立和人员的配备情况

该加油站配备员工8人，成立了应急救援小组，紧急情况可得到市、县两级应急组织的援助。

3、事故应急救援预案的演练情况

预案定期进行演练并进行了备案。

4、事故应急救援器材、设备的配备情况

配备了消防设施和器材、通讯设施及必要应急救援物资，企业具备处理事故、防范事故的能力。

5、事故调查处理与吸取教训的工作情况

该加油站尚未发生过事故，对于事故的调查处理制度上有规定，能按照尊重科学、实事求是和四不放过原则处理经营过程中发生的各类事故，并吸取事故教训，防止同类事故的重复发生。

7.5 可能发生的危险化学品事故及后果、对策

1、火灾爆炸

后果：汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低，又属挥发性物质，可与空气形成爆炸性气体，遇明火或热源可造成火灾爆炸事故。

主要对策措施：

- 1) 在卸油作业时采用密闭作业，可应采用卸油、加油油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体；
- 2) 加强日常安全检查，及时发现油管破裂，避免产生漏油；
- 3) 作业过程中可采用金属设备外壳可靠接地、使用防爆电气、作业场所禁止明火和使用易产生火花电气、工具等措施，避免产生明火和静电；
- 4) 定期进行防雷防静电设施检验检测；
- 5) 严格按照安全操作规程进行加油、清罐等作业。

2、泄漏

后果：油品泄漏后极易扩散并与空气形成爆炸性混合物，遇火源可发生火灾爆炸事故，造成人员伤亡或重大财产损失。

主要对策措施：

- 1) 设备选用合格产品并定期检测检修；

2) 严格遵守操作规程。

3、清罐（受限空间）作业

后果：在清罐作业过程中，现场油气浓度超标，特别是在打开清扫孔、人孔、身体探入和无防护措施进入储油罐时，超标的油气可导致现场作业人员及监护人员中毒、窒息。

主要对策措施：

进行有效的置换或通风，严格遵守《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）内受限空间作业管理制度作业。

第8章 结论和建议

8.1 结论

1、该加油站为成品油零售企业，属二级加油站。

2、中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目由具有相应资质的单位设计、施工；项目安全设施能按相关的法律、法规和标准规范的要求与主体工程同时经验收后投入生产和管理。

3、危险有害因素辨识结果

①该加油站涉及的汽油、柴油属于易燃液体，属于《危险化学品目录（2015版）》（2015年国家安监总局等10部门公告第5号公布，2022年国家安监总局等10部门公告[2022]第8号调整）内危险化学品。其中汽油属于特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品。不涉及剧毒化学品、高毒物品、易制毒化学品、监控化学品、易制爆化学品。项目不属于化工及危险化工工艺。

②该加油站成品油储罐区和加油区均不构成危险化学品重大危险源。

③企业在经营过程中存在的主要危险因素有：火灾爆炸、电气伤害、车辆伤害、中毒窒息、高处坠落等，存在的主要危害因素有：有害物质、噪声等，同时存在人为失误和管理缺陷。应重点关注的危险有害因素为火灾爆炸。

4、项目公用工程能够满足安全经营的需要。

5、根据检查表C.1-2，该站所在地的安全条件与周边防火间距满足规范要求。

6、建设项目的技术、工艺和装置、设备（设施）的安全、可靠性和安

全水平符合要求。

7、项目在平面布置、消防安全设施和措施能够满足国家法律、法规、标准、规范的要求。电气防爆防护的安全保护等方面的安全设施建立有效。

8、从作业条件危险性分析结果可以看出，在选定的单元中作业条件均在“一般危险”或“稍有危险”范围，该项目的作业条件相对比较安全。

9、危险度评价油储罐区得分为17分，卸油得分为17分，均为I级，属高度危险。由于设有紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

10、加油站设置了安全领导小组，制定了相应的管理制度，操作规程和事故应急预案，加油站的安全管理机构工作有力，加油站安全经营管理处于正常有序开展范围。主要负责人、安全管理人员经考试培训，取得合格证书。

综上所述，中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目现场安全设备设施建设与设计一致，安全设施和措施在正常经营过程中能正常投用并在有效期内，能够满足安全经营的条件，主要负责人及安全管理人员均依法取证，能够满足正常安全经营的需要，具备安全验收的条件，符合经营危险化学品的安全条件要求。

8.2 建议

根据国、内外同类危险化学品生产或者储存装置（设施）持续改进的情况和企业管理模式和趋势，以及国家有关安全生产法律、法规和部门规章及标准的发展趋势，提出如下建议：

1、安全设施的更新与改进

- 1) 定期进行防雷防静电检测。
- 2) 输送过程出现泄漏等现象时应采取相应警示、及时维修和采取其它相应的安全措施。
- 3) 消防设施和器材应定期组织检验、维修，确保完好有效。灭火器材应保证有效，消防设施不得挪作他用。
- 4) 卸油人员应穿防静电工作服，带手套、口罩等必需的防护用具，各项操作不得使用能产生火花的工具，作业现场必需远离热源和火源。
- 5) 对安全标志应注意维护，发生损坏或丢失，要及时修复；通信、报警装置应保证处于适用状态。

2、安全条件和安全生产条件的完善与维护

加强对操作人员的理论知识和实际操作技能的培训学习，进一步按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020 进行补充完善本单位的化学事故应急救援预案，完善从加油站到班组的预案体系，配备必要的应急救援物资，并定期进行培训和演练。

加强防火教育，卸车时停止加油，坚持熄火加油，与周边保持防火隔离带，静电接地报警仪要经常检查与维护。

做好作业人员的职业健康监护检查，进行火灾事故及人员受伤抢救等训练内容。

强化安全生产主体责任，完善并严格执行各类安全管理制度、操作规程、工作标准和质量标准，严格规范人的行为，做到行为规范化、工作程序化、质量标准化。

进一步加强职工的安全教育工作，强化职工的安全责任意识和忧患意识，增强员工搞好安全的自觉性和责任感，提高职工安全技术水平以及识别事故、处理事故和防范事故的能力。

全面落实安全检查制度，发现和消除生产过程中的各类事故隐患，针对安全管理工作中的关键问题和薄弱环节深入开展专项治理活动，采取强有力的安全技术防范措施，提高设备、设施的本质安全程度。

应当按照制定的事故应急预案演练计划进行事故应急预案演练。对应急预案，每年至少进行一次演练；应急预案演练结束后，应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订意见，并及时修订完善。

3、主要装备、设备（设施）和特种设备的维护与保养

油罐定期清洗，及时发现可能出现的油品泄漏，水封井定期清淤，防止堵塞。

4、安全生产投入

企业应按照国家法律、法规的要求，保证安全生产所必须的资金投入，及时治理事故隐患。

5、其他方面

- 1) 在经营和管理过程中必须推行安全标准化工作。
- 2) 应依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费。
- 3) 站区内严禁兼停车场用。

- 4) 禁止利用加油机直接向塑料容器内加注汽油。加油站工作人员应穿防静电工作服和导电鞋。
- 5) 加油站严禁使用手机等非防爆电器。
- 6) 客车进站加油时，必须熄灭发动机，乘客必须下车在站外等候。
- 7) 严禁未成年人私自购买汽油和柴油。
- 8) 因设备检修等情况必须动用明火时，经批准同意后方可动火。动火过程中，应停止加油作业，并采取可靠安全措施。
- 9) 非加油站的工作人员不得进行卸油工作。
- 10) 必须委托具备危货运输资质的企业和符合危货运输安全标准的车辆承运；驾驶员、押运员应具备相应的资质。
- 11) 严禁违规销售散装汽油、加强承包商安全管理。
- 12) 落实特殊作业安全管理规范。
- 13) 建议该站重新进行消防验收，尽快取得建筑工程消防验收意见书。

第9章 与建设单位交换意见情况

报告编制完成后，经内部审查后，送中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站进行征求意见，中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站同意报告的内容。

附件 A 附表

A.1 危险化学品物质特性表

附表 A.1-1 汽油的危险特性及安全资料

品名	汽油	别名		危险化学品目 录序号	1630
英文名称	Gasoline; Petrol	分子式	C4-C12 (烃)	CAS	8006-61-9
危险性类别	CAS号: 8006-61-9, 危险货物编号: 31001 建筑火险分级: 甲 易燃液体, 类别 2* 生殖细胞致突变性, 类别 1B 致癌性, 类别 2 吸入危害, 类别 1 危害水生环境-急性危害, 类别 2 危害水生环境-长期危害, 类别 2				
理化性质	外观与性状: 无色或淡黄色易挥发液体, 具有特殊臭味。 熔点(°C): <-60 沸点(°C): 25~220 相对密度(水=1): 0.70-0.79 相对密度(空气=1): 3.5 饱和蒸气压(kPa): 无资料 燃烧热(Kj/mol): 无资料 溶解性: 不溶于水, 易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。				
燃烧爆炸危险性	燃烧性: 易燃 建规火险等级: 甲类 禁忌物: 强氧化剂。 闪点: -50°C 爆炸下限(V%): 1.3-6.0 自燃温度: 415-530°C 危险特性: 其蒸汽与空气形成爆炸性气体, 遇明火、高热易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重, 能在较低处扩散到相当远的地方, 遇明火会引着回燃。 燃烧分解产物: 一氧化碳、二氧化碳。 稳定性: 稳定 聚合危害: 无 灭火方法: 泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。				
包装与储运	危险货物包装标志: 7 包装类别: I 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30°C。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型, 开关设在仓外。桶装堆垛不可过大, 应留墙距, 顶距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s), 且有接地装置。防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸, 防止包装及容器损坏。				
毒性及健康危害性	接触限值: 中国MAC: 300mg/m ³ (溶剂汽油)。 侵入途径: 吸入, 食入, 经皮吸收。 健康危害: 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内, 可致角膜溃疡、穿孔, 甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎; 重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒: 神经衰弱综合征, 周围神经病, 皮肤损害。				
急救	吸入: 迅速脱离污染区, 注意保暖, 保持呼吸道通畅, 呼吸困难时给氧, 必要时进行人工呼吸, 就医。 食入: 给牛奶、蛋清、植物油等口服, 洗胃, 就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑, 用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟, 就医。 皮肤接触: 脱去污染的衣着, 立即用流动清水彻底冲洗。 浓度超标时, 戴防毒面具 生产过程密闭, 全面通风, 工作场所禁止吸烟, 高浓度时戴化学防护眼镜, 穿防静电工作服, 戴防护手套。				

泄漏处置	切断一切火源，迅速撤离污染区人员至上风处。使用防毒面具，穿防静电工作服。在确保安全的前提下堵漏。喷水雾减少蒸气，但不能降低泄漏物在受限空间内的易燃性。禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。用砂土或其它不燃性吸附剂吸收，然后收集至废物处理场所处置。
-------------	---

附表 A.1-2 柴油的危险特性及安全资料

第一部分：化学品名称	
化学品中文名称：	柴油
化学品英文名称：	Diesel oil
中文名称 2：	
英文名称 2：	Diesel fuel
第二部分：成分/组成信息	
有害物成分	含量
	CAS No.
第三部分：危险性概述	
危险性类别：	易燃液体，类别3
侵入途径：	经口，经皮，吸入
健康危害：	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。
环境危害：	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。
第四部分：急救措施	
皮肤接触：	立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	尽快彻底洗胃。就医。
第五部分：消防措施	
危险特性：	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油

	手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。		
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
第八部分：接触控制/个体防护			
监测方法：			
工程控制：	密闭操作，注意通风。		
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。		
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。		
身体防护：	穿一般作业防护服。		
手防护：	戴橡胶耐油手套。		
其它防护：	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。		
第九部分：理化特性			
主要成分：		pH：	
外观与性状：	稍有粘性的棕色液体。	熔点(°C)：	-18
沸点(°C)：	282-338	相对密度(水=1)：	0.84-0.9
闪点(°C)：	≥60	引燃温度(°C)：	257
爆炸上限%(V/V)：	4.5	爆炸下限%(V/V)：	1.5
溶解性：		主要用途：	用作柴油机的燃料。
其它理化性质：			
第十部分：稳定性和反应活性			
稳定性：		禁配物：	强氧化剂、卤素。
避免接触的条件：		聚合危害：	
分解产物：			
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性：	LD ₅₀ ：无资料	LC ₅₀ ：	无资料
亚急性和慢性毒性：		刺激性：	
第十二部分：生态学资料			
生态毒理毒性：		生物降解性：	
非生物降解性：		生物富集或生物积累性：	
其它有害作用：	该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。		
第十三部分：废弃处置			
废弃物性质：			
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。		
废弃注意事项：			
第十四部分：运输信息			
危险化学品序号：	1674	UN 编号：	无资料
包装标志：		包装类别：	Z01
包装方法：	无资料。		
运输注意事项：	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处		

	<p>理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。</p>
--	---

附件B 危险、有害因素的辨识及分析过程

B.1 按导致事故类别进行危险、有害因素辨识与分析

参照《企业职工伤亡事故分类标准》(GB 6441-1986)，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等。

B.1.1 经营过程中危险有害因素的辨识与分析

由于能量的积聚和有害物质的存在是危险、有害因素产生的根源，系统具有的能量越大，存在的有害物质的数量越多，系统的潜在危险性和危害性也越大。能量和有害物质的失控是危险，有害因素产生的条件，失控主要体现在设备故障，人为失误，管理缺陷，环境因素四个方面。

通过对该企业提供的有关资料的分析，结合现场调研和类比企业装置现场调查、了解的资料分析，按照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986的规定，对该项目存在危险因素归纳汇总。

1. 火灾、爆炸

汽油具有燃烧、爆炸性、且其闪点低，自燃温度低、又属挥发性物质。柴油为易燃物质，可能发生火灾事故。洗车机因电路老化，设备故障，使用不当易引起火灾。

造成发生火灾、爆炸的因素有：

(1) 油（气）泄漏

- ①储罐因长期使用，罐体腐蚀而产生穿孔、破裂，从而大量泄漏；
- ②管道因长期使用，管壁腐蚀而产生穿孔、破裂；
- ③管道焊接处焊接质量差发生裂缝而产生泄漏；
- ④管道、法兰连接处垫子长期使用老化发生泄漏；
- ⑤加油机管道连接不牢而发生泄漏；

⑥储罐受外界热辐射的影响，罐体温度过高，从而从呼吸管中呼出大量油气；

⑦加油过程中的油气挥发。

⑧车辆碰撞事故、加油车辆带枪启动、卸油车辆滑行等导致油品泄漏。

(2) 清罐作业

①未清罐或者清罐不合格，造成柴油、汽油混存。

②清罐作业时使用不合格的工具，产生火花等。

(3) 点火源

①设备、管道、加油枪发生故障，出现磨擦、撞击等而产生火花。

②电气绝缘失效，接触不良，过载、超压、短路引起电火花。

③燃爆场合的防爆电气失效或接入非防爆电气等。

④静电，包括液体流动产生的静电和人体静电；导除静电不良，发生静电放电。

⑤防雷系统失效，出现雷电火花。

⑥电缆、导线、其他电气设备接触不良发热升温；电缆、导线和其他电气设备过载、过流发热升温。

⑦来往加油车辆和卸油罐车，未加设阻火器的排气管产生的火花。

(4) 人的不安全行为

操作人员的违章作业，检修人员的违章行为。如违章用火动火，检修用的敲击、焚烧、清除杂物；外来人员违章带入火源，如吸烟、点打火机；手机、无线电话、对讲机等流散杂电能源发生火花等。

2. 电气伤害

电气伤害主要包括触电和电弧灼伤。

项目中有用电设备、配电柜和洗车机，人体接触高、低压电源会造成触电伤害，雷击也可能产生类似的后果。如果设备开关本体缺陷、设备保护接地失效或操作失误，个人思想麻痹，防护缺陷，操作高压开关不使用绝缘工具，或非专业人员违章操作等，易发生人员触电事故。而电气布线及用电设备容易产生绝缘性能降低，甚至外壳带电，特别在多雨、潮湿、高温季节可能造成人身触电事故。

电弧灼伤主要表现在违章操作如带负荷送电或停电，绝缘损坏或人为造成短路，引发电弧可能造成电灼伤事故。电焊作业亦会引起电弧灼伤事故。

受限空间作业，如清理改造的油罐作业时，油罐内部属于潮湿环境，照明用电应使用 12V 的安全电压。

3. 车辆伤害

车辆伤害指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、飞落、挤压伤亡事故，站内加油、卸油、洗车等作业时汽车来往频繁，有可能因道路缺陷、安全标志不明或缺失、车辆故障、车辆违章行驶、驾驶员思想麻痹、加油员引导失当等原因，引发车辆伤害事故。

4. 中毒和窒息

汽油是一种有机溶剂，对神经系统具有较高的亲和力和毒害作用，人体经呼吸道长期吸入一定浓度的汽油后，可引起慢性中毒。汽油急性中毒对中枢神经系统有麻醉作用，出现意识丧失，反射性呼吸停止；中毒性脑病、化学性肺炎等；慢性中毒则出现神经衰弱、植物神经功能紊乱等。溅入眼内可致角膜损害，甚至失明。皮肤接触致接触性皮炎或灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎，油性痤疮，吸入可引起性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

尿素具有一定的毒性，对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。

(1) 项目经营储存的油品物质如在非正常经营、储存情况过程中大量可燃气体泄漏，形成局部高浓度环境，应急处理人员未带防护面具进入现场，可能造成应急人员中毒。

(2) 人员进入储罐内进行清洗和维护作业，如果未进行有效的置换或通风，不按照操作规程作业，可能造成人员中毒和窒息。

(3) 油罐区属于埋地罐，人孔设有操作井，罐内与操作井均属于受限空间，当进入受限空间作业时，未设置专人监护，在无监护人的情况下作业。未系安全可靠的保护绳，受限空间内未进行强制通风，作业人员未佩戴安全可靠的呼吸器等。内部应急照明不足，极易发生中毒窒息事故；当进入油罐内作业时由于设备内未清洗置换干净，造成人员中毒。或虽进行了清洗、置换，但可能因通风不良，清洗、置换不彻底等原因造成设备内氧含量降低，出现窒息危险。

5. 高处坠落

高处坠落是指作业人员在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，如从设备上、高处平台坠落下来。对此要求登高作业人员必须系安全带；高处作业平台加装必要的防护栏；高处施工点下面加装安全网；上下梯子应设置扶手及护栏；现场工作人员必须戴安全帽，非工作人员远离现场等。

该项目存在高 2m 及以上的操作巡检作业，如罩棚检维修作业、站房装修改造作业等，在施工或检修时需搭设脚手架或采用其它方式进行高处作业，操作人员巡检或检修人员进行作业时，可能由于平台护栏缺陷、临时

脚手架缺陷；高处作业未使用防护用品，思想麻痹、身体、精神状态不良等发生高处坠落事故。造成高处坠落的主要因素是：

- 1) 没有按要求使用安全带。
- 2) 高处作业时安全防护设施损坏。
- 3) 使用安全保护装置不完善或在缺乏安全设备、设施上进行作业。
- 4) 工作责任心不强，主观判断失误。
- 5) 作业人员疏忽大意，疲劳过度。
- 6) 高处作业安全管理不到位。
- 7) 没有按要求穿防滑性能良好的软底鞋等。

6. 坍塌

坍塌是指物体在外力或重力作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故。

建筑在设计中如果构件荷载设计不够，结构方案布置不合理、构件之间连接不可靠等问题，一旦发生火灾、爆炸或其他灾害，高温造成构件损坏，极易造成建筑整体坍塌。

建筑在施工中水泥、钢筋、石灰等材料质量不符合标准，建筑承重梁、柱等构件保护层厚度不达标，致使建筑局部或整体安全性差，发生火灾后，建筑可发生坍塌事故。

建筑在爆炸、地震、撞击等外力作用下，对建筑结构造成破坏，使建筑发生坍塌。

加油站涉及罩棚、站房及其他建筑，如果安装质量不符合要求，或在设计时强度不够，可能会发生坍塌事故。该项目储罐为埋地罐，若覆土深度不足或回填土不满足要求，也可能会发生坍塌事故。

7. 灼烫

汽油溅入眼内可致角膜损害，甚至失明，皮肤接触可能灼伤。站内设备如配电设备等，由于温度高，如果表面隔热层隔热效果不良或无警示标志，造成人体直接接触到高温物体的表面，可能造成灼伤事故。

8. 物体打击

物体在外力或重力作用下，打击人体会造成人身伤害事故。罩棚高处的灯具等物体固定不牢，因腐蚀或风造成断裂，检修时使用工具飞出击打到人体上；作业工具和材料使用放置不当，造成高处落物等，洗车机操作不当等，易发生物体打击事故。

9. 机械伤害

机械设备部件或工具直接与人体接触可能引起夹击、卷入、割刺等危险。本站中设置的加油机在检维修作业时或洗车机在洗车或检维修过程中，如果防护不当或在检修时误启动可能造成机械伤害事故。

10. 其他伤害

加油、卸油时油品泄漏不及时处理，形成油污和积垢等，作业人员可能发生滑倒等。

11. 有害物质

经营、储存的汽油、柴油和尿素危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

12. 噪声危害

加油站经营中的噪声一般来自于大型车辆的启动、运行的噪声。

此外机械运转部件发生故障也会产生较大的机械噪声。

B.1.2 主要设备设施危险因素辨识与分析

加油站专门从事成品油的零售供应。根据其工艺，其主要经营设施为储油罐、加油机、洗车机。

(1) 储油罐

站用储油罐为钢制卧式、埋地设置。油罐的外表面应采用不低于加强级的防腐保护层。充填材料的划伤，埋地土质的腐蚀性成份，都会加剧对油罐的腐蚀，造成罐内油料的渗漏。

油罐的进油管、出油管、通气管、量油孔等的安装开孔，焊接不良，接管受力大，容易造成连接处断裂，而发生渗漏和跑油。

油罐投入使用后，长期重载，发生沉降，足以破坏罐体与固定管线的连接，造成渗漏和跑油。

油罐罐体与管线渗漏和跑出的油料，蒸发后与空气混合，则会形成容易燃烧爆炸的混合气体，是发生火灾、爆炸事故的重要条件。

(2) 加油机

加油机具有输转和计量两种功能。加油机的制造、安装、使用、维护保养包含了机械、电子、液压、密封、防爆等诸项技术。

加油机工作过程中，机内多个部件快速旋转，连接传动部位，产生机械疲劳，机件摩擦、磨损，产生过热，能成为着火源。

加油机的电源部分，其选线、配线、保护不符合防爆要求，检修处理不当，造成防爆器件等级下降，机内防爆系统失效，电缆保护层破坏，则易形成弧光放电，引燃油蒸气。

加油机内输油系统各连接处、泵体、油气分离器等处泄漏，机体内油料液滴增多，形成一定浓度的油蒸气空间。

加油机作为主要的供油设备，其危险因素集中在安装、使用、检修中，均能产生着火源和可燃物，具备发生燃烧、爆炸的条件。

（3）洗车机

洗车机是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。洗车机工作过程中，设备电源破损，接地保护不可靠，易造成触电事故；当人在工作过程中靠近洗车机时，容易导致人或衣物被卷入设备，引发机械伤害。

B.1.3 作业过程的危险有害因素辨识与分析

（1）加油作业

加油作业的危险因素，从人的不安全行为来分析，关联加油员、驾驶员；从物的不安全状况入手，则关联加油机与加油车。

汽车可加油量的确定，主要是靠驾驶员的经验判断，由于无法精确定，往往会造成漫溢，在加油场地形成可燃气体。加油枪管与各类油箱口，都存在着一定的间隙。加油时，带有压力的油料，进入油箱，激发产生大量的油蒸气，积聚在油箱口，形成与加油作业同步伴生的危险因素。

加油车辆的点火系统、电路系统、发动机温度、排气管温度等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

（2）卸油作业

卸油作业是加油站利用油罐汽车补充储量的主要作业方式，是一种不分白天黑夜的经常性作业。

油罐汽车装油运输过程中，罐内油料不停地晃动，与罐壁摩擦撞击，产生大量静电，在卸油时极易产生静电起火。

油罐的进油管是连接罐车和油罐的通道，安装时未伸至罐内距罐底20cm处，则造成喷溅式卸油，促成静电大量的产生和积聚，是形成火灾、爆炸事故的重要条件。

罐车进站后，站内计量人员登罐验收品种和罐内空高，站无专用登高设施，车罐体无作业平台，罐口有油污和积垢等，作业人员容易发生滑跌，造成失重坠落。

（3）清罐作业

在油罐清罐过程中，特别是在打开罐时，由于大量的油气溢出，同时周围空气也得以进入罐中，从而在罐内外形成油气与空气的混合性气体，其浓度通常是在爆炸极限之内。

作业现场能量的来源很多，如清罐过程中人孔、清扫孔、透光孔法兰与油罐相互碰撞产生的火花、违章使用铁制工具引起的碰撞火花、现场违章动火、未保温的高温物体表面、太阳曝晒以及冲洗过程中形成的静电放电火花等，都具备点燃、引爆一定浓度的可燃气体的热能，是发生火灾、爆炸事故的潜在隐患。

（4）受限空间作业

所谓受限空间作业是指进入生产或生活区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、井、地坑、下水道或其他封闭半封闭场所内进行的作业。

该项目中，设置埋地油罐、地下人孔操作井、污水池，需要定期进入进行维护、清理和定检，由于其作业条件复杂等特点，在作业过程中极易发生人身伤害事故。

该项目设备油罐、地下人孔井属封闭空间作业，此空间存在通风不良，

易造成易燃易爆、有毒有害等物质积聚或者氧含量不足。当作业人员对受限空间概念的陌生，以致于根本无法认清相应空间存在的危害性；监护、救援人员相关知识的匮乏及救援设备的缺失可能发生受限空间作业事故。

（5）洗车作业

洗车机是利用电脑控制毛刷和高压水自动来清洗汽车的一种机器。洗车机工作过程中，设备电源破损，接地保护不可靠，易造成触电事故；当人在工作过程中靠近洗车机时，容易导致人或衣物被卷入设备，引发机械伤害。

B.1.4 环境、自然危害因素分析

1、地震

地震可能造成建(构)筑物、设备设施、电力设施等的破坏，严重时可能导致次生灾害，该项目所在区域地震烈度为VI度，地震的威胁较小。

2、雷击

该项目位于雷击多发区，项目建成后，建(构)筑物容易遭受雷击，造成建(构)筑物、设备等的损坏。

3、暴雨、洪水

突然的大规模降水可能导致排水不畅，油罐固定不牢暴雨可能造成浮罐，拉断管线。

4、高温

所在区域极端最高气温为41℃。高温可能导致人员中暑。

5、低温

所在区域极端最低气温-15.8℃。低温和潮湿空气可能造成屋顶结冰压塌建筑，造成事故；同时，地面结冰，容易造成人员滑倒跌伤等。

B.2 按导致事故直接原因进行危险、有害因素辨识与分析

按导致事故的直接原因进行分析，根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2022)，该项目存在以下四类危险、有害因素。

1. 人的因素

人的行为性危险、有害因素主要表现为指挥错误(如违章指挥，对故障或危险因素判断指挥错误等)、操作错误(如误操作、违章操作)或监护错误(如监护时未采取有效的监护手段及措施，监护时分心或脱离岗位等)。

该项目中职工人员存在年龄、体质、受教育程度、操作熟练程度、心理承受能力、对事物的反应速度、休息好坏等差异。在生产过程中，存在过度疲劳、健康异常、心理异常（如情绪异常、过度紧张等）或有职业禁忌症，反应迟钝等，从而不能及时判断处理故障发生事故或引发事故。

2. 物的因素

1) 物理性危险、有害因素

(1) 设备、设施缺陷

该项目中存在储罐、泵、加油机等设备、设施，如因设备基础、本体腐蚀、强度不够、安装质量低、管道密封不良、运动件损坏等可能引发各类事故。

(2) 电气危害

该项目设置配电设施、发电设备、电气设备、设施，可能发生带电部位裸露、漏电、雷电、静电、电火花、绝缘击穿等电危害。

(3) 噪声和振动危害

该项目中机、泵等运行或排空时产生的机械性和气动性噪声和振动等。

(4) 运动物危害

该项目中存在机械运动设备，在工作时可能发生机械伤人，另外，高处未固定好的物体或检修工具、器落下、飞出等。运输车辆可能因各种原因发生撞击设备或人员等。

(5) 明火

包括检修动火，违章吸烟及汽车排气管尾气带火等。

(6) 作业环境不良

该项目作业环境不良、主要包括爆炸危险区域、有毒有害物质及自然

灾害、高温高湿环境、气压过高过低、采光照明不良、作业平台缺陷等。

(7) 信号缺陷

该项目信号缺陷主要是设备开停和运行时信号不清或缺失。

(8) 标志缺陷

该项目标志缺陷主要可能在于未设置警示标志或标志不规范，管道标色不符合规定等。

2) 化学性危险、有害因素

汽油危险性类别：生殖细胞致突变性，类别 1B；致癌性，类别 2；吸入危害，类别 1；危害水生环境-急性危害, 类别 2；危害水生环境-长期危害, 类别 2。

(1) 易燃易爆性物质

该项目中汽油和柴油均是化学品液体。汽油为易燃液体（类别 2*），火险分级为甲类，其蒸汽与空气形成爆炸性气体，遇明火、高热易燃烧爆炸；柴油为易燃液体（类别 3），遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

(2) 有毒物质

汽油及柴油经口、鼻进入人体的呼吸系统，能使人体器官损害而产生急性或慢性中毒。当空气中油气含量为 0.28%，人在该环境中经过 12~14min 便会有头晕感；如含量达到 1.13%~2.22%，将会使人难以支持；含量更高时，则会使人立即晕倒，失去知觉，造成急性中毒。若皮肤经常与油品接触，则会产生脱脂、干燥、裂口、皮炎或局部神经麻木等症状；油品进入口腔、眼睛时，会使黏膜枯萎，有时还会引起局部充血。

尿素加注机内的尿素也具有一定的毒性和腐蚀性，如发生泄漏，可能引发人员中毒。

3. 环境因素

该项目作业环境不良主要包括高温高湿环境、雷雨天气、夜间作业采光照明不良、作业场所地面不平整及台风等自然灾害。

该项目中其他危险、有害因素主要表现为周边环境、公用辅助设施的保证等。

4. 管理因素

- (1) 职业安全卫生组织机构不健全；
- (2) 建设项目“三同时”制度未落实；
- (3) 职业安全卫生管理制度未完善；
- (4) 管理制度执行力不强、操作规程不规范、事故应急救援预案缺陷、人员安全培训不完善等其他职业安全卫生管理规章未完善；
- (5) 职业安全卫生投入不足等。

B.3 爆炸危险区域划分

根据《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）和《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定，划分站内爆炸危险区域的等级范围。

(1) 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）的规定：汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划为1区。

(2) 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分（图C.0.3）应符合下列规定：

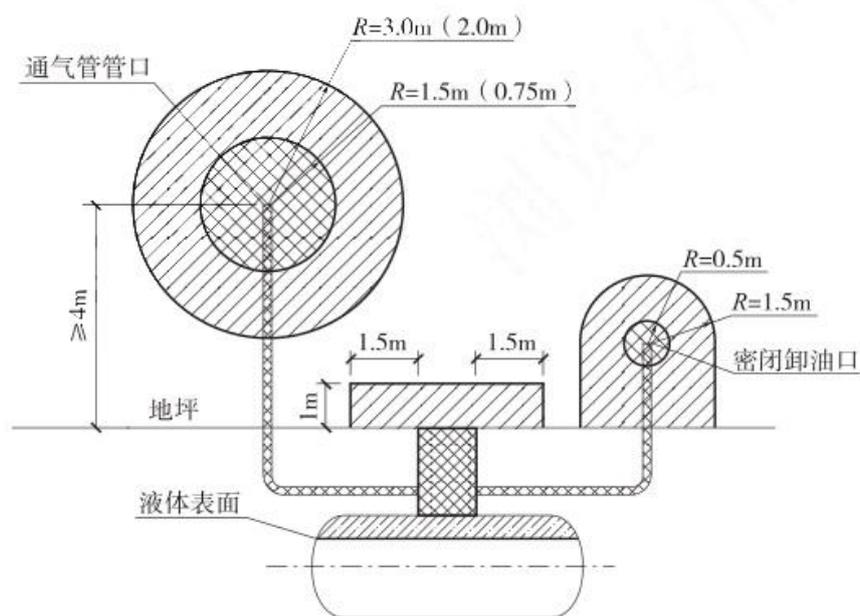


图 C.0.3 汽油埋地卧式油罐的爆炸危险区域划分



- ①罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区；
- ②人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心、半径为 1.5m（0.75m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区；
- ③距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间，以通气管管口为中心、半径为 3.0m（2.0m）的球形空间和以密闭卸油口为中心、半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区；
- ④当地上密闭卸油口设在箱内时，箱体内部的空间应划分为 1 区，箱体外部四周 1m 和箱体顶部以上 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区；当密闭卸油口设在卸油坑内时，坑内的空间应划分为 1 区，坑口外 1.5m 范围内的空间应划分为 2 区。

（3）汽油油罐车的爆炸危险区域划分（图 C.0.4）应符合下列规定：

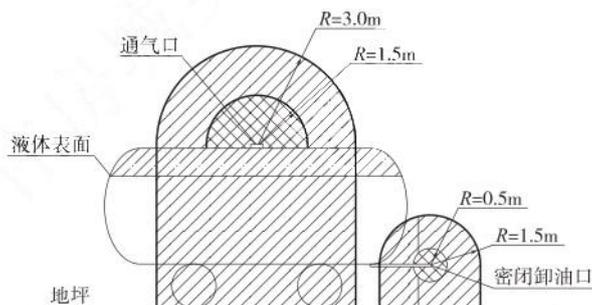


图 C.0.4 汽油油罐车的爆炸危险区域划分

▨ 0区; ▩ 1区; ▧ 2区

- ①油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区；
- ②以罐车通气口为中心、半径为 1.5m 的球形空间和以罐车密闭卸油口为中心、半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区；
- ③以罐车通气口为中心、半径为 3.0m 的球形并延至地面的空间和以罐车密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

(4) 汽油加油机的爆炸危险区域划分（图 C.0.5）应符合下列规定：

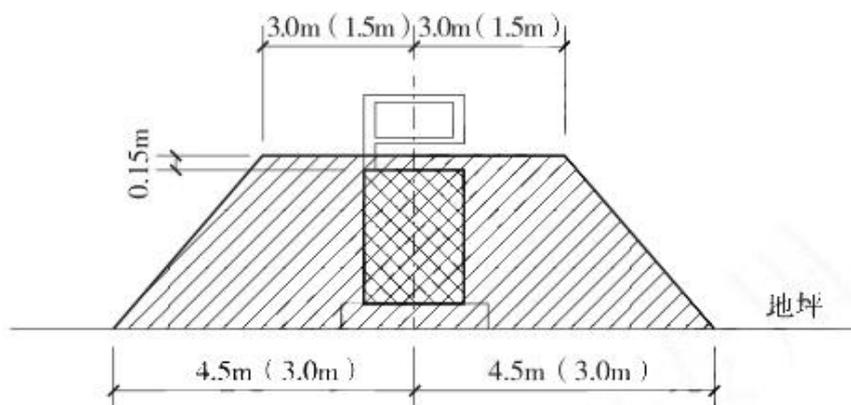


图 C.0.5 汽油加油机的爆炸危险区域划分

▩ 1区; ▧ 2区

- ①加油机下箱体内部空间应划分为 1 区；
- ②以加油机中心线为中心线、以半径为 4.5m（3.0m）的地面区域为底

面和以加油机下箱体顶部以上 0.15m、半径为 3.0m（1.5m）的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

B.4 重大危险源辨识过程

B.4.1 重大危险源辨识依据

本报告遵循的重大危险源辨识标准有 5 个：

- 一. 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；
- 二. 《化学品分类和标签规范》系列标准（GB 30000.2-2013～GB 30000.29-2013）
- 三. 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第 40 号，79 号令修改）
- 四. 《危险化学品目录》（2015 版）国家安监局公告 2015 年第 3 号
- 五. 《调整〈危险化学品目录（2015 版）〉》（应急管理部等十部委公告 2022 年第 8 号）
- 六. 《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80 号

1. 《危险化学品重大危险源辨识》

该项目为改建项目，评价报告采用《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018 进行重大危险源辨识。

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》GB 18218-2018 规定：单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是物质的危险特性及其数量。单元

内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少分为以下两种情况：

1) 单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过其对应的临界量，则定为重大危险源；

2) 单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式（1）计算，若满足式（1），则定为重大危险源：

$$\frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \frac{q_n}{Q_n} \geq 1 \dots\dots\dots (1)$$

式中： q_1, q_2, \dots, q_n — 每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）。

Q_1, Q_2, \dots, Q_n — 与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

2. 危险化学品重大危险源分级

一. 分级指标

采用单元内各种危险化学品实际存在量与其对应的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

二. R 的计算方法

$$R = \alpha [\beta_1 (q_1/Q_1) + \beta_2 (q_2/Q_2) + \dots + \beta_n (q_n/Q_n)]$$

式中：

q_1, q_2, \dots, q_n — 每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：t）；

Q_1, Q_2, \dots, Q_n — 与各危险化学品相对应的临界量（单位：t）；

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ — 与各危险化学品相对应的校正系数；

α — 该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

三. 校正系数 β 的取值

根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数 β 值，在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其 β 值按GB18218-2018表1确定；未在GB18218-2018表1范围内的危险化学品，其 β 值按GB18218-2018表2确定；

GB18218-2018表1 毒性气体校正系数 β 取值表

危险化学品类别	校正系数 β	危险化学品类别	校正系数 β	危险化学品类别	校正系数 β
一氧化碳	2	二氧化硫	2	氨	2
环氧乙烷	2	氯化氢	3	溴甲烷	3
氯	4	硫化氢	5	氟化氢	5
二氧化氮	10	氰化氢	10	碳酰氯	20
磷化氢	20	异氰酸甲酯	20		

GB18218-2018表2：未在GB18218-2018表3中列举的危险化学品校正系数 β 取值表

类别	符号	β 校正系数	类别	符号	β 校正系数	类别	符号	β 校正系数
急性毒性	J1	4	爆炸物	W1.1	2	氧化性气体	W4	1
	J2	1		W1.2	2	易燃液体	W5.1	1.5
	J3	2		W1.3	2		W5.2	1
	J4	2	易燃气体	W2	1.5	W5.3	1	
	J5	1	气溶胶	W3	1	W5.4	1	
自反应物质和混合物	W6.1	1.5	有机氧化物	W7.1	1.5	氧化性固体和液体	W9.1	1
	W6.2	1		W7.2	1		W9.2	1
自然液体和固体	W8	1	易燃固体	W10	1	遇水放出易燃气体的物质和混合物	W11	1

四. 校正系数 α 的取值

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500m范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数 α 值，见表3：

GB18218-2018表3：校正系数 α 取值表

厂外可能暴露人员数量	α
100人以上	2.0
50人~99人	1.5
30人~49人	1.2
1~29人	1.0
0人	0.5

五. 分级标准

根据计算出来的 R 值，按表 4 确定危险化学品重大危险源的级别。

GB18218-2018 表 4： 危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	$R \geq 100$
二级	$100 > R \geq 50$
三级	$50 > R \geq 10$
四级	$R < 10$

B. 4. 2 危险化学品重大危险源辨识过程

1. 危险化学品重大危险源物质辨识

依据《危险化学品目录》（2015 版）国家安监局公告 2015 年第 3 号、《调整〈危险化学品目录（2015 版）〉》（应急管理部等十部委公告 2022 年第 8 号）、《化学品分类和标签规范》GB30000 系列，该项目涉及的危险化学品有汽油、柴油均属于危险化学品重大危险源辨识范畴内的物质。

2. 单元划分

该站危险化学品重大危险源辨识单元分为生产单元——加油区，和储存单元——储油罐区。

该项目危险化学品重大危险源辨识过程见下表 B. 4-1。

表 B. 4-1 危险化学品重大危险源辨识一览表

序号	单元名称	存在物质	危险性类别	符号	临界量 (t)	最大量(生产单元含在线量) (t)	q/Q	$\Sigma q/Q$	构成否
1.	生产单元加油区	汽油	易燃液体类别 2	表 1	200	0.405	0.002025	0.002043	否
		0#柴油	易燃液体类别 3	W5.4	5000	0.09	0.000018		
2.	储存单元罐区	汽油	易燃液体类别 2	表 1	200	67.5	0.3375	0.3429	否
		0#柴油	易燃液体类别 3	W5.4	5000	27	0.0054		

注：（1）加油区：本站设 9 把汽油加油枪和 1 把柴油枪，每把汽油枪最大加油量为 0.06m^3 （以加油

管路到汽车油箱计)，则9把汽油枪最大加油量为 0.54m^3 ，汽油的相对密度（水=1）：以 $0.75\text{t}/\text{m}^3$ 计，折算质量单位约为0.405吨。每把柴油油枪最大加油量为 0.1m^3 （以加油管路到汽车油箱计），则1把柴油枪最大加油量为 0.1m^3 ，柴油的相对密度（水=1）：以0.9计，折算质量单位约为0.09吨。

储罐区：该站3个汽油储罐储量为 90m^3 ，汽油相对密度以 $0.75\text{t}/\text{m}^3$ 计，该站汽油储存区的总储量折算为67.5吨；1个柴油储罐总储量为 30m^3 ，柴油相对密度以 $0.9\text{t}/\text{m}^3$ 算，折算质量单位约为27吨。

根据以上定量的计算结果分析，该加油站生产单元加油区、储存单元罐区均不构成危险化学品重大危险源。但火灾、爆炸仍是该站的主要危险，且汽油为重点监管的危险化学品，应重点监控。

该加油站存在的主要危险因素为：火灾、爆炸；一般危险因素为：触电、车辆伤害、物体打击、中毒和窒息。

该加油站储存的汽油、柴油危险化学品物质即使在正常的生产过程中也会有微量的泄漏，长期低浓度接触这些物质可能对人体造成不良影响，可能导致神经衰弱综合征、皮肤过敏、损害。

3. 辨识与分级

从上述重大危险源辨识过程得知各生产单元和各储存单元的 $\sum q/Q$ 值均小于1，都不构成危险化学品重大危险源，不需进行分级。

B. 4. 3 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对该项目涉及的危险化学品进行重大危险源辨识，该项目涉及的生产单元和储存单元均不构成危险化学品重大危险源。

附件 C 定性、定量分析危险、有害程度的过程

C.1 各单元定性、定量评价过程

C.1.1 站址选择和总平面布置单元分析评价

1、站址选择和总平面布置检查表

检查依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021。检查情况见表 C.1-1。

表 C.1-1 加油站规划布局安全检查表

序号	检查内容	标准条款	检查记录	评价结论
1、站址选择				
1	加油站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。	4.0.1	符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，设在交通便利的地方	符合要求
2	在城市中心区不应建一级加油站、一级加油加气站。	4.0.2	该站未建在城市中心区	符合要求
3	城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	4.0.3	靠近城市道路	符合要求
4	架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。	4.0.12	无架空电力线路跨越加油站的加油作业区	符合要求
5	与汽车加油站无关的可燃介质管道不应穿越汽车加油站用地范围。	4.0.13	无无关的可燃介质管道穿越加油站用地范围	符合要求
2、总平面布置				
1	车辆入口和出口应分开设置。	5.0.1	分开设置	符合要求
2	站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于 5m，双车道或双车停车位宽度不应小于 9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于 4m，双车道或双车停车位宽度不应小于 6m。	5.0.2	单车道宽度不小于 4m	符合要求
	站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9m。		转弯半径大于 9m	
	站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外。		站内停车位为平坡，道路坡度不大于 8%	
	作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。		混凝土路面	
3	作业区与辅助服务区之间应有界线标识。	5.0.3	有界线标识	符合要求
4	在加油加气、加油加氢合建站内，宜将柴油罐布置在储气设施或储氢设施与汽油罐之间。	5.0.4	不涉及	-

5	加油加气加氢站作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	5.0.5	无“明火地点”或“散发火花地点”	符合要求
6	柴油尾气处理液加注设施的布置应符合下列规定： 1、不符合防爆要求的设备应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m； 2、符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按柴油加油机对待； 3、当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或撬装设备布置在加油岛上时，容量不得超过1.2m ³ ，且储液箱（罐）或撬装设备应在岛的两侧边缘100mm和岛端1.2m以内布置。	5.0.6	不涉及	-
7	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内	5.0.7	不涉及	-
8	加油加气加氢站的变配发电间或室外变压器应布置在作业区之外。变配发电间的起算点应为门窗等洞口。	5.0.8	配电间布置在作业区外	符合要求
9	站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本标准第14.2.10条的规定。	5.0.9	站房未布置在爆炸危险区域	符合要求
10	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时，不应布置在作业区内，与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合本标准第4.0.4条~第4.0.8条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火设备时，应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。	5.0.10	厕所等不在作业区内，防火间距满足要求	符合要求
11	汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。	5.0.11	爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线	符合要求
12	汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2m。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表4.0.4~表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其中的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。	5.0.12	南、西、北面建实体围墙	符合要求

2、汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距（m）

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）表 4.0.4，
检查情况见表 C.1-2。

表 C.1-2 油罐、加油机和通气管管口与站外建构筑物防火间距检查表（m）

项目		级别(二级加油站,有卸油和加油油气回收系统)						建(构)筑物名称	
站外建(构)筑物	设备类别	埋地油罐		通气管管口/ 油气回收处理装置		加油机			
		实际距离 (m)	标准距离 (m)	实际距离 (m)	标准距离 (m)	实际距离 (m)	标准距离 (m)		
重要公共建筑物	汽油设备	—	35	—	35	—	35	无	
	柴油设备	—	25	—	25	—	25		
明火或散发火花地点	汽油设备	—	17.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	12.5	—	10	—	10		
民用建 筑物保 护类别	一类保 护物	汽油设备	—	14	—	11	—	11	无
		柴油设备	—	6	—	6	—	6	
	二类保 护物	汽油设备	—	11	—	8.5	—	8.5	无
		柴油设备	—	6	—	6	—	6	
	三类保 护物	汽油设备	27.2	8.5	40.9	7	40.9	7	南侧民房
		柴油设备	28.2	6	40.9	6	52.9	6	
		汽油设备	43.8	8.5	46.3	7	46.3	7	西侧民房
		柴油设备	54.2	6	46.3	6	59.5	6	
甲、乙类物品生产厂 房、库房和甲、乙类 液体储罐	汽油设备	—	15.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	11	—	9	—	9		
丙、丁、戊类物品生产 厂房、库房和丙类液 体储罐以及单罐容积 不大于50m ³ 的埋地 甲、乙类液体储罐	汽油设备	—	11	—	10.5	—	10.5	无	
	柴油设备	—	9	—	9	—	9		
室外变配电站	汽油设备	—	15.5	—	12.5	—	12.5	无	
	柴油设备	—	12.5	—	12.5	—	12.5		
铁路、地上城市轨道线 路	汽油设备	—	15.5	—	15.5	—	15.5	无	
	柴油设备	—	15	—	15	—	15		
城市快速路、主干路和 高速公路、一级公路、 二级公路	汽油设备	22.3	5.5	32.1	5	21.6	5	东侧 清华大道 北侧宝峰 大道	
	柴油设备	18.9	3	32.1	3	21.6	3		
	汽油设备	60.7	5.5	51.7	5	39.7	5		
	柴油设备	60.7	3	51.7	3	39.7	3		
城市次干路、支路和 三级公路、四级公路	汽油设备	—	5	—	5	—	5	无	
	柴油设备	—	3	—	3	—	3		
架空通信线路	汽油设备	—	5	—	5	—	5	无	
	柴油设备	—	5	—	5	—	5		
架空电力线路	无绝缘	汽油设备	—	1.0H,且	—	5	—	6.5	无

	层			≥6.5m					
		柴油设备	—	0.75H, 且 ≥6.5m	—	5	—	6.5	
	有绝缘层	汽油设备	60.7	0.75H, 且 ≥5m	51.7	5	39.7	5	北侧架空电力线, 杆高15m, 有绝缘层
		柴油设备	60.7	0.5H, 且 ≥5m	51.7	5	39.7	5	

注：1、本表中，“—”表示安全间距内无该类建构筑物；

2、从上表可知，该加油站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表4.0.4中安全间距的要求。

评价结论：由站址（周边环境）检查表检查结果可以看出，项目选址及外部距离符合有关标准的规定。因此，建设项目与站外建筑相互之间存在的影响较小。

3、加油站站内平面布置符合性评价

表 C.1-3 站内设施之间的防火距离（m）

设施名称	相邻设施	方位	距离（m）		检查结果
			实际距离	标准距离	
汽油埋地油罐	柴油埋地油罐	东	0.8	0.5	符合
	站房	西	5.5	4	符合
柴油埋地油罐	汽油埋地油罐	西	0.8	0.5	符合
	站房	西	16.7	3	符合
汽油通气管口	油品卸车点	南	23.7	3	符合
	站房	西	7.5	4	符合
柴油通气管口	油品卸车点	南	23.7	2	符合
	站房	西	7.5	3.5	符合
汽油加油机	站房	西	7.5	5	符合
	人工洗车棚	西北	28.7	7	符合
	辅助房	西北	27.3	7	符合
	500KVA 箱式变压器	北	25.6	10.5	符合
	充电桩	北	28.8	10.5	符合
柴油加油机	站房	西	18	4	符合
	人工洗车棚	西北	39.2	6	符合

	辅助房	西北	37.8	6	符合
	500KVA 箱式变压器	北	31.5	9	符合
	充电桩	北	28.8	9	符合
	洗车机	西	42.1	6	符合
油品卸车点	站房	西北	15	5	符合
	汽油通气管管口	北	23.7	3	符合
	柴油通气管管口	北	23.7	2	符合

注：1、本表“标准间距”选自《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021中“表 5.0.13-1、5.0.10、5.0.8 和“附录 C”的数据。本表中“—”表示规范无安全间距要求。

2、加油站的配电间布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不小于 3m，其中，汽油储罐爆炸危险区域边界线起算点为人孔（阀）井边外缘 1.5m 处，通气管爆炸危险区域边界线为 $R=2.0m$ ，密闭卸油口爆炸危险区域边界线为 $R=1.5m$ ，汽油加油机爆炸危险区域边界线为 $R=3m$ 。

评价结论：从上表可以看出，该加油站内各（构）筑物防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 5.0.13 条、第 5.0.10 条和第 5.0.8 条的规定。

4、作业场所作业条件危险性分析

①评价单元

根据该项目经营过程的分析，确定评价单元为：接卸油品作业、加油区加油作业、加油站内车辆道路引导作业、配电间作业、充电作业等单元、油罐区操作井受限空间作业等单元。

②作业条件危险性评价法的计算结果

以储罐区接卸油品作业单元为例说明 LEC 法的取值及计算过程。各单元计算结果及等级划分见表 C.1-4。

1) 事故发生的可能性 L：在接卸油品作业操作过程中，由于物质为易燃液体，遇到火源可能发生火灾、爆炸事故，但在安全设施完备、严格按规程作业时一般不会发生事故，故属“极不可能，可以设想”，故其分值 $L=0.5$ ；

2) 暴露于危险环境的频繁程度 E：员工每天作业，故取 $E=6$ ；

3) 发生事故产生的后果 C：发生火灾、爆炸事故，可能造成人员死亡

或重大的财产损失。故取 $C=15$;

$$D=L \times E \times C=0.5 \times 6 \times 15=45。$$

表 C.1-4 各单元危险评价表

序号	评价单元	危险类别	L	E	C	D	危险程度
1	油罐区卸油、巡检作业	火灾, 爆炸	1	3	15	45	一般危险
		车辆伤害	0.5	3	15	22.5	一般危险
		中毒窒息	0.5	3	7	10.5	稍有危险
		物体打击	0.5	3	3	4.5	稍有危险
		坍塌	0.5	3	15	22.5	一般危险
2	加油区 加油作业	火灾, 爆炸	1	6	7	42	一般危险
		中毒窒息	0.5	6	3	9	稍有危险
		物体打击	0.5	6	3	9	稍有危险
		噪声	1	6	3	18	稍有危险
		寒冷、高温气候环境	1	6	1	6	稍有危险
		坍塌	0.5	6	15	45	一般危险
3	加油站内车辆道路 引导作业	火灾, 爆炸	0.5	6	7	21	一般危险
		车辆伤害	1	6	7	42	一般危险
4	配电间作业	火灾、触电、灼烫	1	3	7	21	一般危险
5	清罐作业	中毒窒息	1	3	7	21	一般危险
6	洗车作业	车辆伤害、机械伤害、 物体打击、触电	1	3	7	21	一般危险
7	充电作业	火灾、车辆伤害、触电	1	3	7	21	一般危险

由表 C.1-4 的评价结果可以看出, 该项目的作业条件相对比较安全。在选定的评价单元中的作业均在“一般危险”或“稍有危险”范围, 作业条件相对安全。

安全经营运行首先应重点加强对油品储罐区、加油区的汽、柴油危险物质的严格控制, 注重日常安全管理, 加强输送易燃液体管线的安全管理, 加强加油车辆的引导及相关人员的安全教育, 严格控制其在建设项目区域拨打电话、吸烟和携带火种等; 其次要建立健全完善的安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、技术操作规程并确保其贯彻落实; 要真抓好加油站操作及管理人員的安全知识和操作技能的培训, 确保人員具有

与建设项目所需知识水平相适应的技术素质和安全素质，保证加油站安全作业。

C.1.2 工艺设施单元分析评价

C.1.2.1 加油站加油工艺设施符合性评价

表 C.1-5 加油站加油工艺设施安全检查表

油罐			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	除撬装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。6.1.1	室外埋地	合格
2	汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐。6.1.2	卧式油罐	合格
3	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。6.1.3	采用SF双层油罐	合格
4	单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ3020的有关规定执行，并应符合下列规定：（1）钢制油罐的罐体和封头所用的钢板的厚度，不应小于表6.1.4的规定。（2）钢制油罐的设计内压不应低于0.08MPa。6.1.4	符合要求	合格
5	选用的钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐应符合现行行业标准《加油站埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》SH/T3178的有关规定。6.1.5	大于4mm	合格
6	加油站在役油罐进行加内衬防渗漏改造时，应符合现行国家标准《加油站在役油罐防渗漏改造工程技术标准》GB/T51344的有关规定。6.1.6	不涉及	-
7	与罐内油品直接接触的玻璃纤维增强塑料等非金属层，应满足消除油品静电荷的要求，其表面电阻应小于109Ω；当表面电阻率无法满足小于109Ω的要求时，应在罐内安装能够消除油品静电电荷的物体。6.1.7	符合要求	合格
8	安装在罐内的静电消除物体应接地，接地电阻应符合本标准第11.2节的有关规定。6.1.8	设置接地，有合格的防雷检测报告	合格
9	双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。6.1.9	SF双层罐，有贯通间隙	合格
10	双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并符合相关规定。6.1.10	符合要求	合格
11	油罐应采用钢制人孔盖。6.1.11	钢制	合格

12	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。6.1.12	油罐设在车行道下，罐顶低于路面不小于0.5m	合格
13	当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。6.1.13	有防止油罐上浮措施	合格
14	埋地油罐的人孔应设操作井。设在车行道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。6.1.14	采用专用密闭井盖和井座	合格
15	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于观察的地点。6.1.15	高液位报警仪位于人员便于觉察的地方	合格
16	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。6.1.16	有高液位报警功能的液位监测系统	合格
17	与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐设计规范》SH/T 3022的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。6.1.17	有防腐涂层	合格
加油机			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油机不得设置在室内。6.2.1	室外	合格
2	加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。6.2.2	5~50L/min	合格
3	加油软管上宜设安全拉断阀。6.2.3	设有拉断阀	合格
4	以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。6.2.4	设有剪切阀	合格
5	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。6.2.5	已完善文字标识	合格
6	位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱（栏），其高度不应小于0.5m。6.2.6	加油机两侧设防撞柱	合格
工艺管道系统			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。6.3.1	密闭卸油	合格
2	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。但各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。6.3.2	有标识	合格
3	卸油接口应装设快速接头及密封盖。6.3.3	是	合格
4	加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管回收主管的公称直径不宜小于100mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。6.3.4	有	合格
5	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。6.3.5	是	合格
6	加油站应采用加油油气回收系统。6.3.6	采用油气回收	合格

7	<p>加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：</p> <p>1 应采用真空辅助式油气回收系统。</p> <p>2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。</p> <p>3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。</p> <p>4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0~1.2。</p> <p>5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。6.3.7</p>	符合要求	合格
8	<p>油罐的接合管设置应符合下列规定：</p> <p>1 接合管应为金属材质。</p> <p>2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。</p> <p>3 进油管应伸至罐内距罐底50mm~100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。</p> <p>4 罐内潜油泵的入口口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm~200mm。</p> <p>5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。</p> <p>6 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。</p> <p>7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。6.3.8</p>	符合要求	合格
9	<p>汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，管口应高出建筑物的顶面2m及以上。通气管管口应设置阻火器。6.3.9</p>	通气管管口高出罩棚2m，设有阻火器	合格
10	<p>通气管的公称直径不应小于50mm。6.3.10</p>	50mm	合格
11	<p>当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa~3kPa，工作负压宜为1.5kPa~2kPa。6.3.11</p>	设有阻火器和呼吸阀	合格
12	<p>加油站工艺管道的选用，应符合下列规定：</p> <p>1 地面敷设的工艺管道应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163的无缝钢管；</p> <p>2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件，非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道；</p> <p>3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接；</p> <p>4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm，埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接；</p> <p>5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于$10^8 \Omega \cdot m$，表面电阻率应小于$10^{10} \Omega$；</p> <p>6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV；</p> <p>7 柴油尾气处理液加注设备的管道，应采用奥氏体不锈钢管道或能满足输送柴油尾气处理液的其他管道。6.3.12</p>	符合要求	合格
13	<p>油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于$10^8 \Omega \cdot m$，表面电阻率应小于$10^{10} \Omega$，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。6.3.13</p>	符合要求	合格

14	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 6.3.14	埋地敷设	合格
15	卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 6.3.15	卸油管道坡向油罐	合格
16	受地形限制，加油油气回收管道坡向油罐的坡度不能满足本规范第6.3.14条的要求时，可在管道靠近油罐的位置设置集液器，且管道坡向集液器的坡度不应小于1%。 6.3.16	不涉及	-
17	埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 6.3.17	符合要求	合格
18	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。 6.3.18	符合要求	合格
19	不导静电热塑性塑料管道的设计和安装，除应符合本规范第6.3.1~6.3.17条的有关规定外，尚应符合下列规定： 1 管道内油品的流速应小于2.8m/s。 2 管道在人孔井内、加油机底槽和卸油口等处未完全埋地的部分，应在满足管道连接要求的前提下，采用最短的安装长度和最少的接头。 6.3.19	不导静电热塑性塑料管道按要求设计安装	合格
20	埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 6.3.20	符合要求	合格
防渗措施			
1	加油站埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 单层油罐设置防渗罐池； 2 采用双层油罐。 6.5.1	双层油罐	合格
2	防渗罐池的设计应符合下列规定： 1 防渗罐池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 2 防渗罐池应根据油罐的数量设置隔池。一个隔池内的油罐不应多于两座。 3 防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 4 防渗罐池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 5 防渗罐池内的空间应采用中性沙回填。 6 防渗罐池的上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 6.5.2	不涉及	-
3	防渗罐池的各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定： 1 检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm。 2 检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面200mm（油罐设置在车道下的除外）。 3 检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并能阻止泥沙侵入。 4 检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石。	不涉及	-

	5 检测口应有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。6.5.3		
4	装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。6.5.4	符合要求	合格
5	采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第 6.3 节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管道应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于 5mm。 4 双层管道系统的内层管道与外层管道之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于 5%，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能再检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线检测系统。6.5.5	符合要求	合格
6	双层油罐、防渗漏池的检漏检测宜采用在线检测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。6.5.6	采用在线检测系统	合格
7	既有加油站油罐和管道需要更新改建时，应符合本规范第 6.5.1~第 6.5.6 的规定。6.5.7	不涉及	-

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查 50 项目，均满足要求。

C.1.2.2 危险度评价

加油站是存储和经营易燃易爆油品的场所。作业事故主要发生在卸油、加油、清罐等环节，都会使油品暴露在空气中，如果在作业中违反操作程序，使油品或油品蒸汽在空气中与火源接触，会导致爆炸燃烧事故的发生。

油罐区：油储罐区主要危险物质为汽油、柴油。其中汽油属甲_B类易燃液体，柴油属丙_A类易燃液体，故物质取 5 分；油储罐区汽油、柴油最大储量 120m³，油罐最大容积 30m³，故容量取 10 分；在常温、常压下储存，故温度、压力取 0 分；系统进入空气可能发生危险，故操作取 2 分。油储罐区得分为 17 分，为 I 级，属高度危险。由于加油站设有紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

卸油区：油储罐区主要危险物质为汽油、柴油。其中汽油属甲_B类易燃液体，柴油属丙_A类易燃液体，故物质取 5 分；油储罐区汽油、柴油最大储量 120m³，油罐最大容积 30m³，故容量取 10 分；在常温、常压下储存，故温度、压力取 0

分；系统进入空气可能发生危险，故操作取2分。卸油区得分为17分，为I级，属高度危险。由于加油站设有紧急切断系统，采用埋地油罐、密封操作、液位报警、防渗漏检测等措施，危险有害程度能控制在可接受的范围。

加油：加油作业区主要危险物质为汽油、柴油。其中汽油属甲_B类易燃液体，柴油属丙_A类易燃液体，故物质取5分；容量为管道与车辆油箱的体积，容量取0分，常压下储存，故温度、压力取0分；有一定危险的操作，故操作取2分。加油区得分为7分，为III级，属低度危险。

清罐：油储罐区主要危险物质为汽油、柴油。其中汽油属甲_B类易燃液体，柴油属丙_A类易燃液体，故物质取5分；容量为油罐残留的体积，容量取0分，常压下储存，故温度、压力取0分；有一定危险的操作，故操作取2分。清罐作业得分为7分，为III级，属低度危险；

该站采用SF埋地罐双层罐，密闭卸油，设置了液位、温度监测报警和切断设施，设置了油气泄漏检测报警设施，设置了符合标准要求的通气管，卸油作业设置了防拉脱措施，卸油区有防流散的环保沟，卸油管、通气管等静电跨接完善并有定期防雷检测报告有完善的安全管理制度和安全操作规程，员工经培训合格上岗，其风险得到了有效控制。

C.1.3 公用工程单元评价

C.1.3.1 加油站消防设施及给排水符合性评价

表 C.1-7 加油站消防设施及给排水符合性检查表

消防器材配置			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器，加油机不足2台应按2台配置；12.1.1(2)	按规定配置灭火器	合格
2	地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。12.1.1(4)	35kg推车式灭火器2个	合格
3	一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m ³ ；三级加油站	灭火毯5块，消防	合格

	应配置灭火毯不少于2块、沙子2m ³ 。加油加气站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。12.1.1(6)	沙箱2m ³ 1座	
给排水系统			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。12.3.2(1)	可散流到站外	合格
2	加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。12.3.2(2)	站内地面雨水散流排出站外；设水封井；未采用暗沟排水	合格
3	清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。12.3.2(3)	集中处理	合格
4	排出站外的污水应符合国家现行有关污水排放标准的规定。12.3.2(4)	符合国家现行有关污水排放标准的规定	合格
5	加油站不应采用暗沟排水。12.3.2(5)	散流	合格
6	排水井、雨水口和化粪池不应设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位。12.3.3	排水井、雨水口和化粪池未设在作业区和可燃液体出现泄漏事故时可能流经的部位	合格

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查9项目，均符合要求。

C.1.3.2 加油站电气和紧急切断系统符合性评价

表 C.1-8 加油站电气和紧急切断系统检查表

供配电			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。13.1.1	信息系统已设置不间断电源	合格
2	加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源。供电系统应设独立的计量装置。13.1.2	380/220V 电源	合格
3	加油站的消防泵房、罩棚、营业室等处，均应设事故照明。13.1.3	罩棚、营业厅等处有应急照明	合格
4	当引用外电源有困难时，加油站可设置的小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离应符合下列规定： 1 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 2 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。13.1.4	不涉及	-

5	加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设，电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。13.1.5	符合要求	合格
6	当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。13.1.6	符合要求	合格
7	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。13.1.7	符合要求	合格
8	加油内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。13.1.8	照明灯具位于非爆炸危险区域，防护等级IP44	合格
防雷、防静电			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	13.2.1 钢制油罐、LPG 储罐、LNG 储罐、CNG 储气瓶（组）、储氢容器和液氢储罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。CNG 和氢气的长管拖车或管束式集装箱停放场地、卸车点车辆停放场地应设两处临时用固定防雷接地装置。	接地点不少于两处，有合格的防雷接地检测报告	合格
2	13.2.2 汽车加油加气加氢站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。	接地电阻不大于 4Ω，有合格的防雷接地、防静电接地检测报告	合格
3	13.2.4 埋地钢制油罐、埋地 LPG 储罐以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。	接地	合格
4	13.2.6 当汽车加油加气加氢站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1、板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2、金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm，铝板的厚度不应小于 0.65mm，锌板的厚度不应小于 0.7mm； 3、金属板应无绝缘被覆层。	有合格的防雷接地检测报告	合格
5	13.2.7 汽车加油加气加氢站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管西端构应接地。	有符合的防雷检测报告	合格
6	13.2.8 汽车加油加气加氢站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	有符合的防雷检测报告	合格
7	13.2.9 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	有符合的防雷检测报告	合格
8	13.2.10 地上或管沟敷设的油品管道、LPG 管道、LNG 管道、CNG 管道、氢气管道和液氢管道应设防静电和防感应雷的共用接地装置，接地电阻不应大于 30Ω。	有符合的防雷检测报告	合格
9	13.2.11 加油加气加氢站的油罐车、LPG 罐车、LNG 罐车和液氢罐车卸车场地应设卸车或卸气临时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。	设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪	合格

10	13.2.12 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。	金属线跨接	合格
11	13.2.13 油罐车卸油用的卸油软管、油气回收软管与两端接头，应保证可靠的电气连接。	保证可靠的电气连接	合格
12	13.2.14 采用导静电的热塑性塑料管道时，导电内衬应接地；采用不导静电的热塑性塑料管道时，不埋地部分的热熔连接件应保证长期可靠的接地，也可采用专用的密封帽将连接管件的电熔插孔密封，管道或接头的其他导电部件也应接地。	采用不导静电的热塑性塑料管道，连接件长期可靠接地	合格
13	13.2.15 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。	不大于100Ω	合格
14	13.2.16 油罐车、LPG罐车、LNG罐车和液氢罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险1区。	未设置在爆炸危险1区	合格
紧急切断系统			
1	13.5.1 汽车加油加气加氢站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	设置紧急切断系统	合格
2	13.5.2 紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1、在汽车加油加气加氢站现场工作人员容易接近且较为安全的位置； 2、在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。	站房门口急停按钮	合格
3	13.5.3 工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭	合格
4	13.5.4 紧急切断系统应只能手动复位。	手动复位	合格

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查26项目，基本满足要求。

C.1.4 采暖通风、建（构）筑物单元符合性评价

表 C.1-9 加油站采暖通风、建（构）筑物、绿化符合性检查表

采暖通风			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	汽车加油加气加氢站内的各类房间应根据站场环境、生产工艺特点和运行管理需要进行采暖设计。采暖房间的室内计算温度不宜低于表14.1.1的规定。14.1.1	设有空调	合格
2	加油站采暖宜利用城市、小区或邻近单位的热源。无利用条件时，可在加油站内设置锅炉房。14.1.2	设有空调	合格
3	加油站内爆炸危险区域内的房间应采取通风措施，并应符合下列规定： 1 采用强制通风时，通风设备的通风能力在工艺设备工作期间应按每小时换气12次计算，在工艺设备非工作期间应按每小时换气5次计算。通风设备应防爆，并应与可燃气体浓度报警器联锁。 2 采用自然通风时，通风口总面积不应小于300cm ² /m ² （地面），通风口不应少于2个，且应靠近可燃气体积聚的部位设置。14.1.4	爆炸危险区域内无房间	合格

4	加油站室内外采暖管道宜直埋敷设，当采用管沟敷设时，管沟应充沙填实，进出建筑物处应采取隔断措施。14.1.5	不涉及	-
建（构）筑物			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	14.2.1作业区内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级。罩棚顶棚可采用无防火保护的钢结构。	站房及其他附属建筑物的耐火等级为二级耐火	合格
2	14.2.2汽车加油加气加氢场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定： 1、罩棚应采用不燃烧材料建造； 2、进站口无限高措施时，罩棚的净高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度； 3、罩棚遮盖加油机、加气机的平面投影距离不宜小于2m； 4、罩棚的安全等级和可靠度设计应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定执行； 5、罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定； 6罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行； 7、设置于CNG设备、LNG设备和氢气设备上方的罩棚应采用避免天然气和氢气积聚的结构形式； 8、罩棚柱应有防止车辆碰撞的技术措施。	罩棚采用不燃烧材料建造；罩棚的高度7.3m；罩棚遮盖加油机的平面投影不小于2m；罩棚柱有防止车辆碰撞的技术措施；其他均按要求设置	合格
3	14.2.3加油岛、加气岛、加氢岛的设计应符合下列规定： 1、加油岛、加气岛、加氢岛应高出停车位的地坪0.15m~0.20m； 2、加油岛、加气岛、加氢岛两端的宽度不应小于1.2m； 3、加油岛、加气岛、加氢岛上的罩棚立柱边缘距岛端部不应小于0.6m； 4、靠近岛端部的加油机、加气机、加氢机等岛上的工艺设备应有防止车辆误碰撞的措施和警示标识。采用钢管防撞柱（栏）时，其钢管的直径不应小于100mm，高度不应小于0.5m，并应设置牢固。	加油岛高出地坪的地坪0.2m；两端的宽度1.2m；罩棚立柱边缘距岛端部0.6m；加油岛两侧设置防撞柱	合格
4	14.2.4布置有可燃液体或可燃气体设备的建筑物的门、窗应向外开启，并按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定采取泄压措施。	配电间门外开	合格
5	14.2.7汽车加油加气加氢站内的工艺设备不宜布置在封闭的房间或箱体；工艺设备需要布置在封闭的房间或箱体时，房间或箱体内应设置可燃气体检测报警器和强制通风设备，并应符合本标准第14.1.4条的规定。	未布置在封闭的房间或箱体内	合格
6	14.2.9站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配发电间、卫生间和便利店等组成，站房内可设非明火餐厨设备。	设有部分功能区域	合格
7	14.2.10站房的一部分位于作业区内时，该站房的建筑面积不宜超过300m ² ，且该站房内不得有明火设备。	站房不位于作业区内，不涉及	-
8	14.2.11辅助服务区内建筑物的面积不应超过本标准附录B中三类保	未超过	合格

	护物标准，消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。		
9	14.2.12站房可与设置在辅助服务区内的餐厅、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施合建，但站房与餐原、汽车服务、锅炉房、厨房、员工宿舍、司机休息室等设施之间应设置无门窗洞口，且耐火极限不低于3.00h的实体墙。	不涉及	-
10	14.2.13站房可设在站外民用建筑物内或与站外民用建筑物合建，并应符合下列规定： 1、站房与民用建筑物之间不得有连接通道； 2、站房应单独开设通向汽车加浦加气加氢站的出入口； 3、民用建筑物不得有直接通向汽车加油加气加氢站的出入口。	不涉及	-
11	14.2.14站内的锅炉房、厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合表5.0.13的规定，但小于或等于25m时，朝向作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3.00h的实体墙。	不涉及	-
12	14.2.16埋地油罐和埋地LPG储罐的操作井、位于作业区的排水井应采取防渗漏措施，位于爆炸危险区域内的操作井和排水井应有防止产生火花的措施。	设有相关安全措施	合格
绿化			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油作业区内不得种植油性植物。14.3.1	无植油性植物	合格

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查 17 项，其中 12 项符合要求，5 项内容不涉及。

C.1.5 安全管理单元评价

C.1.5.1 安全管理组织符合性评价

序号	检查内容	检查记录	结论
1	有安全管理领导小组，有专职或兼职安全人员。	有	合格
2、从业人员状况			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	单位主要负责人经安全生产监督管理部门和消防部门培训合格，取得上岗资格。	经考试培训，取得合格证书。	合格
2	从业人员经本单位专业培训合格，掌握相应的专业技术知识，具备相应的安全生产知识和能力。有培训记录。	单位培训	合格

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查 3 项，均符合要求。

C.1.5.2 安全管理制度符合性评价

序号	检查内容	检查记录	结论
1	有各级各类人员的安全管理责任制，其中包括： 1、加油站站长安全职责	有	合格

	2、加油员安全职责	有	合格
	3、计量、质量员安全职责	有	合格
	4、安全员安全职责	有	合格
	5、事故应急救援预案（制定灭火预案并经常进行消防演练）	有	合格
2	有健全的安全管理制度（包括教育培训、防火、动火、用火、检修、废弃物处理）制度。	是	合格
	有各岗位操作规程，其中包括：		
	（一）卸油操作规程：	是	合格
	1、卸油前，卸油工应检查接地装置是否良好，消防器材是否到位，接好接地线（接地夹禁止装在油罐车装、卸油口附近），15分钟后计量。	是	合格
	2、核对卸油罐与运油罐车所装油品是否相符，确认卸油罐的空容量，防止跑、冒、混油发生。	是	合格
	3、卸油中，卸油工应注意观察管线、闸阀等相关设备的运行情况，可机和卸油工均不得离开作业现场。	是	合格
	4、卸油完毕，卸油工应登车确认油品是否卸净，关好闸阀，拆除管线，盖好口盖，收回静电接地线，将消防器材放回原处，清理现场。	是	合格
	5、卸油后，油罐车不可立即启动，应待油罐车周围油气消散后（约5分钟）再启动。	是	合格
	6、雷雨天气禁止卸油作业。	是	合格
	（二）加油操作规程		
	1、加油工应着防静电工作服，禁止穿钉子鞋，并禁止在危险区域内脱、穿、拍打衣服。	是	合格
	2、加油工应在车辆停稳、发动机熄火后，方可将油箱口盖打开、加油。	是	合格
	3、严禁向汽车汽化器及塑料桶内加油。	是	合格
	4、洒、冒油品擦拭干净后方可继续加油。	是	合格
	5、电闪雷击时禁止加油作业。	是	合格
	6、拖拉机、摩托车推出危险区域后方可发动。	是	合格
	7、加油完毕，应尽快将油枪放回托架内。	是	合格
3	建立安全检查（包括巡回检查、夜间和节假日值班）制度。	有	合格
4	有完善的事故应急救援预案，并要有演练记录。	有	合格

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查5项，均符合要求。

C.2 法律法规符合性评价单元

C.2.1 相关单位资质符合性评价

检查组依据企业提供的资料等，对该项目相关单位资质符合性进行检查，检查结果见下表。

附表 C.2-1 相关单位资质符合性检查评价表

序号	检查内容	检查记录	结论
1	加油站设计单位资质	有	合格
2	加油站营业执照	有	合格

3	用地证明	有土地证、租赁合同	合格
4	加油站防雷检测报告	取得江西赣象防雷检测中心有限公司《江西省雷电防护装置检测报告》(1152017005雷检字[2025]30080028)，有效期至2025年10月28日	合格

检查结论：利用安全检查表对该项目的法律法规符合性进行了安全检查表检查，共检查4项，均符合要求。

C.2.2 加油站作业安全规范评价

评价小组根据《加油站作业安全规范》(AQ 3010-2022)制作的检查表对该加油站作业安全规范进行检查。

表 C. 2-2 加油站作业安全规范检查表

一、卸油作业			
序号	检查内容	检查记录	结论
1	基本要求		
1.1	应具备密闭卸油的条件。	具备	符合
1.2	防雷防静电接地设施完好。	经检测完好	符合
1.3	油罐车排气管应安装阻火帽。	油罐车装有阻火器	符合
1.4	卸油作业现场应至少配备2具手提式干粉灭火器和2块灭火毯等应急救援物资。	按要求配备应急救援物资	符合
1.5	油罐车宜采用液位差自流方式卸油。	埋地罐以液位差自流方式卸油	符合
1.6	卸油作业区的辅助设施应具有防静电措施；进入卸油区作业的人员，应先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电。	油罐区设有静电接地箱及人体静电消除装置	符合
2	卸油		
2.1	加油站人员应在确认油罐车无油品滴漏后，方可引导油罐车进入卸油作业区，油罐车在站内车速不应大于5km/h。	卸车作业规程，加油站有记录	符合
2.2	油罐车停于卸油停车位，熄火并拉上手刹，车轮处宜放置与最大允许总质量和车轮尺寸相匹配的轮挡，车钥匙宜放置指定位置管控。	卸车停车区域标志，配有防止溜车的轮挡，钥匙放在站房值班室	符合
2.3	卸油人员应将防静电跨接线连接到油罐车专用接地端，并确认接触良好。	是	符合
2.4	卸油作业现场应设置隔离警示标识。	设置警示标识	符合
2.5	手提式灭火器宜摆放在距卸油口2m~3m处。	是	符合
2.6	应在油罐车静置进行静电释放5min后，方可进行计量、取样和卸油等相关作业。	按规定取样，标签，确认	符合

2.7	检查确认油罐计量孔密闭良好，汽油罐通气管上阀门应处于关闭状态，安装呼吸阀的通气管上 阀门应处于开启状态。	是	符合
2.8	卸油前，应计量油罐的存油量，确认有足够的剩余容量，并核对罐车单据与油罐中油品的名称、 牌号是否一致 。	油品标示一致	符合
2.9	对油罐车进行人工取样时，人员应戴安全帽，应选用铝或铜等不发火花、不易积聚静电的器具； 油样可通过卸油口回罐，不应从计量孔倒入。若人员在油罐车罐顶上取样，还应采取防坠落措施，并有 人监护。	是	符合
2.10	卸油人员应按工艺流程将卸油软管和汽油油气回收软管与油罐车和埋地油罐紧密连接，保持卸油软管自然弯曲。	是	符合
2.11	经双方检查确认具备开阀卸油条件后，将卸油口对应油罐进油阀门打开(卸汽油时先打开气路 阀门)，再缓慢开启油罐车卸油阀门。通过采取调节阀门开度等措施控制卸油流速不大于 4.5 m/s。	是	符合
2.12	卸油作业过程中应有专人监护，油罐车驾驶员和押运员不应同时离开作业现场。无人监护时， 应停止作业。	是	符合
2.13	卸油作业过程中，不应开启计量孔，不应修理、擦洗油罐车，不应鸣笛；使用器具时要轻拿轻放； 与该罐连接且无防水杂措施的加油机应停止加油作业。	是	符合
2.14	卸油时若发生油料溅溢或其他影响卸油安全情况时，应立即停止作业并及时处理。若发生事故，应立即停止作业，并按应急预案进行应急处置。	是	符合
2.15	卸至软管内无油后，应做好以下工作： a) 关闭软管两端阀门； b) 拆除软管，将卸油接口的密封盖盖紧并加锁； c) 收回卸油软管和防静电跨接线，收存软管时不应抛摔，以防接头变形。	是	符合
2.16	卸油结束后，卸油员应全面检查并确认状态正常，方可引导油罐车启动车辆、离站，并清理卸油 现场，将应急器材放回原位。	是	符合
二、加油作业			
1	基本要求		
1.1	加油机附近应按 GB 50156 的要求配备灭火器和灭火毯。加油机爆炸危险区域内不应放置可燃性物品。	按要求配备灭火器和灭火毯	符合
1.2	不应在加油作业区外进行加油作业。不应向未采取防止静电积聚措施的绝缘性容器进行散装加注。客户不应操作非自助加油机。	是	符合
1.3	具有自助加油功能的加油站应在营业室内设置紧急切断系统，在事故状态下迅速切断油泵电源，紧急切断系统应为故障安全型；加油站应通过加油机音频提示客户进行加油操作。自助加油机处宜采取静电检测等技术措施，提示客户在靠近油箱口前先消除人体静电。	是	符合
2	加油		
2.1	车辆驶入非自助加油站时，加油员宜主动引导车辆进入加油位置。	是	符合
2.2	加油作业前，加油员应确认车辆停稳、熄火；摩托车驾驶员和乘坐人员应离开座位，并将车辆熄 火、放置平稳；加油员与客户确认油品的名称和牌号等信息；应提示客户在靠近油箱口前先释放人体静电。	是	符合

2.3	加油枪应为自封式加油枪，汽油加油流量不应大于 50L/min。	是	符合
2.4	加油时应避免油料溅出，若发生油料滴漏、溢洒或影响加油作业安全的情况，应立即停止加油，并及时处理。	是	符合
2.5	加完油后，应立即将加油枪复位于加油机。	是	符合
三、油罐计量			
1	应采用电子液位计进行测量。人工计量时，应使用符合计量和安全要求的计量器具。	设置电子液位计	符合
2	油罐静态计量时，与该罐连接的给油设备应停止使用。	按规程处理	符合
3	卸油后，静置 5min 后方可进行人工取样、测水和计量，人宜站在上风方向进行作业。对于汽油罐，若罐内正压，应先打开通气阀进行泄压后再打开量油帽，作业结束后，应及时复位。	是	符合
4	采用人工取样、计量、测水和测温时，工具应符合安全要求，工具上提速度不应大于 0.5m/s，下落速度不应大于 1m/s。	是	符合
四、设备使用、维护、检修的安全要求			
1	清洗油罐		
1.1	清洗油罐应根据 GB30871 的规定按照受限空间作业进行管理，办理作业许可手续。	夜间不维护、检修	符合
1.2	清罐作业前，应对特种作业人员操作证进行核对和审查，根据作业分组情况对检测、施工、监护、维修等清罐人员进行安全和清罐操作技术的培训。机械清罐应按其操作规程执行。	本加油站未到期，有清罐的作业规定	符合
1.3	监护人应对施工作业进行全过程监护。	有规定，是	符合
1.4	向油罐内引入空气、水或蒸汽的管线，其喷嘴等金属部分以及用于排出油品的胶管等应与油罐做等电位连接，并可靠接地，操作过程应防止金属部件碰撞。	有规定，是	符合
1.5	作业停工期间，油罐人孔处应上锁并设置“危险、严禁入内”警示标志。	有规定，是	符合
1.6	进入油罐作业前，应做好工艺处理，与油罐连通的可能危及安全作业的管道应采用插入盲板或拆除一段管道的方式进行隔绝。	有规定，是	符合
1.7	人员进入油罐前应进行通风置换，油罐内空气达不到安全要求时，人员不应进入油罐内。	有规定，是	符合
1.8	作业现场应配置便携式或移动式气体检测报警仪，连续监测罐内氧气、可燃气体和有毒气体浓度，发现气体浓度超限报警时，应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理，在分析合格后方可恢复作业。如作业中断超 30 min，再次进入前应重新进行气体分析。	有规定，是	符合
1.9	油罐内监测点应有代表性，应对上、中、下各部位进行监测分析；分析仪器应在校验有效期内，使用前应保证其处于正常工作状态。	有规定，是	符合
1.10	进入油罐的水不应含油，使用的进水管不应采用含油管线，以防油品进入罐内。	现为新油罐，今后清洗油罐委托	符合
1.11	在雷雨或风力在五级以上等恶劣天气环境下，不应进行油罐清洗作业。	具备相应资格的专业公司依相关规定作业	符合
1.12	油罐清洗作业前，应在作业场所的上风向配置适量消防器材。	有规定，是	符合
1.13	清出的罐底污杂应存放在油桶或指定容器内并作出危险废弃物的标	有规定，是	符合

	识，不应随意倾倒。		
2	加油机维修		符合
2.1	维修之前应切断电源，并在电源开关处加锁并加挂安全警示牌。	加油机维修	符合
2.2	维修时应设警示标志并对维修区域进行隔离，隔离范围不宜小于以加油机为中心、半径为4.5 m的区域范围。	委托具备相应资格的专业公司依	符合
2.3	若所修的部件需要放油时，应使用金属容器收集。	相关规定作业	符合
3	动火作业		
3.1	应根据 GB30871 的规定对动火作业进行管理。	有规定，是	符合
3.2	在加油站作业区内进行动火作业前，应办理动火审批手续；动火人员应按动火审批要求作业；设置现场监护人。	有规定，是	符合
3.3	动火作业前，与动火设备相连的所有管线均应加堵盲板与系统彻底隔离，并进行清洗、置换，分析合格后方可作业。不应以水封或关闭阀门代替盲板作为隔断措施。	有规定，是	符合
3.4	动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效安全防护措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。作业现场应设置警示标志、警戒区，作业现场严禁无关人员进入。	有规定，是	符合
3.5	动火设备内的油品等可燃物应彻底清理干净，并按照 GB30871 的规定进行动火分析，合格后方可进行动火作业。	有规定，是	符合
3.6	在爆炸危险区域附近动火施工时，应隔离并注意风向。	有规定，是	符合
3.7	动火点周围 15m 内如有可燃物、窨井、水封井、隔油池、地沟等，应检查分析并采取清理或封盖等措施；动火点周围 30m 内不应排放可燃气体，15m 内不应排放可燃液体。	有规定，是	符合
3.8	施工中如需启停管线阀门，施工人员应会同值班站长处理，不应擅自操作。	有规定，是	符合
3.9	电焊回路线应接在焊件上，不应穿过窨井或其他设备搭火。	有规定，是	符合
3.10	使用气焊、气割进行动火作业时，乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与乙炔瓶间距应不小于 5 m，两者与作业点间距应不小于 10 m，并设置防晒设施和防倾倒措施。	有规定，是	符合
3.11	高处动火(2 m 以上)应采取防止火花飞溅措施，五级风以上(含五级)天气，不应露天动火作业。	有规定，是	符合
4	防雷、防静电设施和接地装置检测	已检测合格	符合
4.1	防雷防静电装置应每半年至少检测 1 次，并建立检测档案。	是	符合
4.2	所有防雷防静电设施应定期检查、维修，并建立设施管理档案。	定期检查、维修	符合
4.3	定期检查加油枪、胶管和加油机之间的连接情况，保持其具有良好的接地性能，并建立检查记录。	是	符合
5	用电、发电。		
5.1	基本要求应按 GB/T 13869 的规定执行。	电气作业聘请持证电工操作	符合
5.2	电气检修、临时用电应执行工作票制度，并明确工作票签发人、工作负责人、监护人、工作许可人、操作人员责任；应在办理签发、许可手续后方可作业。	有规定	符合
5.3	变、配电房间应制定运行规程、巡回检查制度。	有规定	符合
5.4	在高压设备或大容量低压总盘上倒闸操作及在带电设备附近工作	无此项	/

	时，应由两人进行。		
5.5	不应在电气设备、供电线路上带电作业。断电后，应在电源开关处上锁、拆下熔断器或关闭断路器，并挂上“禁止合闸、有人工作”等安全警示标牌；工作未结束，任何人不应拿下标牌或送电。工作完毕并经复查无误后，由工作负责人将检修情况与值班人员做好交接后方可摘牌送电。	是	符合
5.6	发电、用电过程中应有专人巡回检查。	是	符合
5.7	当外线停电时，及时断开配电相中外电总闸和加油站内设备及照明的电源开关。按发电操作规程启动发电设备。	是	符合
5.8	当外线来电时，注意观察外电指示灯及电压表变化情况，确认电压稳定后，按操作规程恢复常用电源。	是	符合
5.9	不应随意拉设临时线路。	是	符合

评价结论：从上表可知。该加油站符合相关规定，严格执行加油站作业规范。

C.2.3 重大事故隐患情况分析评价

根据《危险化学品生产经营单位和化工重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号）制定检查表，对该加油站是否存在重大安全隐患项进行评价，评价结果见下表 C.2-3。

表 C.2-3 重大事故隐患情况检查表

序号	检查内容	检查情况	备注
1	危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	主要负责人和安全生产管理人员取得相应证书	符合要求
2	特种作业人员未持证上岗。	不涉及	符合要求
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。	汽油属重点监管危险化学品，与站外安全距离满足规范要求	符合要求
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统，紧急停车系统未投入使用。	不涉及	符合要求
5	构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区为实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。	不构成	符合要求
6	全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施	不涉及	符合要求
7	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。	不涉及	符合要求

8	光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道等穿越厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域	不涉及	符合要求
9	地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求	不涉及	符合要求
10	在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断	不涉及	符合要求
11	使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	不涉及	符合要求
12	涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备	按国家标准设置检测报警装置，按照国家标准安装使用防爆电气设备	符合要求
13	控制室或柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求	满足防火防爆的要求	符合要求
14	化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源	自动化控制系统设置不间断电源	符合要求
15	安全阀、爆破片等安全附件未正常投用	不涉及	符合要求
16	未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度	建立相应制度	符合要求
17	未制定操作规程和工艺控制指标	建立相应操作规程	符合要求
18	为按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行	按要求制定且执行	符合要求
19	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国家首次使用的化工工艺未经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未规范文件要求开展反应安全风险评估。	不涉及	符合要求
20	未按国家标准分区分类储存危险化学品、超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存	按要求储存	符合要求

评价结论：从上述安全检查表检查结果可知，该加油站检查内容均符合要求，不涉及重大事故隐患。

C.2.4 安全经营条件评价

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（安监总局 55 号令，第 79 号修正）的要求编制如下安全经营条件检查表 C. 2-4。

表 C. 2-4 安全经营条件评价符合性评价表

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1	从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）应当依法登记注册为企业，并具备下列基本条件：	第六条		

序号	检查内容	检查依据	检查记录	结论
1.1	(一) 经营和储存场所、设施、建筑物符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)、《建筑设计防火规范》(GB 50016)、《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160)、《石油库设计规范》(GB 50074)等相关国家标准、行业标准的规定。		经营和储存场所、设施、建筑物符合相关国家标准、行业标准的规定	符合要求
1.2	(二) 企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格,取得相应安全资格证书;特种作业人员经专门的安全作业培训,取得特种作业操作证书;其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。		主要负责人和安全生产管理人员经考试培训,取得合格证书。	符合要求
1.3	(三) 有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。		建立了制度和规程	符合要求
1.4	(四) 有符合国家规定的危险化学品事故应急预案,并配备必要的应急救援器材、设备。		有事故应急预案并备案,配备必要的应急救援器材、设备	符合要求
1.5	(五) 法律、法规和国家标准或者行业标准规定的其他安全生产条件。 前款规定的安全生产规章制度,是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度(包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容)、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。		有相关安全生产规章制度	符合要求
2	申请人经营剧毒化学品的,除符合本办法第六条规定的条件外,还应当建立剧毒化学品双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账等管理制度。	第七条	不涉及经营剧毒化学品	符合要求

评价结论:该加油站的主要负责人和安全生产管理人员经考试培训,分别取得危险化学品经营单位主要负责人安全培训合格证书和安全生产管理人员综合类安全生产管理人员安全培训合格证书。

C.2.5 重点监管的危险化学品安全措施落实情况

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅

管三〔2011〕142号）、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）制定检查表，对该加油站重点监管的危险化学品安全措施落实情况进行评价，该站涉重点监管的危险化学品——汽油，评价结果见下表 C.2-5。

表 C.2-5 重点监管的危险化学品安全措施落实情况安全检查表

序号	检查内容	检查记录	检查结果
1	安全措施		
1.1	【一般要求】		
1.1.1	操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。	全员经过培训合格。	符合
1.1.2	密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。	密闭卸油、密闭加油，有油气回收系统。	符合
1.1.3	储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。	油罐配备有液位监视报警仪，监控储罐液位和温度，并远传到站房。	符合
1.1.4	避免与氧化剂接触。	站内无氧化剂。	符合
1.1.5	生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	有警示标志。有加油操作规程。静电接地完善。配备了灭火器和灭火毯。	符合
1.2	【特殊要求】 无特殊要求。		
1.3	【操作安全】		
1.3.1	(1) 油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。	埋地油罐。	符合
1.3.2	(2) 往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。	双层埋地油罐，进油管按规范设计。油手套等回收至危废桶。	符合
1.3.3	(3) 当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。	有加油操作规程并督促司机遵守。	符合
1.3.4	(4) 汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。	加油站上空无电线通过。	符合
1.3.5	(5) 注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。	加油区三面通风。	符合

1.4	【储存安全】		
	(1) 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房温度不宜超过 30℃。炎热季节应采取喷淋、通风等降温措施。	无库房。埋地油罐储存,对油罐内温度监控报警。	符合
	(2) 应与氧化剂分开存放,切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装,不要用塑料桶来存放汽油。盛装时,切不可充满,要留出必要的安全空间。	站内无氧化剂。	符合
	(3) 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于 1000m ³ 及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。	照明设在爆炸危险区域外。油罐容量不大于 50m ³ ,潜油泵、监控仪表等均是防爆型。	符合
1.4	【运输安全】	第三方运输	/
2	应急处置原则		
2.1	【急救措施】		
2.1.1	吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。	全员接受了救援、急救知识培训并演练。配有急救箱。	符合
2.1.2	食入:给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。		符合
2.1.3	皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。		符合
2.1.4	眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。		符合
2.2	【灭火方法】		
2.2.1	喷水冷却容器,尽可能将容器从火场移至空旷处。	埋地油罐	/
2.2.2	灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。	油罐区、加油区配备了干粉灭火器。	符合
2.3	【泄漏应急处置】		
2.3.1	消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器,穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。	制定了禁烟、禁火制度并有效实施。卸油、加油设备均配备了防拉脱设施。设置了消防器材柜。	符合
2.3.2	小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。	配备了灭火毯、消防桶等。	符合
2.3.3	大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,减少蒸发。喷水雾能减少蒸发,但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。	双层埋地油罐。	符合
2.3.4	作为一项紧急预防措施,泄漏隔离距离至少为 50m。如果为大量泄漏,下风向的初始疏散距离应至少为 300m。	制定了应急预案并备案,按要求定期组织了演练。	符合

评价结论:该站对重点监管的危险化学品汽油按规章要求落实了相关

安全措施和应急处置要求。

C.2.6 危险化学品企业安全分类整治

依据《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）检查：

表 C.2-6 危险化学品企业安全分类整治情况检查表

序号	检查内容	法规	检查情况	结论
1	新建、改建、扩建生产危险化学品的建设项目未经具备国家规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的危险化学品生产装置，未经具有综合甲级资质或者化工石化专业甲级设计资质的化工石化设计单位设计。	《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第一款。	由天津中德工程有限公司设计，为化工石化医药行业甲级资质	符合
2	使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。	《安全生产法》第三十五条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十一条。	未使用国家明令淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备	符合
3	涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求，且无法整改的。	《安全生产法》第十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第八条第二款、第九条第五款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第三条。	距离符合要求	符合
4	爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条。	爆炸危险场所未使用非防爆电气设备	符合
5	危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第九条； 《化工和危险化学品生产经营单位	主要负责人、安全生产管理人员经考核合格	

		重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第一条。		
6	未建立安全生产责任制。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十六条。	建立了健全的安全生产责任制	符合
7	未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十七条。	各岗位、设备均有相应的安全操作规程，且明确工艺控制指标	符合
8	动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准，实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实，且重大事故隐患排查前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》第十八条。	动火、进入受限空间等特殊危险作业有管理制度，并得到执行，动火作业实行许可证管理	符合
9	重大危险源未按国家标准配备温度、压力、液位、流量、组分等信息的不间断采集和监测系统以及可燃气体和有毒有害气体泄漏检测报警装置，并具备信息远传、连续记录、事故预警、信息储存(不少于30天)等功能。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》第十三条第一项。	按国家标准配备	符合
10	涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员不具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称；新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员不具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员不具备化工类大专及以上学历。	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》“十一、加强专业人才培养”； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第十六条。	人员水平符合要求	符合
11	未按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》配备应急救援物资。	《安全生产法》第七十九条； 《危险化学品单位应急救援物资配备要求》(GB 30077-2013)。	配备应急救援器材	符合

评价结论：从上述安全检查表检查结果可知，该加油站检查内容均符合要求。

C.2.7 落实江西省三年整治方案的情况

依据《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（赣安〔2020〕6号）进行检查。

表 C.2-7 落实江西省三年整治方案的情况检查表

序号	检查内容	检查情况	结论
1	严格高风险化工项目准入条件。推进产业结构调整，科学审慎引进化工项目；2020年底前，省发改委、省应急厅等省直部门、各设区市及重点化工园区要分别制定出台省、市、园区新建化工项目准入条件；2021年底前，设区的市要制定完善危险化学品“禁限控”目录，严格控制涉及光气、氯气、氨气等有毒气体及涉及硝化工艺等危险工艺的建设项目，严禁已淘汰的落后产能异地落户和进园入区。	不适用，本评价项目不涉及禁止和淘汰的产能，不构成剧毒物料和危险化工工艺	符合
2	自2020年5月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历。不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。	不适用，主要负责人、安全生产管理人员经考核合格	符合
3	生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不得少于16学时	主要负责人、安全生产管理人员经考核合格	符合
4	2021年底前，各类企业要建立起完善的安全风险管控制度	企业已进行了安全风险管理制度，有风险评估报告、一图一牌三清单	符合
5	健全安全风险警示报告制度。企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，注明主要安全风险、可能引发的事故类别和后果、控制和应急措施等内容；对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标	设置有安全风险公告栏，有明显的安全警示标志	符合

	志，并强化危险源监测和预警。		
6	《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》和有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理；制定并实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”。	企业制定并落实隐患治理制度，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”	符合

评价结论：从上述安全检查表检查结果可知，该加油站检查内容均符合要求。

C.2.8 加油站安全检查表

根据《江西省应急管理厅办公室关于印发《加油站安全检查表》的通知》赣应急办字〔2023〕111号的要求，为扎实推进全省安全生产重大事故隐患专项排查整治2023行动，进一步深化成品油安全专项整治，切实加强加油站监管执法力度，提升基层检查执法能力及质量，省厅制定了《加油站安全检查表》。

表 C.2-8 加油站安全检查表

序号	检查项目	检查内容	检查情况	结论
基础管理检查内容				
1	证照文书	(1) 营业执照。	有	符合
		(2) 成品油零售经营批准证书, 是否在有效期内。	有, 在有效期内	符合
		(3) 危险化学品经营许可证, 是否在有效期内。	有, 在有效期内	符合
		(4) 合规的立项文件或备案证明, 加油站实际建设是否与立项文件一致。	有	符合
		(5) 加油站用地证明文件、用地红线等, 站址建设是否在用地红线范围内。	有土地证	符合
		(6) 新建、改建、扩建加油站是否有审查手续和批复文件。	有宜春市应急管理局的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》及《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》	符合
		(7) 是否经过正规设计或诊断设计。	由天津中德工程有限公司设计	符合
		(8) 设计单位是否具备相应的资质。	化工石化医药行业甲级资质	符合
		(9) 是否出具合格的设计图纸, 设计图纸是否与现场一致。	设计图纸与现场一致	符合
		(10) 加油站是否经过消防验收, 取得消防验收意见书。	已取得	符合
2	安全管理机构	(1) 是否成立安全管理机构, 配置安全管理人员。	成立安全管理机构, 配置1名安全管理人员	符合
		(2) 专职安全管理人员是否经过正式任命。	专职安全管理人员经过正式任命	符合
		(3) 主要负责人、安全生产管理人员是否取得安全资格证书, 证书是否在有效期内。	主要负责人、安全生产管理人员取得安全资格证书, 证书在有效期内	符合
3	安全生产责任制	(1) 是否建立安全生产责任制, 明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责。	建立安全生产责任制, 明确规定主要负责人、安全管理人员、有关部门等的安全生产职责	符合
		(2) 是否签订安全责任书。	签订安全责任书	符合
4	安全规章制度和操作规程	(1) 是否建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等。	建立安全教育培训制度、消防/防火安全制度、设备管理制度、用电安全管理制度、交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、事故管理制度等	符合
		(2) 是否建立制定加油、卸油、计量操作规程等。	建立制定加油、卸油、计量操作规程等	符合

5	安全投入	(1) 是否按有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用。	按有关安全生产费用提取规定, 提取安全生产费用	符合
		(2) 安全生产费用使用是否符合要求, 专款专用。	安全生产费用使用符合要求, 专款专用	符合
		(3) 是否依法参加工伤保险或安全责任险, 为从业人员缴纳保险费。	依法参加工伤保险, 为从业人员缴纳保险费	符合
6	安全教育培训	(1) 主要负责人、安全管理人员是否定期参加安全教育培训。	主要负责人、安全管理人员定期参加安全教育培训	符合
		(2) 加油站人员是否定期参加日常安全教育培训。	定期参加日常安全教育培训	符合
		(3) 新入职人员上岗前是否经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训, 并建立教育培训档案。	新入职人员上岗前经过安全操作规程及应急处置等有关安全知识的培训, 并建立教育培训档案	符合
7	隐患排查治理	(1) 是否建立定期安全检查及隐患排查治理制度。	建立定期安全检查及隐患排查治理制度	符合
		(2) 是否按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录。	按照计划和要求进行相应的安全检查并保存记录	符合
		(3) 安全检查出的事故隐患是否闭合。	安全检查出的事故隐患闭合	符合
8	风险分级及管控措施	是否建立健全安全风险分级管控管理制度。	建立健全安全风险分级管控管理制度	符合
		是否组织全员参与风险分级辨识。	组织全员参与风险分级辨识	符合
		是否制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施, 即“一图一牌三清单”。	制定安全风险分布图、风险识别管控及应急措施	符合
9	应急管理	(1) 是否制定加油站事故应急救援预案, 应急预案是否按要求进行备案。	制定加油站事故应急救援预案, 应急预案按要求进行备案	符合
		(2) 是否组织应急演练, 并保存演练记录材料。	组织应急演练, 并保存演练记录材料	符合
10	检维修作业、危险作业	(1) 是否制定检维修管理制度。	制定检维修管理制度	符合
		(2) 是否制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度。	制定动火作业、受限空间作业等危险作业管理制度	符合
		(3) 危险作业是否按要求履行审批手续, 危险作业是否按要求执行作业票管理。	危险作业按要求履行审批手续, 危险作业按要求执行作业票管理	符合
		(4) 危险作业现场管理是否按要求执行。	危险作业现场管理按要求执行	符合
现场安全检查内容				
1	加油加气站选址与总平面布置	(1) 站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求, 并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	站址选择符合有关规划、环境保护和防火安全的要求, 交通便利、用户使用方便	符合
		(2) 在城市建成区不应建一级加油站。	该站为二级加油站	符合
		(3) 城市建成区内的加油站宜靠近城市道路, 但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	加油站靠近城市道路	符合
		(4) 加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离, 不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表 4.0.4 和表 4.0.5 的规定。	加油站的油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离, 不小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表 4.0.4 和表 4.0.5 的规定	符合

	(5) 架空电力线路是否跨越加油站的作业区。	无架空电力线路跨越加油站的加油作业区	符合
	(6) 与加油站无关的可燃介质管道是否穿越车加油站用地范围。	无与加油站无关的可燃介质管道穿越车加油站用地范围	符合
	(7) 加油站内设施、装置之间的防火距离, 不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表 5.0.13 规定。	加油站内设施、装置之间的防火距离, 不小于《汽车加油加气站设计与施工规范》表 5.0.13 规定	符合
	(8) 加油工艺设施与站外建、构筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围墙。当加油站的工艺设备与站外建、构筑物之间的距离大于《汽车加油加气站设计与施工规范》中表 4.0.4-表 4.0.9 中安全间距的 1.5 倍时, 且大于 25m 时, 可设置非实体围墙。面向车辆人口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。	加油工艺设施与站外建、构筑物之间, 设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围墙。	符合
	(9) 加油站现场总平面布置是否与设计总图一致	加油站现场总平面布置与设计总图一致	符合
	(10) 车辆入口和出口应分开设置。	分开设置	符合
	(11) 站区内停车位和道路应符合下列规定: 1. 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于 4.5m, 双车道或双车停车位宽度不应小于 9m; 其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位, 单车道或单车停车位宽度不应小于 4m, 双车道或双车停车位宽度不应小于 6m。 2. 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定, 且不宜小于 9m。 3. 站内停车位应为平坡, 道路坡度不应大于 8%, 且宜坡向站外。 4. 作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面。	单车道宽度不小于 4m, 转弯半径大于 9m, 站内停车位为平坡, 道路坡度不大于 8%, 混凝土路面。	符合
	(12) 电动汽车充电设施应布置在辅助服务区内。	不涉及	-
	(13) 加油站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外。	配电间布置在作业区外	符合
	(14) 加油作业区内不得有“明火地点”或“散发火花地点”。	加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”	符合
	(15) 站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时, 建筑面积等应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第 14.2.10 条的规定。	站房未布置在爆炸危险区域	符合
	(16) 当加油站内设置非油品业务建筑物或设施时, 不应布置在作业区内, 与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第 4.0.4 条~第 4.0.8 条有关三类保护物的规定。当站内经营性餐饮、汽车服务、司机休息室等设施内设置明火	厕所等在站房内, 不在作业区内, 防火间距满足要求	符合

		设备时,应等同于“明火地点”或“散发火花地点”。		
		(17)汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域,不应超出站区围墙和可用地界线。	爆炸危险区域未超出站区围墙和可用地界线	符合
		(18)架空电力线路不应跨越加油站的加油作业区。	无架空电力线路跨越加油站的加油作业区	符合
2	建筑与设施	(1)加油作业区内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。	站房及其他附属建筑物的耐火等级为二级耐火	符合
		(2)站内建筑防雷防静电设施是否按要求设置,是否经过定期防雷检测,并出具了检测报告。	有	符合
		(3)加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内。	加油站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物和设施不应布置在加油作业区内	符合
		(4)加油站内厨房等有明火设备的房间与工艺设备之间的距离符合《汽车加油加气站设计与施工规范》表5.0.13的规定但小于或等于25m时,其朝向加油作业区的外墙应为无门窗洞口且耐火极限不低于3h的实体墙。	不涉及	-
		(5)加油站内不应建地下室和半地下室。	无地下室和半地下室	符合
		(6)加油站作业区内不得种植油性植物。	无油性植物	符合
		(7)加油场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料建造,其有效高度不应小于4.5m,罩棚遮盖加油机的平面投影距离不宜小于2m。	罩棚高7.3m	符合
3	加油工艺与设施	(1)除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外,加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内或地下室内。	油罐埋地设置	符合
		(2)埋地油罐是否采用双层罐,埋地油罐是否为合格产品,是否有生产厂商出具的合格证书或技术说明书等	采用双层罐,埋地油罐有生产厂商出具的合格证书	符合
		(3)安装在罐内的静电消除物体是否有接地,接地电阻应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》第11.2节的有关规定。	安装在罐内的静电消除物体有接地	符合
		(4)双层油罐内壁与外壁之间是否有满足渗漏检测要求的贯通间隙。是否设渗漏检测装置。	双层油罐内壁与外壁之间有满足渗漏检测要求的贯通间隙。设渗漏检测装置	符合
		(5)油罐底部应配置积水排除设备。	油罐底部配置积水排除设备	符合
		(6)油罐的人孔,应设操作井。油罐操作井口应有防雨盖板;储罐人孔、量油孔、卸油快速接头、管线法兰等处应密封良好,不得造成水汽侵入。	油罐操作井口有防雨盖板	符合
		(7)加油机不得设置在室内。	加油机设置在室外	符合
		(8)以潜油泵供油的加油机,其底部的供油管道上应设剪切阀。	加油机底部的供油管道上设剪切阀	符合
		(9)加油枪应采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不应大于50L/min。	加油枪采用自封式加油枪,汽油加油枪的流量不大于50L/min	符合

		(10) 加油软管上宜设安全拉断阀。	加油软管上设安全拉断阀	符合
		(11) 油罐车卸油须采用密闭卸油方式。各油罐应各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口应有明显标识。	油罐车卸油采用密闭卸油方式。各油罐各自设置卸油管道和卸油口。各卸油口有明显标识	符合
		(12) 汽油油罐车应具有卸油油气回收系统。	汽油油罐车具有卸油油气回收系统	符合
		(13) 卸油接口应装快速接头及密封盖。	卸油接口安装快速接头及密封盖	符合
		(14) 油罐卸油是否采取防满溢措施，是否设置液位超高报警、高高连锁装置。油料达到油罐容量的 90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。	油罐卸油采取防满溢措施，设置液位超高报警、高高连锁装置。油料达到油罐容量的 90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的 95%时，能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置位于站房站控室内	符合
		(15) 汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置，管口应高出地面 4m 及以上。	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，管口高出罩棚顶面 2m 以上	符合
		(16) 通气管的公称直径不应小于 50mm；通气管管口应安装阻火器。	通气管管口安装阻火器	符合
		(17) 加油站应采用加油油气回收系统。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为 2kPa~3kPa，工作负压宜为 1.5kPa~2kPa。	加油站采用加油油气回收系统	符合
		(18) 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满，填实。	加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。采用管沟敷设时，管沟用中性沙子填满，填实	符合
		(19) 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟交叉时，应采取相应的防护措施。	工艺管道不穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物	符合
		(20) 橇装式加油装置不得用于企业自用、临时或特定场所之外的场所，并应单独建站。采用橇装式加油装置的加油站，其设计与安装应符合现行行业标准《采用橇装式加油装置的汽车加油站技术规范》SH/T3134 和《汽车加油加气站设计与施工规范》第 6.4 节的有关规定。	不涉及	-
4	电气安全	(1) 加油站的消防泵房、罩棚、营业室、LPG 泵房、压缩机间等处均应设应急照明，连续供电时间不应少于 90min。	罩棚、营业室设应急照明，连续供电时间不应少于 90min	符合
		(2) 用外电源有困难时，加油站可设置小型内燃发电机组，内燃机的排烟管口，应安装阻火器。	不涉及	-
		(3) 内燃机的排烟口高出地面 4.5m 以下时，排烟管口到各爆炸危险区域边界的水平距离不应小于 5m；排烟口高出地面 4.5m 及以上时不应小于 3m。	不涉及	-

	(4) 汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。	汽油罐车卸车场地设静电接地装置	符合
	(5) 在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下可不跨接。	在爆炸危险区域工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处用金属线跨接。	符合
	(6) 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定。	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的有关规定	符合
	(7) 加油站内爆炸危险区域以外的照明灯具可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具。	罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具	符合
	(8) 当采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内必须充沙填实，电缆不得与油品管道及热力管道敷设在同一沟内。	采用电缆沟敷设电缆时，加油作业区内的电缆沟内充沙填实，电缆不与油品管道及热力管道敷设在同一沟内	符合
	(9) 钢制油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。	油罐进行了防雷接地，接地点不应少于两处	符合
	(10) 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不应大于 4Ω。	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等宜共用接地装置，接地电阻不大于 4Ω	符合
	(11) 埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，必须与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。	埋地钢制油罐的金属部件和罐内的各金属部件，与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地	符合
	(12) 当加油站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用接闪带（网）保护。当罩棚采用金属屋面时，宜利用屋面作为接闪器，但应符合下列规定： 1. 板间的连接应是持久的电气贯通，可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接； 2. 金属板下面不应有易燃物品，热镀锌钢板的厚度不应小于 0.5mm，铝板的厚度不应小于 0.65mm，锌板的厚度不应小于 0.7mm； 3. 金属板应无绝缘被覆层。	加油站内的站房和罩棚等建筑物采用接闪带（网）保护	符合
	(13) 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆铠装金属层两端、保护钢管两端均应接地。该信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	加油站的信息系统采用铠装电缆或导线穿钢管配线	符合
	(14) 380/220V 供配电系统宜采用 TN-S 系统，当外电源为 380V 时，可采用 TN-C-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装	380/220V 供配电系统采用 TN-S 系统。供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设	符合

		与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。	备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器	
		（15）加油站应设置紧急切断系统，该系统应在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能。	加油站设置紧急切断系统，该系统应在事故状态下实现紧急停车和关闭紧急切断阀的保护功能	符合
		（16）紧急切断系统应至少在下列位置设置紧急切断开关： 1. 在加油站现场工作人员容易接近且较为安全的位置；2. 在控制室、值班室内或站房收银台等有人员值守的位置。	在站房内（收银台）、站房外墙设置紧急切断按钮	符合
		（17）工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀应由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭。	工艺设备的电源和工艺管道上的紧急切断阀能由手动启动的远程控制切断系统操纵关闭	符合
5	消防 设施	（1）加油站每2台加油机设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1只6L泡沫灭火器。加油机不足2台按2台计算。	加油站设有5kg手提式干粉灭火器12具	符合
		（2）地下储罐应设不小于35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。	加油站设有35kg推车式干粉灭火器2台	符合
		（3）一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m ³ 。三级加油站应配置灭火毯不少于2块，沙子2m ³ 。	加油站设有灭火毯5块	符合
		（4）发、配电室应设置磷酸铵盐干粉灭火器或碳酸氢钠干粉灭火器或卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器，数量不少于2具。	配电室设置5kg手提式二氧化碳灭火器2具	符合
		（5）加油站应制定以下消防安全制度：a）防火检查、巡查制度；b）消防安全教育、培训制度；c）用火、用电安全管理制度；d）电气设备、电气线路的检查和他管理制度；e）输油、输气线路的检查和他管理制度；f）灭火和应急疏散预案演练制度；g）火灾隐患整改制度；h）其他必要的消防安全制度。	加油站已制定以下消防安全制度	符合
		（6）加油加气站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。	满足要求	符合
		（7）站内不应设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施）。	站内未设置住宿、餐饮和娱乐等场所（设施）	符合
		（8）站内不应设置建筑面积大于50m ² 的商店。商店内不应经营易燃易爆危险品。	站内未设置建筑面积大于50m ² 的商店。商店内未经营易燃易爆危险品	符合
		（9）是否按要求进行消防设施、器材管理 1. 对消防设施、器材应加强日常管理和维护，建立消防设施、器材的巡查、检测、维修保养等管理档案，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况，严禁损坏、挪用或擅自拆除、停用。 2. 消火栓、灭火器、灭火毯、消防沙箱或沙池等消防设施、器材应设置消防安全标志。 3. 灭火器、灭火毯应放置于醒目且便于取用位	按要求进行消防设施、器材管理	符合

		置。灭火器应保持标识清晰,各种部件不应有严重损伤、变形、锈蚀等缺陷,存放地点及环境应符合要求,并定期进行检查、维保。 4.消防沙箱或沙池内应保持沙量充足,不应存放杂物,沙子应保持干燥不结块,不含树叶、石子等杂质,附近应配置沙铲、沙桶、推车等灭火和应急处置辅助器材。		
		(10)加油站对每名员工应至少每年进行1次消防安全教育培训,新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档。	加油站对每名员工至少每年进行1次消防安全教育培训,新员工经消防安全教育培训合格后方可上岗。组织开展消防安全教育培训的情况应记录存档	符合
6	标识	(1)加油站的车辆及人员进出口处应设置醒目的“进站消防安全须知”标识,明确进入加油站的要求和注意事项。	加油站的车辆及人员进出口处设置醒目的“进站消防安全须知”标识,明确进入加油站的要求和注意事项	符合
		(2)加油机上应有油品标识。	加油机上有油品标识	符合
		(3)加油区、油罐区应有“禁止吸烟”、“禁止打手机”等安全标识。	加油区、油罐区有“禁止吸烟”、“禁止打手机”等安全标识	符合
		(4)站房、变配电间等火灾危险区的明显部位应设置“火灾危险区域”等标识。	站房、变配电间等火灾危险区的明显部位设置“火灾危险区域”等标识	符合
		(5)油品运输车辆应划定固定车位并设置明显标识。	油品运输车辆划定固定车位并设置明显标识	符合
		(6)卫生间墙面上应设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识。	卫生间墙面上设置“严禁烟火”“禁止吸烟”标识	符合
		(7)加油站作业区与辅助服务区之间应有明显的界限标识。	加油站作业区与辅助服务区之间有明显的界限标识	符合
		(8)加油站应加强对消防安全标识的维护管理,如有损坏、缺失的,应及时更换。	加油站有损坏、缺失的,已及时更换	符合
7	企业经营情况	(1)企业经营进、销台账的明细、随货同行单(明确车牌号、提货人、开票人、时间地点、货品数量和质量,可溯源)。	企业已制定台账	符合
		(2)企业运输车辆相关资质、信息。		符合
		(3)企业对货物的信息、数量、品种等工作的安全管理台账。		符合
		(4)企业进货发票、售出发票资料等。		符合
		(5)企业是否存在租赁,租赁单位是否获得相关资质(营业执照、危化品经营许可等相关同等资质)。	不存在	符合
		(6)是否存在买卖、转让、出租、出借或伪造安全生产或经营许可证的行为	不存在	符合
		(7)是否存在非法将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的行为	不存在	符合
		(8)是否违规建设内部加油设施、非法储存设施、非法改装油罐车移动加油行为	不存在	符合

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查 17 项目，均符合要求。

C.2.9 商务领域安全生产重大隐患排查事项清单安全检查表

为深入贯彻落实国务院安委会关于开展重大事故隐患专项排查整治行动部署要求，提升商务领域安全生产风险隐患排查整治质量，依据相关法律法规和职责，商务部研究印发了《商务领域安全生产重大隐患排查事项清单》（以下简称《清单》）。《清单》对成品油流通等领域的重大隐患排查清单进行规范。

表 C.2-9 商务领域安全生产重大隐患排查事项清单落实情况检查表

序号	检查内容	检查情况	结论
1	未建立安全生产、消防安全责任制度；未建立应急预案；未建立消防巡查记录。	已建立安全生产、消防安全责任制度；已建立应急预案；已建立消防巡查记录	符合
2	未组织安全生产应急预案演练；未对从业人员进行安全培训、教育。	已组织安全生产应急预案演练；对从业人员进行安全培训、教育	符合
3	成品油零售企业未对散装汽、柴油销售规范管理，未落实实名制登记要求。	已落实实名制登记要求	符合
4	成品油零售企业未设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，未为从业人员配备个人防护用品。	已设置加油机防撞栏和相关防止车辆误碰撞的措施和警示标示，已为从业人员配备个人防护用品	符合

评价结论：从上述检查表可知，以上检查表共检查 4 项目，均符合要求。

附件D 安全评价依据

D.1 法律、法规、规定和规范性技术文件

《中华人民共和国安全生产法》 国家主席令 [2021] 第 88 号修正
《中华人民共和国消防法》 国家主席令 [2021] 第 81 号修正
《中华人民共和国环境保护法》 国家主席令 [2014] 第 9 号
《中华人民共和国职业病防治法》 主席令 [2018] 第 24 号，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正

《生产安全事故应急条例》 国务院令 [2019] 第 708 号，2018 年 12 月 5 日国务院第 33 次常务会议通过，2019 年 4 月 1 日起施行

《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》 国务院令 [2002] 第 352 号
《生产安全事故报告和调查处理条例》 国务院令 [2007] 第 493 号
《公路安全保护条例》 国务院令 [2011] 第 593 号
《危险化学品安全管理条例》 国务院令 [2011] 第 591 号（645 号修改）
《易制毒化学品管理条例》 国务院令 [2005] 第 445 号（2016 年国务院第 666 号令、2018 年国务院第 703 号修改；2008 年公安部等六部门公告、2012 年公安部等五部门公告、国办函〔2017〕120 号、国办函〔2021〕58 号增补）

《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》 国办发〔2019〕42 号

《产业结构调整目录（2024 年本）》（发改委国家发展和改革委员会令 第 7 号令，于 2023 年 12 月 1 日第 6 次委务会议审议通过，自 2024 年 2 月 1 日起施行）

《江西省商务厅关于取消和下放石油成品油经营资格审批权限有关事项的通知》赣商务运行函〔2020〕27 号

《江西省安全生产条例》江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议于 2023 年 7 月 26 日修订通过，自 2023 年 9 月 1 日起施行

《江西省消防条例》江西省人大常委会公字第 57 号，2010 年 11 月 9 日起实施，2020 年 11 月 25 日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议第六次修正

《江西省安全生产培训考核实施细则（暂行）》赣应急字[2021]108 号

《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（试行）》赣应急字[2021]100 号

《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》安监总危化[2007]255 号

《生产经营单位安全培训规定（修改版）》原国家安监总局令第 3 号（国家安监总局令第 63、80 号修改）

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号

《危险化学品目录》（2015 年版）原国家安全生产监督管理局等十部门 2015 年公告第 5 号

调整《危险化学品目录（2015 版）》应急管理部等十部门公告[2022]第 8 号修订，2023 年 1 月 1 日起施行

《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》安监总厅管三〔2015〕80 号

《应急管理部办公厅关于修改〈危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）〉涉及柴油部分内容的通知》应急厅函〔2022〕300 号

《〈中华人民共和国监控化学品管理条例〉实施细则》 工信部[2018]第 48 号

《高毒物品目录》 卫法监发[2003]142 号

《特别管控危险化学品目录》 应急管理部等四部门公告[2020]第 3 号

《各类监控化学品名录》 工信部[2020]第 52 号

《易制爆危险化学品名录》（2017 年版） 2017 年公安部公告

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》 安监总管三（2011）95 号

《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》 安监总厅管三（2011）142 号

《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》 安监总管三[2009]116 号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 安监总管三[2013]3 号

《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》 安监总管三（2013）12 号

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（修改版）》 国家安监总局令第 36 号，国家安监总局令第 77 号修改

《危险化学品建设项目安全监督管理办法》 国家安全生产监督管理局 45 号令，国家总局令第 79 号修正

《危险化学品经营许可证管理办法》 原国家安监总局 55 号令，国家总局令第 79 号修正

《生产安全事故应急预案管理办法》 国家安监总局第 88 号令，2019 年

7月11日应急管理部令第2号修正

《江西省应急管理厅办公室关于印发〈加油站安全检查表〉的通知》（赣应急办字[2023]111号）

《生产安全事故应急演练基本规范》（YJ/T9007-2019）

其他相关安全生产法律法规规章

D.2 评价标准、规范

《汽车加油加气加氢站技术标准》	GB 50156-2021
《建筑设计防火规范（2018年版）》	GB 50016-2014
《建筑防火通用规范》	GB 55037-2022
《消防设施通用规范》	GB 55036-2022
《汽车加油加气站消防安全管理》	XF/T 3004-2020
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》	GB 50160-2008
《危险化学品仓库储存通则》	GB 15603-2022
《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB 50058-2014
《供配电系统设计规范》	GB 50052-2009
《危险化学品重大危险源辨识》	GB 18218-2018
《危险化学品企业特殊作业安全规范》	GB 30871-2022
《建筑物防雷设计规范》	GB 50057-2010
《中国地震动参数区划图》	GB 18306-2015
《构筑物抗震设计规范》	GB 50191-2012
《建筑工程抗震设防分类标准》	GB 50223-2008
《建筑灭火器配置设计规范》	GB 50140-2005
《油气回收处理设施技术标准》	GB/T 50759-2022

《油气回收装置通用技术条件》	GB/T 35579-2017
《油气回收系统防爆技术要求》	GB/T 34661-2017
《车用汽油》	GB 17930-2016
《车用柴油》	GB 19147-2016
《〈车用柴油〉国家标准第1号修改单》	GB 19147-2016/XG1-2018
《加油站大气污染物排放标准》	GB 20952-2020
《燃油加油站防爆安全技术 第1部分：燃油加油机防爆安全技术要求》	GB/T 22380.1-2017
《燃油加油站防爆安全技术 第2部分：加油机用安全拉断阀结构和性能的安全要求》	GB 22380.2-2019
《燃油加油站防爆安全技术 第3部分：剪切阀结构和性能的安全要求》	GB 22380.3-2019
《汽车加油站防雷装置检测技术规范》	DB36/T 720-2013
《加油站用埋地钢-玻璃纤维增强塑料双层油罐工程技术规范》	SH/T 3178-2015
《安全标志及其使用导则》	GB 2894-2008
《低压配电设计规范》	GB 50054-2011
《防止静电事故通用导则》	GB 12158-2006
《企业职工伤亡事故分类》	GB 6441-1986
《工业企业设计卫生标准》	GB Z1-2010
《工业企业总平面设计规范》	GB 50187-2012
《消防安全标志第1部分：标志》	GB 13495.1-2015
《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》	GB 7231-2003

《生产过程危险和有害因素分类与代码》	GB/T 13861-2022
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB/T 29639-2020
《加油站作业安全规范》	AQ 3010-2022
《加油加气站视频安防监控系统技术要求》	AQ/T 3050-2013
《安全评价通则》	AQ 8001-2007
《安全验收评价导则》	AQ 8003-2007

其他相关的专业性国家标准、行业标准和地方标准及规定

D.3 技术资料及文件

1、设计资料

(1) 《中国石化销售股份有限公司江西宜春靖安石油分公司百花园加油站双层罐改造项目安全设施设计》天津中德工程有限公司（化工石化医药行业专业甲级）；

(2) 总平面布置图及其他相关设计图纸。

2、相关文件

(1) 《江西省企业投资项目备案通知书》；

(2) 《危险化学品建设项目安全条件备案告知意见书》

(3) 《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》

3、设计及施工相关文件

(1) 设计单位资质证书

(2) 设计总结报告

(3) 施工单位资质证书

(4) 施工单位总结报告

4、检测检验资料

(1) 雷电防护装置检测报告

(2) 建筑消防设施检验报告

5、企业人员持证相关资料

危险化学品生产主要负责人及安全管理人员培训合格证

6、企业提供的其他资料

(1) 营业执照

(2) 危险化学品经营许可证

(3) 成品油零售经营批准证书

(4) 安全生产责任制文件

(5) 安全管理制度

(6) 岗位安全操作规程

(7) 事故应急救援预案、备案文件

(8) 安全管理机构设置及人员配备情况

(9) 其他相关资料

附件E 资料清单

- 1、营业执照、危险化学品经营许可证、成品油零售经营批准证书；
- 2、《江西省企业投资项目备案通知书》；
- 3、《危险化学品建设项目安全条件备案告知意见书》
- 4、《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》
- 5、消防验收意见书；
- 6、江西赣象防雷检测中心有限公司《江西省雷电防护装置检测报告》
(1152017005 雷检字[2025]30080028)，有效期至 2025 年 10 月 28 日
- 7、土地证、租赁合同
- 8、主要负责人、安全管理人员资格证书
- 9、设计单位资质、设计总结报告及施工单位资质、施工总结报告
- 10、全员安全责任制、安全管理制度及操作规程
- 11、应急预案备案
- 12、竣工图
- 11、其他相关材料

现场勘察照片

